



# serie ARC 300

**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE  
USE AND MAINTENANCE MANUAL  
MANUEL POUR L'EMPLOI ET L'ENTRETIEN  
BEDIENUNGS - UND WARTUNG ANLEITUNG  
MANUAL PARA EL USO Y MANTENIMIENTO**



## INFORMAZIONI GENERALI

**La manutenzione della saldatrice, verifica e sostituzione di parti deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato.**

### VERIFICHE PRELIMINARI

Prima dell'utilizzo si raccomanda di esaminare la saldatrice per verificare che non abbia subito danni durante il trasporto.

### IMMAGAZZINAGGIO

In caso di inutilizzo prolungato, la saldatrice deve essere immagazzinata in luogo asciutto e coperto.

Prima della messa in servizio, dopo lunghi periodi di inattività, controllare la bontà d'isolamento di tutti gli avvolgimenti; valori accettabili devono essere maggiori di  $2\text{M}\Omega$ .

In caso contrario si deve procedere all'essiccazione della sola saldatrice in forno ( $60\text{--}70^\circ\text{C}$ ).

### INSTALLAZIONE

Prima della messa in funzione, verificare l'esecuzione dei collegamenti, e l'assenza di impedimenti alla rotazione del rotore.

Fare attenzione che le aperture per l'aspirazione e espulsione dell'aria non siano ostruite o danneggiate, evitare inoltre che la saldatrice aspiri l'aria calda espulsa dalla saldatrice stessa e/o dal motore.

### COLLEGAMENTO ELETTRICO

Rispettare le norme di sicurezza vigenti del paese d'utilizzo.

Verificare che i dati di targa siano conformi alle caratteristiche dell'impianto a cui la macchina verrà collegata.

Provvedere al collegamento a terra del gruppo.

### SOLLEVAMENTO

L'anello o golfare, di sollevamento presente sul generatore è stato realizzato per il sollevamento del solo alternatore.

### MANUTENZIONE

Verificare che non ci siano anomalie, come vibrazioni - rumori - uscite d'aria ostruite.

Controllare il posizionamento e l'usura delle spazzole.

### SMALTIMENTO

La saldatrice è costituita in massima parte da acciaio, rame, alluminio. Al termine dell'utilizzo della macchina rivolgersi ad una agenzia di smaltimento di materiali ferrosi, ed evitare di disperdere parti di saldatrice nell'ambiente.



### ATTENZIONE!

Non toccare la saldatrice durante il funzionamento e subito dopo l'arresto del gruppo, in quanto vi potrebbero essere superfici a temperatura elevata

Le macchine elettriche rotanti sono macchine che presentano parti pericolose in quanto poste sotto tensione o dotate di movimento durante il funzionamento, pertanto:

- un uso improprio
- la rimozione delle protezioni e lo scollamento dei dispositivi di protezione
- la carenza di ispezioni e manutenzione possono causare gravi danni a persone o cose.

## FOREWORD

**All maintenance and controls on the welder and any part replacements must be carried out exclusively by qualified staff.**

### PRELIMINARY CHECKS

Before using the welder be sure to control it for transport damage.

### STORAGE

In the event of prolonged disuse, the welder must be stored in a dry, sheltered location.

Before starting it up after a long shutdown period, control the efficiency of the insulation on the windings; values over  $2\text{M}\Omega$  can be considered acceptable.

If this is not the case, the welder alone should be oven dried at  $60\text{--}70^\circ\text{C}$ .

### INSTALLATION

Before starting up the welder, check the wiring connections and that the rotor can rotate freely.

Make sure that the air suction and discharge vents are not clogged or damaged, what's more ensure that the welder does not intake hot air discharged by the welder and/or motor.

### POWER CONNECTIONS

Respect the country's statutory safety standards.

Make sure that the ID plate data conform with the electricity plant's characteristics before connecting.

Connect the unit to earth.

### LIFTING

The lifting ring, or eyebolt, on the generator has been made for lifting only the alternator.

### MAINTENANCE

Check for irregularities, such as vibrations – odd noises – clogged air outlets.

Control the positions and wear of the brushes.

### DISMANTLING

Large part of the welder is made of steel, copper and aluminium. When discarding the machine contact a scrap iron merchant, and do not dispose of any parts of the welder in the environment.



### CAUTION!

Do not touch the welder while in operation and immediately after the unit is shutdown, since there could be hot surfaces

Rotating electrical machinery involve hazardous parts since they are under voltage or moving during operation, therefore:

- improper use
- removal of protective guards and disconnection of safeties
- lack of inspection and maintenance can cause severe damage to persons or objects.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**La maintenance de la soudeuse, le contrôle et le remplacement de pièces doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié.**

### CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

Avant l'utilisation, nous recommandons d'examiner la soudeuse pour vérifier qu'elle n'a pas subi de dommages durant le transport.

### STOCKAGE

En cas de non-utilisation prolongée, la soudeuse doit être stockée dans un endroit sec et couvert.

Avant la mise en service, après de longues périodes d'inactivité, contrôler l'efficacité de l'isolation de tous les enroulements ; les valeurs acceptables doivent être supérieures à  $2\text{ M}\Omega$ . En cas contraire, il faut procéder au séchage uniquement de la soudeuse au four ( $60\text{--}70^\circ\text{C}$ ).

### INSTALLATION

Avant la mise en marche, vérifier toutes les connexions et que rien n'empêche la rotation du rotor.

Veiller à ce que les ouvertures pour l'aspiration et l'expulsion de l'air ne soient pas bouchées ou endommagées, éviter en outre que la soudeuse aspire l'air chaud expulsé par la soudeuse proprement dite et/ou par le moteur.

### BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Respecter les normes de sécurité en vigueur dans le pays d'utilisation.

Vérifier que les données de la plaque sont conformes aux caractéristiques de l'installation à laquelle la machine sera branchée.

Effectuer la mise à la terre du groupe.

### LEVAGE

L'anneau ou œillett de levage présent sur le générateur a été réalisé exclusivement pour le levage de l'alternateur.

### MAINTENANCE

Vérifier qu'il n'y a pas d'anomalies telles que vibrations, bruits, sorties d'air bouchées.

Contrôler le positionnement et l'usure des balais.

### MISE AU REBUT

La soudeuse est constituée pour la majeure partie d'acier, cuivre et aluminium. Quand la machine n'est plus utilisée ou utilisable, s'adresser à une agence pour le recyclage des matériaux ferreux et éviter d'abandonner des parties de la soudeuse dans la nature.



### ATTENTION !

Ne pas toucher la soudeuse durant le fonctionnement et juste après l'arrêt du groupe car certaines surfaces pourraient être à une température élevée.

Les machines électriques rotatives sont des machines qui présentent des parties dangereuses dans la mesure où elles sont sous tension ou munies de mouvement au cours du fonctionnement, par conséquent :

- une utilisation impropre
- l'enlèvement des protections et la déconnexion des dispositifs de protection
- la négligence dans les contrôles ou dans la maintenance

peuvent causer de graves dommages aux personnes ou aux choses.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Die Wartung der Schweißmaschine sowie die Überprüfung und das Auswechseln von Teilen darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden.**

### VORUNTERRUCHUNGEN

Vor Benutzung wird dringend empfohlen, die Schweißmaschine auf eventuelle während des Transports erlittene Schäden zu untersuchen.

### LAGERUNG

Im Fall einer längeren Nichtbenutzung muß die Schweißmaschine an einem trockenen und überdachten Ort gelagert werden.

Vor der Inbetriebnahme nach langen Stillstandzeiten den einwandfreien Zustand der Isolierung aller Wicklungen kontrollieren; akzeptable Werte müssen höher als  $2MQ$  sein.

Andernfalls muß eine Trocknung der alleinigen Schweißmaschine im Ofen vorgenommen werden ( $60+70^{\circ}\text{C}$ ).

### INSTALLIERUNG

Vor der Inbetriebnahme die Ausführung der Anschlüsse überprüfen und sicherstellen, daß keine Behinderungen an der Rotation des Rotors vorliegen.

Darauf achten, daß die Ansaug- und Ausstoßöffnungen der Luft nicht verstopft oder beschädigt sind. Außerdem vermeiden, daß die Schweißmaschine die von ihr selbst und/oder vom Motor ausgestoßene warme Luft ansaugt.

### ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Die im Benutzungsland geltenden Sicherheitsnormen beachten.

Überprüfen, daß die Daten des Typenschildes den Eigenschaften der Anlage, an die die Maschine angeschlossen wird, entsprechen.

Den Erdungsanschluß des Aggregats vornehmen.

### HEBEN

Der am Generator vorhandene Hebering bzw. die Transportöse wurde zum ausschließlichen Heben des Drehstromgenerators realisiert.

### WARTUNG

Überprüfen, daß keine Anomalien wie Vibrations- Geräusche - verstopfte Luftausgänge vorliegen. Die Positionierung und den Verschleiß der Bürsten kontrollieren.

### ENTSORGUNG

Die Schweißmaschine besteht hauptsächlich aus Stahl, Kupfer, Aluminium. Am Ende der Benutzung der Maschine muß man sich an eine Agentur zur Entsorgung eisenhaltiger Materialien wenden und vermeiden, Teile der Schweißmaschine in der Umwelt zu entsorgen.

### ACHTUNG!

Die Schweißmaschine während des Betriebs und sofort nach dem Anhalten des Aggregats nicht berühren, da sie Oberflächen mit hoher Temperatur aufweisen könnten.

Elektrische Rotationsmaschinen sind Maschinen, die gefährliche Teile aufweisen, da sie unter Spannung stehen und während des Betriebs mit Bewegung ausgestattet sind; daher können

- ein unsachgemäßes Gebrauch
- das Entfernen der Schutzbekleidungen und das Abtrennen der Schutzvorrichtungen
- unzureichende Inspektionen und Wartung

schwere Personen- oder Sachschäden verursachen.



## INFORMACIONES GENERALES

Tanto el mantenimiento de la soldadora como la verificación y sustitución de las partes serán realizados únicamente por personal cualificado.

### VERIFICACIONES PRELIMINARES

Antes de utilizar la soldadora recomendamos controlarla, para asegurarse de que no se haya estropeado durante el transporte.

### ALMACENAJE

En caso de largos períodos de inactividad, habrá que almacenar la soldadora en un lugar seco y cubierto.

Tras largos períodos de inactividad de la soldadora y antes de su puesta en servicio, hay que controlar las buenas condiciones del aislamiento de todos los bobinados. Los valores admitidos serán superiores a  $2MQ$ .

De no ser así, se dispondrá el secado de la soldadora en el horno ( $60+70^{\circ}\text{C}$ ).

### INSTALACIÓN

Examinar el estado de las conexiones antes de la puesta en función, y que no haya impedimentos al girar el rotor.

Tener cuidado de que no estén obstruidas o estropeadas las aperturas de aspiración y expulsión del aire. Asimismo, evitar que la soldadora aspire el aire caliente que sale de ella misma y/o del motor.

### CONEXIÓN ELÉCTRICA

Cumplir las vigentes normas de seguridad locales.

Verificar que los datos de la placa correspondan a las características de la instalación a la que la máquina será conectada.

Realizar la conexión de tierra del grupo.

### IZADO

La función del anillo o cáncamo de izado puesto en el generador es exclusivamente para izar el alternador.

### MANTENIMIENTO

Verificar que no haya anomalías, como vibraciones, ruidos o salidas de aire obstruidas.

Controlar la colocación y desgaste de las escobillas.

### ELIMINACIÓN

La soldadora está casi toda conformada por acero, cobre y aluminio. Al terminar la vida útil de la máquina, acudir a una compañía de eliminación de materiales ferrosos. Evítense la liberación de partes de la soldadora al medio ambiente.



### ¡ATENCIÓN!

No tocar la soldadora mientras está funcionando ni tampoco inmediatamente después de la parada del grupo, pues la temperatura de algunas de las superficies podría ser elevada.


Las máquinas eléctricas rotatorias incorporan partes peligrosas, ya que durante su funcionamiento están bajo tensión o se están moviendo, por tanto:

- el uso impróprio
- el desmontaje de las protecciones y desconexión de los dispositivos de protección
- inspecciones y mantenimiento carentes pueden ocasionar graves daños a las personas y cosas.

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO (FORMA IM B35)

ATTENZIONE: prima del montaggio verificare che le sedi coniche di accoppiamento (sia della saldatrice che del motore) siano regolari e ben pulite.

- 1) Fissare la flangia (1) al motore.
- 2) Applicare il tirante (2) per il fissaggio assiale del rotore avvitandolo sulla sporgenza dell'albero motore.
- 3) Fissare la saldatrice completa (stator e rotore assieme) allo scudo usando i 4 dadi autobloccanti (3).
- 4) Verificare che le sedi coniche del rotore e del motore siano in contatto colpendo assialmente il rotore con un mazzuolo di plastica.
- 5) Bloccare assialmente il rotore avvitando il dado autobloccante M8 (4) sul tirante (2).  
Attenzione: prima di applicare il dado osservare che parte della porzione filettata del tirante entri nel rotore permettendo così un sicuro bloccaggio.
- 6) Verificare che le spazzole siano perfettamente centrate nelle piste del collettore.
- 7) Montare il tappo (5). Fissare le due griglie di protezione (6).
- 8) Supportare il gruppo con adeguati antivibranti (7) ensuring that the motor and the welding machine are level.

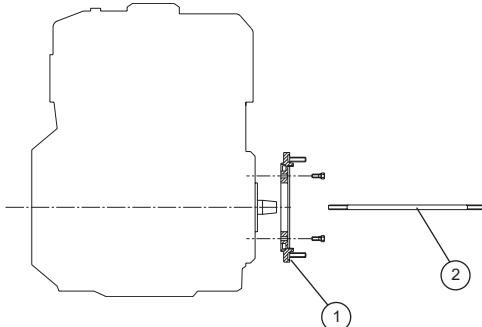

### REGOLAZIONE DELLA VELOCITA'


La frequenza e la tensione dipendono direttamente dalla velocità di rotazione, la quale deve quindi rimanere il più possibile costante al variare del carico.

Considerando che il sistema di regolazione della velocità dei motori di trascinamento presenta in generale una leggera caduta di giri tra vuoto e carico, si raccomanda di regolare la velocità a vuoto circa il 3+4% superiore alla velocità nominale.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS (IM B35 COUPLING)

ATTENTION: before assembly make sure that the conical coupling housings for both the welding machine and the motor are in order and clean.

- 1) Fit the flange (1) to the motor.
- 2) Apply the tie rod (2) for the axial clamping of the rotor, and screw it on the drive shaft.
- 3) Fasten the complete welding machine (stator and rotor together) to its flange, using the self-locking nuts (3).
- 4) Check that the cone seats of rotor and motor are engaged by tapping the head of the rotor with a plastic mallet.
- 5) Axially lock the rotor in place by tightening the M8 (4) self-locking nut on the tie rod (2).  
Caution: before applying the nut, make sure that the threaded part of the rod partially enters the rotor in order to obtain tight locking.
- 6) Make sure that the brushes are centred perfectly in the collector track.
- 7) Fit the cap (5). Fasten the two protection grids (6).
- 8) Support the unit on appropriate vibration dampers (7) ensuring that the motor and the welding machine are level.

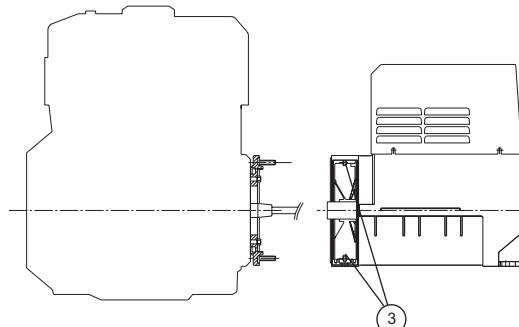

### SPEED ADJUSTMENT

Frequency and voltage depend directly on the speed of revolution, which must therefore remain as constant as possible when the load varies.

The speed adjustment system of the drive motors usually gives a slight drop in revolutions between no load and load, so when the no load speed is being adjusted, it is best to set it at approx. 3-4% above the rated speed.

## INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE (FORME IM B35)

ATTENTION: Avant d'effectuer le montage, vérifier que les sièges coniques d'accouplement (de la soudeuse comme du moteur) sont en ordre et bien nettoyés.

- 1) Fixer le flasque (1) au moteur.
- 2) Mettre en place la tige (2) de fixation axiale du rotor en la vissant à l'ergot de l'arbre moteur.
- 3) Fixer la soudeuse (complète avec stator et rotor) au flasque au moyen de les écrous autobloquants (3).
- 4) Vérifier que les sièges coniques du rotor et du moteur sont en contact en frappant axialement le rotor avec un maillet en plastique.
- 5) Bloquer l'axe du rotor en serrant l'écrou autobloquant M8 (4) sur la tige centrale (2).  
Attention: Avant de mettre en place l'écrou, contrôler que la partie filetée de la tige est insérée dans le rotor permettant ainsi un blocage sûr.
- 6) Vérifier que les balais sont parfaitement centrés dans les pistes du collecteur.
- 7) Fixer le bouchon (5). Fixer les deux grilles de protection (6).
- 8) Soutenir le groupe avec des amortisseurs de vibrations (7) en veillant à mettre de niveau le moteur et la soudeuse.

### RÉGLAGE DE LA VITESSE

La fréquence et la tension dépendent directement de la vitesse de rotation qui doit rester le plus possible constante quand la charge varie.

Vu que le système de réglage de la vitesse des moteurs d' entraînement présente en général une légère baisse du nombre de tours à vide ou en charge, il est conseillé de régler la vitesse à vide à une valeur supérieure de 3 à 4 % par rapport à la vitesse nominale.

## MONTAGEANLEITUNG (IMB35 ANSCHLUSS)

ACHTUNG: Sich vor dem Einbau überzeugen, daß die kegelförmigen Kupplungssitze (sowohl der Schweißmaschine als auch des Motors) regelmäßig und sauber sind.

- 1) Den Flansch (1) am Motor befestigen.
- 2) Die Spannstange (2) für die Längsbefestigung des Rotors anbringen und sie auf der Vorkragung der Motorwelle festschrauben.
- 3) Die vollständige Schweißmaschine (Stator und Rotor zusammen) mit den selbstsperrenden Muttern (3) am Flansch befestigen.
- 4) Prüfen, dass die konischen Sitze des Rotors und des Motors in Kontakt sind, indem mit einem Plastikhammer axial auf den Rotor geschlagen wird.
- 5) Den Rotor axial blockieren, und die selbstsperrende M8 Mutter (4) an die Spannstange (2) anschrauben.


Achtung: bevor die Mutter angebracht wird, beachten, daß ein Teil des Gewindes der Spannstange in den Rotoreintritt und dadurch eine sichere Blockierung ermöglicht.

- 6) Überprüfen, dass die Bürsten in den Kollektorbahnen perfekt zentriert sind.
- 7) Den Stopfen (5) montieren. Die zwei Schutzgitter (6) montieren.
- 8) Das Aggregat auf Schwings-dämpfer lagern (7) und für die korrekte Nivellierung von Motor und Schweißmaschine sorgen.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE (ACOPLAMIENTO IMB35)

ATENCION: antes de efectuar el montaje, comprobar que los asientos cónicos de acoplamiento (tanto de la soldadora como del motor) estén en regla y bien limpios.

- 1) Fijar la brida (1) en el motor.
- 2) Montar el tirante (2) de fijación axial del rotor, enroscándolo en la parte saliente del eje motor.
- 3) Fijar la soldadora completa (estator y rotos juntos) en la brida, usando para las tuercas autolockantes (3).
- 4) Verificar que los asientos cónicos del rotor y del motor estén en contacto, y para ello se golpea axialmente el rotor con un martillo de plástico.
- 5) Bloquear axialmente el rotor enroscando la tuerca autolockante M8 (4) en el tirante (2).  
Atención: antes de poner la tuerca, comprobar que una parte de la porción con rosca del tirante entre en el rotor, para obtener así un bloqueo seguro.
- 6) Verificar que las escobillas estén perfectamente centradas en las pistas del colector.
- 7) Montar el tapón (5). Fijar las dos rejillas de protección (6).
- 8) Sostener el grupo con antivibradores adecuados (7), teniendo cuidado de que el motor y la soldadora estén bien nivelados.

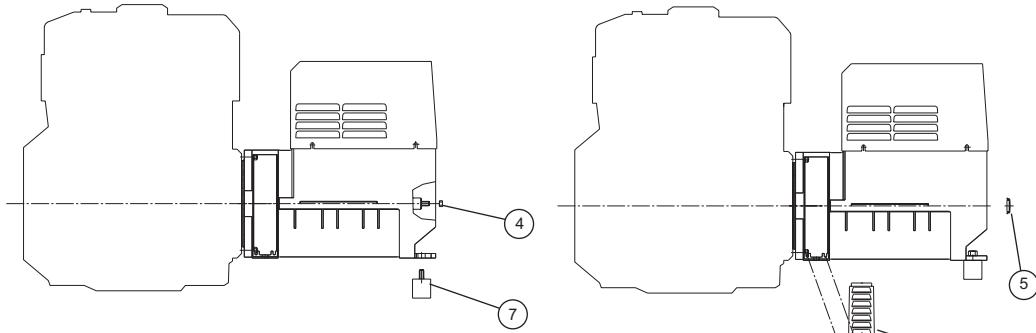

### EINSTELLUNG DER GE SCHWINDIGKEIT

Frequenz und Spannung hängen direkt von der Drehgeschwindigkeit ab, die daher bei Lastveränderung so konstant wie möglich bleiben muss.

Unter Berücksichtigung, dass das Regulierungssystem der Geschwindigkeit der Mitnehmermotoren im allgemeinen einen leichten Drehzahlabfall zwischen Leerlauf und Last aufweist, wird empfohlen, die Leerlaufgeschwindigkeit auf ca. 3÷4% höher als die Nenngeschwindigkeit einzustellen.

### REGULACION DE LA VELOCIDAD

Tanto la frecuencia como la tensión dependen directamente de la velocidad de rotación, lo que implica que ésta permanecerá lo más posible constante al variar la carga.

Dado que el sistema de regulación de la velocidad de los motores de arrastre presenta una ligera disminución de revoluciones entre vacío y cargado, se recomienda regular la velocidad en vacío alrededor del 3÷4% superior a la velocidad nominal.

## ISTRUZIONI PER LA SALDATURA

### CAVI DI SALDATURA

I cavi di saldatura devono essere della lunghezza minima necessaria, devono essere mantenuti vicini e correre sul suolo. Non utilizzare cavi con l'isolamento rovinato o di sezione insufficiente. Per il diametro dei cavi si faccia riferimento alla Tab.1.

### COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE E MESSA A TERRA

Seguire le prescrizioni delle norme nazionali riguardo il collegamento equipotenziale dei componenti metallici nei pressi dell'impianto di saldatura e la loro eventuale messa a terra.

### PREPARAZIONE DEI PEZZI

La preparazione varia a seconda del tipo di giunto, dello spessore, della posizione e dell'accessibilità dei pezzi.

In generale i lembi da saldare devono essere preparati mediante pulizia da vernice, ruggine o altri agenti contaminanti.

Per la saldatura in piano fino a 10-12mm di spessore si adotta normalmente la preparazione a V (vedi Tab.2), per spessori maggiori è preferibile quella a X con ripresa a rovescio o a U senza ripresa.

### SCELTA DELLA CORRENTE

Il range di corrente di saldatura è raccomandato dal costruttore dell'elettrodo ed è indicato sul contenitore degli elettrodi.

### SALDATURA

L'arco si innesta sfregando la punta dell'elettrodo sul pezzo collegato al cavo di massa e ritraendo quindi l'elettrodo fino alla normale distanza di saldatura. Se il movimento è troppo rapido, si spegne l'arco; se invece è troppo lento, l'elettrodo si incolla ed occorre uno strappo laterale per liberarlo.

La saldatura consiste nel deposito di gocce di metallo fuso dell'elettrodo sul pezzo. Il rivestimento dell'elettrodo, nel bruciare, fornisce il gas protettivo al bagno di saldatura.

La saldatura può essere eseguita con tecniche diverse la cui scelta dipende da svariati fattori.

In generale, l'elettrodo va mantenuto inclinato e va spostato eseguendo delle oscillazioni tra i due lembi da unire in modo da evitare un eccessivo accumulo di materiale d'apporto al centro della saldatura (vedi Fig.1).

Al termine di ogni passata è necessario asportare la scoria con un martello e/o una spazzola.

## INSTRUCTIONS FOR WELDING

### WELDING CABLES

The welding cables must be of the minimum length necessary, they must be kept close together and run along the ground. Do not use cables on which the insulation is spoiled or which have an insufficient section. For the cable diameter, see Tab. 1.

### EQUIPOTENTIAL CONNECTION AND EARTHING

Follow the national requirements for the equipotential connection of metal components in the vicinity of the welding system and for earthing them if necessary.

### PREPARING THE PARTS

The preparation varies depending on the type of joint, the thickness, the position and the accessibility of the parts.

In general the edges to be welded must be prepared by cleaning off any paint, rust or other contaminating substances.

For flat welding up to a thickness of 10-12mm, the V preparation is normally used (see Tab. 2), while for greater thicknesses it is preferable to use the X preparation with upside-down rewelding or the U preparation without rewelding.

### CHOOSING THE CURRENT

The range of the welding current is recommended by the electrode manufacturer and is indicated on the electrode container.

### WELDING

The arc is struck by rubbing the tip of the electrode on the part connected to the earth cable and then drawing back the electrode to the normal welding distance. If the movement is too fast, the arc goes out; if it is too slow, the electrode sticks and you must pull sideways to free it.

Welding consists of depositing drops of molten electrode metal on the part. As it burns, the electrode coating provides the protective gas for the weld pool.

Welding may be carried out with different techniques, the choice of which depends on various factors

In general, the electrode is kept tilted and is shifted by making oscillating movements between the two edges that are to be joined so as to avoid an excessive build-up of weld material in the centre of the weld (see Fig.1). At the end of each pass it is necessary to remove the slag with a hammer and/or a brush.

## INSTRUCTIONS POUR LE SOUDAGE

### CÂBLES DE SOUDAGE

Les câbles de soudage doivent être de la longueur minimum nécessaire, ils doivent être maintenus proches l'un de l'autre et ils doivent passer sur le sol.

Ne pas utiliser de câbles de section insuffisante ou dont la gaine isolante est endommagée. Pour le diamètre des câbles, se référer au Tableau 1.

### CONNEXION ÉQUIPOTENTIELLE ET MISE À LA TERRE

Suivre les prescriptions des normes en vigueur dans le pays d'installation en ce qui concerne la connexion équipotentielle des composants métalliques à proximité du poste de soudage et leur éventuelle mise à la terre.

### PRÉPARATION DES PIÈCES

La préparation varie selon le type de joint, l'épaisseur, la position et l'accès des pièces.

En général les bords à souder doivent être préparés en éliminant les traces de peinture, de rouille ou d'autres agents contaminants.

Pour le soudage à plat jusqu'à 10-12 mm d'épaisseur, on adopte généralement la préparation en V (voir tab. 2); pour les épaisseurs supérieures, il vaut mieux choisir la préparation en "X" avec reprise à l'envers ou en "U" sans reprise.

### CHOIX DU COURANT

La gamme du courant de soudage est recommandé par le constructeur de l'électrode et est indiquée sur l'emballage des électrodes.

### SOUDAGE

L'arc s'amorce en frottant la pointe de l'électrode sur la pièce connectée au câble de masse et en reculant ensuite l'électrode jusqu'à la distance de soudage normale. Si le mouvement est trop rapide, l'arc s'éteint; si au contraire il est trop lent, l'électrode se colle et il faut effectuer une traction latérale pour la libérer.

Le soudage consiste dans le dépôt de gouttes de métal fondu de l'électrode sur la pièce. L'enrobage de l'électrode, en brûlant, fournit le gaz protecteur au bain de soudure.

Le soudage peut être effectué avec des techniques différentes dont le choix dépend de différents facteurs.

En général, l'électrode doit être maintenue en position inclinée et doit être déplacée en effectuant des oscillations entre les deux bords à unir de manière à éviter une accumulation excessive de matériau d'apport au centre de la soudure (voir Fig. 1).

À la fin de chaque passe, il faut éliminer les résidus avec un marteau et/ou une brosse.

## ANLEITUNG ZUM SCHWEISSVORGANG

### SCHWEISSKABEL

Die Schweißkabel müssen die erforderliche Mindestlänge aufweisen, zusammengehalten werden und auf dem Boden verlaufen.

Keine Kabel mit beschädigter Isolierung oder unzureichendem Querschnitt verwenden.

Bezüglich des Durchmessers der Kabel wird auf die Tab. 1 verwiesen.

### ÄQUIPOTENTIALANSCHLUSS UND ERDUNG

Die Vorschriften der nationalen Normen in bezug auf den Äquipotentialanschluß der Metall-komponenten in der Umgebung der Schweißanlage und ihre eventuelle Erdung beachten.

### VORBEREITUNG DER WERKSTÜCKE

Die Vorbereitung ist je nach Art des Stoßes, der Dicke, der Position und der Zugänglichkeit der Werkstücke unterschiedlich.

Im allgemeinen müssen die Schweißkanten in Form einer Reinigung von Lack, Rost oder anderen verunreinigenden Substanzen vorbereitet werden.

Zum Flachschiweißen bis zu 10-12mm Dicke wird normalerweise die V-Stoß-Vorbereitung angewandt (siehe Tab. 2); bei höheren Dickenwerten ist der X-Stoß mit Wiederaufnahme auf der Rückseite oder der U-Stoß ohne Wiederaufnahme vorzuziehen.

### STROMWAHL

Der Schweißstrom-Bereich wird vom Hersteller der Elektrode empfohlen und ist auf dem Behälter der Elektroden angegeben.

### SCHWEISSVORGANG

Der Lichtbogen wird entzündet, indem die Spitze der Elektrode gegen das mit der Erdleitung verbundene Werkstück gerrieben und die Elektrode dann bis zum normalen Schweißabstand zurückgezogen wird. Ist die Bewegung zu schnell, erlischt der Lichtbogen; ist sie dagegen zu langsam, klebt die Elektrode an und muß durch einen seitlichen Ruck befreit werden.

Der Schweißvorgang besteht im Ablagern von Tropfen von geschmolzenem Metall der Elektrode auf dem Werkstück. Die Verkleidung der Elektrode liefert bei der Verbrennung das Schutzgas für das Schweißbad.

Der Schweißvorgang kann mit diversen Techniken, deren Wahl von verschiedenen Faktoren abhängt, erfolgen.

Im allgemeinen wird die Elektrode in geneigter Position gehalten und verschoben, indem man oszillierende Bewegungen zwischen den beiden zu verbindenden Schweißkanten ausführt, um eine übermäßige Ansammlung von Zusatzwerkstoff in der Mitte der Schweißung zu vermeiden (siehe Abb. 1).

Am Ende jedes Schweißgangs muß die Schlagzeuge mit einem Hammer und/oder einer Bürste entfernt werden.

## INSTRUCCIONES PARA LA SOLDADURA

### CABLES DE SOLDADURA

Los cables de soldadura tendrán la necesaria longitud mínima, se colocarán uno a lado del otro y correrán por el suelo.

No usar cables con el aislamiento estropeado o de sección insuficiente.

Para el diámetro de los cables, consultar la Tab.1.

### CONEXION EQUIPOTENCIAL Y PUESTA A TIERRA

Hay que cumplir las normas nacionales para la conexión equipotencial de los componentes metálicos puestos cerca de la instalación de soldadura, así como para su puesta a tierra.

### PREPARACION DE LAS PIEZAS

La preparación cambia conforme al tipo de junta, a su espesor, a la posición y a la accesibilidad de las piezas.

Normalmente, los bordes a soldar se limpian de toda la pintura, oxidación u otros agentes contaminantes.

Para la soldadura horizontal hasta 10-12mm de espesor, se adopta normalmente la preparación a V (ver la Tab.2), en cambio, para espesores superiores, se prefiere la X, con reanudación al revés o a U, sin reanudación.

### COMO SE ELIGE LA CORRIENTE

El campo de corriente de soldadura está recomendado por el fabricante del electrodo y viene indicado en el paquete de electrodos.

### SOLDADURA

El arco se conecta rozando la punta del electrodo contra la pieza conectada a la conexión de tierra y luego se separa a la distancia normal de soldeo. De ser el movimiento demasiado rápido, se apaga el arco; en cambio, cuando es demasiado lento, el electrodo se pega y para dejarlo libre hay que dar un tirón lateral.

La soldadura consiste en depositar unas gotas de metal fundido del electrodo sobre la pieza. El revestimiento del electrodo, al quemarse, proporciona el gas protector al baño de soldadura.

Las técnicas empleadas en la soldadura pueden ser diferentes, se elegirá según varios factores.


En general, el electrodo se mantiene inclinado y se desplaza con oscilaciones entre los dos bordes a unir, para impedir una acumulación excesiva del metal de soldeo en el centro de la soldadura (ver Fig.1).

Al terminar cada pasada, es preciso quitar la escoria con un martillo o con un cepillo.

Sezione minima dei cavi di saldatura			
Minimum section of the welding cables			
Section minimum des câbles de soudure			
Mindestquerschnitt der Schweißkabel			
Sección mínima de los cables de soldadura			
Corrente max di saldatura	Lunghezza dei cavi	Max welding current	Cable length
Corrour maximum de soudure	Longueur des câbles	Max. Schweißstrom	Kabellänge
Corriente máx de soldadura	Longitud de los cables	Max. Schweißstrom	Kabellänge
	5-10m	10-20m	
130A	25mm <sup>2</sup>	35mm <sup>2</sup>	
220A	35mm <sup>2</sup>	50mm <sup>2</sup>	
300A	50mm <sup>2</sup>	70mm <sup>2</sup>	

Tab.1

 Preparazione del giunto			
Preparing the joint			
Préparation du joint			
Vorbereitung des Stoßes			
Preparación de la junta			
t mm	$\alpha$ °	h mm	g mm
0-3	0	0	0
3-6	0	0	0-t/2
6-12	60-120	0-1.5	0-2



Tab.2

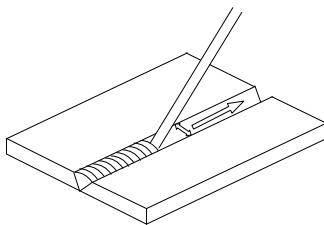


Fig.1



## MODALITA' DI UTILIZZO

### DESCRIZIONE DEL PANNELLO

- 1 - Presa per la massa
- 2 - Selettore del valore nominale
- 3 - Selettore di gamma
- 4 - Presa per saldatura

### FUNZIONAMENTO COME GENERATORE

Posizionare il selettore 3 su "GEN."

Collegare l'utilizzatore alle prese.

Avviare il dispositivo utilizzatore.

### FUNZIONAMENTO COME SALDATRICE

Inserire lo spinotto del cavo di massa nella presa 1 (4 per saldatura a polarità inversa).

Collegare il cavo di massa al pezzo da saldare.

Inserire lo spinotto del cavo dalla pinza portaeletrodo nell'altra presa.

Impostare la gamma di corrente mediante il selettore 3.

Impostare la corrente di saldatura mediante il selettore 2.

Saldare.

**Attenzione:** durante la saldatura le prese del generatore sono sotto tensione, ma il valore della tensione risulta basso ed instabile. Pertanto, per motivi di sicurezza, si raccomanda di staccare i carichi utilizzatori durante la saldatura.

La saldatrice può erogare la corrente massima solo per un tempo limitato, trascorso il quale necessita un raffreddamento (vedi l'indicazione in targa). Se pertanto, lavorando con correnti elevate, intervenisse la protezione termica, occorre attendere qualche minuto per il ripristino automatico della stessa.

## USING PROCEDURE

### PANEL DESCRIPTION

- 1 - Earth socket
- 2 - Rated value selector
- 3 - Range selector
- 4 - Socket for welding

### OPERATION AS A GENERATOR

Turn selector 3 to "GEN."

Connect the user to the sockets.

Start the user device.

### OPERATION AS A WELDER

Insert the jack of the earth cable in the socket 1 (4 to weld with inverse polarity).

Connect the earth cable to the part that is to be welded.

Insert the jack of the electrode holder cable in the other socket.

Set the current range with the selector 3.

Set the welding current with the selector 2.

Weld.

**Attention:** during welding the generator sockets are live, but the voltage value is low and unstable. So, for safety reasons, it is recommended to disconnect the user loads during welding.

The welding machine can give the maximum current only for a limited time, after which it must be allowed to cool (see indication on the plate). So, when working with high currents, if the thermal protection trips, you must wait a few minutes for it to be set automatically.

## MODE D'EMPLOI

### DESCRIPTION DU TABLEAU DE COMMANDE

- 1 - Prise pour la masse
- 2 - Sélecteur de la valeur nominale
- 3 - Sélecteur de gamme
- 4 - Prise pour soudage

### FONCTIONNEMENT COMME GÉNÉRATEUR

Positionner le sélecteur 3 sur «GEN.»

Connacter le dispositif utilisateur aux prises.

Mettre en marche le dispositif utilisateur.

### FONCTIONNEMENT COMME SOUDUSE

Introduire la fiche du câble de masse dans la prise 1 (4 pour souder avec polarité inverse).

Connacter le câble de masse à la pièce à souder.

Introduire la fiche du câble de la pince porte-électrode dans l'autre prise.

Sélectionner la gamme de courant avec le sélecteur 3.

Sélectionner le courant de soudage avec le sélecteur 2.

Souder.

**Attention:** durant le soudage, les prises du générateur sont sous tension mais la valeur de la tension est basse et instable. Par conséquent, pour des raisons de sécurité, il est recommandé de déconnecter les charges utilisatrices pendant le soudage.

La soudeuse peut assurer le courant maximum en sortie pendant un temps limité après lequel une période de refroidissement est nécessaire (voir l'indication sur la plaque). Si au cours du travail avec des courants élevés la protection thermique intervient, il faut donc attendre quelques minutes le réarmement automatique de cette dernière.

PROBLEMI DI SALDATURA	
Spruzzi eccessivi	Arco lungo Corrente elevata
Incollature	Arco troppo lungo Corrente troppo bassa
Crateri	Allontanamento troppo veloce dell'elettrodo in staccata
Inclusioni	Cattiva pulizia tra le passate Cattiva distribuzione delle passate Movimento difettoso dell'elettrodo
Insufficiente penetrazione	Corrente di saldatura troppo bassa Mancata scalpellatura al vertice
Soffiature e porosità	Umidità nell'elettrodo Arco troppo lungo
Cricche	Correnti troppo elevate Materiali sporchi Idrogeno in saldatura (nel rivestimento dell'elettrodo)

WELDING PROBLEMS	
Too many splashes	Long arc High current
Sticking	Arc is too long Current too low
Craters	Electrode moving away too fast when removed
Inclusions	Bad cleaning between passes Bad distribution of passes Faulty electrode movement
Insufficient penetration	Welding current too low No chipping at root
Blowholes and porosity	Humidity in the electrode Arc is too long
Cracks	Currents too high Dirty materials Hydrogen in the weld (in the coating of the electrode)

PROBLÈMES DE SOUDURE	
Projections excessives	Arc long Courant élevé
Collages	Arc trop long Courant trop bas
Cratères	Éloignement trop rapide de l'électrode au moment du détachement
Inclusions	Nettoyage imparfait entre les passes Mauvaise répartition des passes Mouvement défectueux de l'électrode
Pénétration insuffisante	Courant de soudage trop bas Absence de burinage au sommet
Soufflures et porosités	Humidité dans l'électrode Arc trop long
Criques	Courants trop élevés Matériaux sales Hydrogène en soudage (dans l'enrobage de l'électrode)

## MODALITÄTEN ZUM GEBRAUCH

### BESCHREIBUNG DER STEUERTAFEL

- 1 - Erdungs-Steckdose
- 2 - Wähltschalter des Nennwerts
- 3 - Bereichs-Wähltschalter
- 4 - Schweiß-Steckdose

### FUNKTION ALS GENERATOR

Den Wähltschalter 3 auf "GEN."

Den Verbraucher mit den Steckdosen verbinden.

Die Verbraucher-Vorrichtung starten.

### FUNKTION ALS SCHWEISSMASCHINE

Den Steckerstift des Erdungskabels in die Steckdose 1 (4 zum Schweißen bei umgekehrter Polarität) einführen.

Das Erdungskabel mit dem zu schweißenden Werkstück verbinden.

Den Steckerstift des Kabels der Elektrodenhalter Zange in die andere Steckdose einführen.

Den Strombereich mittels des Wähltschalters 3 einstellen.

Den Schweißstrom mittels des Wähltschalters 2 einstellen.

Schweißen.

**Achtung.** Während des Schweißvorgangs stehen die Steckdosen des Generators unter Spannung, jedoch erweist sich der Spannungswert als niedrig und nicht stabil. Aus Sicherheitsgründen wird daher empfohlen, die Verbraucherlasten während des Schweißvorgangs abzutrennen.

Die Schweißmaschine kann den Höchststrom nur für eine begrenzte Zeit liefern, nach deren Ablauf eine Abkühlung erforderlich ist (siehe Angabe auf dem Typenschild). Sollte daher bei der Arbeit mit hohen Stromleistungen der Thermoschutz eingreifen, muß man einige Minuten warten, bis dieser sich

## CÓMO SE UTILIZA

### DESCRIPCION DEL PANEL

- 1 - Toma para la puesta a tierra
- 2 - Mando del valor nominal
- 3 - Mando de la gama
- 4 - Toma para la soldadura

### FUNCIONAMIENTO COMO GENERADOR

Poner el mando 3 en "GEN."

Conectar el utilizador a las tomas.

Poner en marcha el dispositivo utilizador.

### FUNCIONAMIENTO COMO SOLDADORA

Enchufar el cable de masa a la toma 1 (4 para soldar con polaridad inversa).

Conectar el cable de masa a la pieza a soldar.

Enchufar la clavija del cable de la pinza portaelectrodo en la otra toma.

Programar la gama de corriente con el mando 3.

Programar la corriente de soldadura con el mando 2.

Soldar.

**Cuidado:** durante la soldadura las tomas del generador están bajo tensión, cuyo valor sin embargo resulta bajo e inestable. Así pues y en relación a la seguridad, se recomienda desconectar las cargas utilizadoras durante la soldadura.

La soldadora puede suministrar la corriente máxima sólo por un tiempo limitado, así que transcurrido dicho tiempo es necesario que se enfrie (ver la indicación de la placa). Por tanto, en el caso de que al trabajar con corrientes elevadas se active la protección térmica, será necesario esperar algunos minutos para que ésta se reactive automáticamente.

SCHWEISSPROBLEME	
Übermäßiges Sprühen	Langer Lichtbogen Starker Strom
Ankleben	Lichtbogen zu lang Strom zu niedrig
Krater	Zu schnelles Entfernen der Elektrode beim Ablösen
Einschlüsse	Unzureichende Reinigung zwischen den Schweißgängen Unzureichende Verteilung der Schweißgänge Fehlerhafte Bewegung der Elektrode
Unzureichende Durchdringung	Schweißstrom zu niedrig Kein Abmeißeln am Scheitel
Blasen und Porösität	Feuchtigkeit in der Elektrode Lichtbogen zu lang
Risse	Zu hoher Strom Schmutzige Materialien Wasserstoff in der Schweißung (im Überzug der Elektrode)

PROBLEMAS DE SOLDADURA	
Excesivas salpicaduras	Arco largo Corriente elevada
Pegados	Arco demasiado largo Corriente demasiado baja
Cráteres	Separación demasiado rápida del electrodo al alejarlo
Inclusiones	Entre las pasadas no se limpia bien Mala distribución de las pasadas Movimiento defectuoso del electrodo
Insuficiente penetración	Corriente de soldadura demasiado baja Cinceladura no efectuada en el vértice
Soplados y porosidad	Humedad en el electrodo Arco demasiado largo
Grietas	Corrientes demasiado elevadas Materiales sucios Hidrógeno en soldadura (en el revestimiento del electrodo)


## Disegno esploso

## Exploded view

## Vue eclatée

## Teilmontagezeichnung

## Despiece

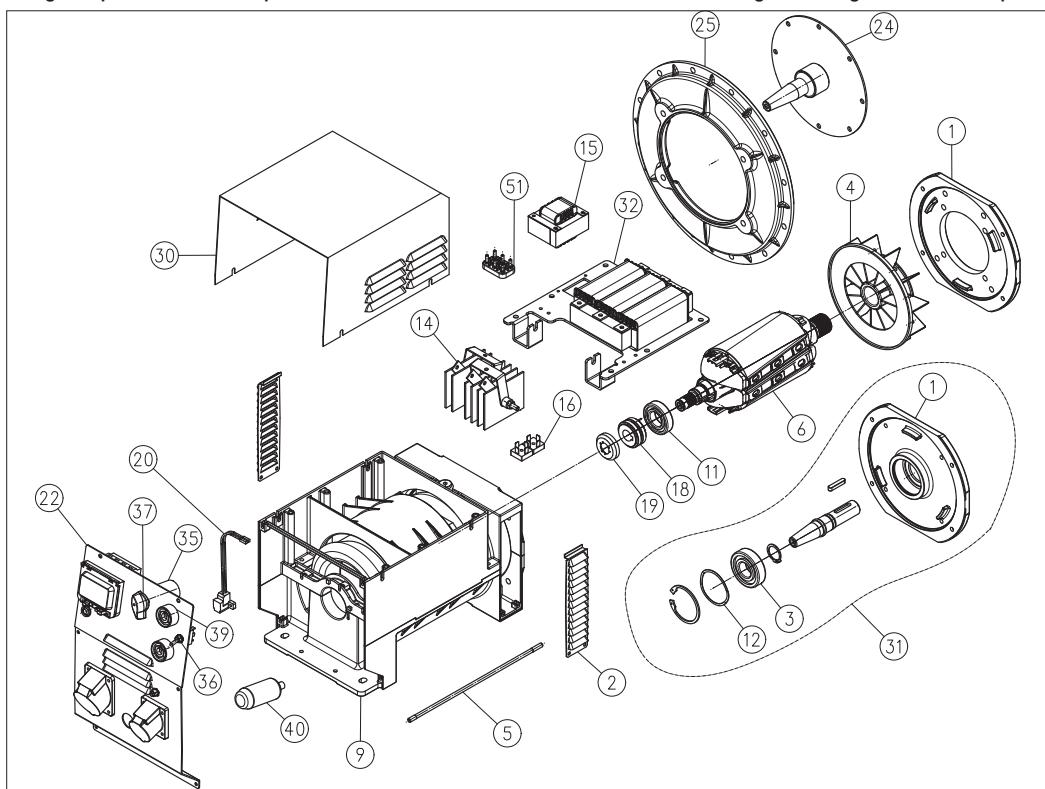

## Parti di ricambio

## Spare parts list

## Pieces detachees

## Ersatzteilliste

## Partes de recambio

N.RIF.	CODICE SINCRON	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DESCRIPCION
1 (*)	4061011..	Flangia anteriore	Front flange	Flasque avant	Vorderflansch	Brida anterior
2	165002009	Griglia anteriore IP23	Front guard IP23	Grille avant IP23	Vordergitter IP23	Rejilla anterior IP23
3	1750016306	Cuscinetto tipo 6306 2RS1 C3	Bearing type 6306 2RS1 C3	Roulement type 6306 2RS1 C3	Lager Typ 6306 2RS1 C3	Cojinete tipo 6306 2RS1 C3
4(*)	216002001	Ventola foro Ø 37	Fan with Ø 37 hole	Ventilateur trou Ø 37	Lüfterrad Lochdurchmesser 37	Ventilador orificio Ø 37
5 (*)	17600...	Ventola foro Ø 42	Fan with Ø 42 hole	Ventilateur trou Ø 42	Lüfterrad Lochdurchmesser 42	Ventilador orificio Ø 42
6 (*)	536220...	Tirante	Stay rod	Tirant	Zugstange	Tirante
7 (*)	656508...	Rotore 2 poli (1)	2 pole rotor (1)	Rotor 2 pôles (1)	2-poliger Rotor (1)	Rotor 2 polos (1)
8 (*)	11	Stator 2 poli	2 pole stator	Stator 2 pôles	2-poliger Stator	Estator 2 polos
9 (*)	1750016206	Cuscinetto tipo 6206 2RS1 C3	Bearing type 6206 2RS1 C3	Roulement type 6206 2RS1 C3	Lager Typ 6206 2RS1 C3	Cojinete tipo 6206 2RS1 C3
10	177003072	Anello compensazione Ø 72	Spring washer Ø 72	Bague de compensation Ø 72	Kompensationsring Ø 72	Anillo de compensación Ø 72
11	3003053000602	Ponte diodi di saldatura	Welding rectifier bridge	Pont redresseur de soudage	Schweißdiödenbrücke	Puente diodos de soldadura
12(*)	308223300X	Compound	Compound	Compound	Trafo	Compuesto
13	3004010251200	Ponte raddrizzatore	Rectifier bridge	Pont redresseur	Gleichrichterbrücke	Puente rectificador
14	18 306500512208	Collettore 51x22x08	Collector (51x22x08)	Collecteur (51x22x08)	Kollektor 51x22x08	Colector 51x22x08
15	19 266024001	Coperchio copricollettore (Ø 51)	Slip ring cover (Ø 51)	Couvercle couvre-collecteur (Ø 51)	Deckel-Kollektorkasten (Ø 51)	Tapa cubrecolector (Ø 51)
16	20 40660105087	Portaspazzole + spazzole	Brush-holder + brushes	Porte-balais + balais	Bürstenhalter + Bürsten	Portaeescobillas + escobillas
17(*)	7070...	Quadro cieco ARC300	ARC 300 blind panel	Tableau électrique borgne	Blindtafel	Quadro ciego
18	70710...	Quadro ARC 300	ARC 300 panel	Schaltbrett ARC 300	Tableau ARC 300	Quadro ARC 300
19(*)	1790210...	Giunto a dischi	Disk joint	Joint à disque	Scheibenkopplung	Acoplamiento de discos
20(*)	406101112	Flangia campana SAE4	Flange SAE4	Flansch SAE4	Flasque SAE4	Brida SAE4
21	406101113	Flangia campana SAE5	Flange SAE5	Flansch SAE5	Flasque SAE5	Brida SAE5
22	30 165014017	Coperchio FW	FW top cover	Couvercle supérieur FW	Gitterhaldeckel FW	Tapa FW
23	31 300018	Kit: da J609b c.35 a B34	Kit: from J609b c.35 to B34	Kit: de J609b c.35 bis B34	Kit: von J609b c.35 bis B34	Kit: da J609b c.35 a B34
24	32 308074010X	Impedenza	Welding impedance	Reactance	Impedanz	Impedancia
25	33 303512016	Commutatore 12 posiz.	12 posit. commutator	Commutateur 12 posit.	Stebenstellenschalter	Commutador de 12 posic.
26	34 304002020250	Deviatore bipolare	Range selector	Selecteur de la gamme	Bipolarer Dreistellen-Wechselschalter	Desviador bipolar
27	35 266000004	Manopola potenziometro	Potentiometer knob	Bouton potentiomètre	Drehknopf Potentiometer	Pomo del potenciómetro
28	39 305900400	Morsetto femmina 400A saldatura	Female 400A welding terminal	Borne de soudage (400A femelle)	Aufnahmeklemme 400A Schweißung	Borne hembra 400A soldadura
29	40 305901400	Morsetto maschio 400A saldatura	Male 400A welding terminal	Borne de soudage (400A mâle)	Einstekklemme 400A Schweißung	Borne macho 400A soldadura
30	51 30600105	Basetta 6 perni M5	Base 6 perni M5	Bornier 6 têtes M5	Klemmenbrett 6 M5 Zapfen	Soporte 6 pernos M5

(1) Comprende i particolari 4, 11, 18, 19 (1) items 4, 11, 18, 19 are included (1) Comprend le pièces 4, 11, 18, 19 (1) Teil 4, 11, 18, 19 inbegriﬀen

(1) Incluye los particulares 4, 11, 18, 19

(\*) Includere nella lista di pezzi di ricambio la descrizione dell'oggetto, il codice, il numero di matricola e le caratteristiche della macchina (rilevabile in targhetta).

(\*) When ordering spare parts, please indicate the alternator code-number and machine serial number and characteristics (they are available on the nameplate).

(\*) Nous vous prions d'iniquer, dans vos commandes de pièces de rechange, la description de la pièce, le numéro de code et de série et les caractéristiques de la machine.

(\*) In den Ersatzteilanfrage sind die Gegenstandbeschreibung, die Materialnummer, die Kennnummer und die Eigenschaften der Maschine (vom Schild zu entnehmen) anzugeben.

(\*) Solicitar las piezas de recambio siempre indicando la descripción del objeto, el código, el numero de matrícula y las características de la máquina (descritas en la placa de identificación).



## Restituzione macchine in riparazione Returning machines repaired Retour marchandises pour réparation Rückgabe der maschinen zur reparatur Devolución máquinas en reparación



Lo scopo della presente scheda è assicurare al Cliente un valido ed efficiente servizio di assistenza. Questa scheda dovrà essere consegnata all'utilizzatore finale da parte del venditore locale.

### PROCEDURA

Nel caso di guasti o anomalie di funzionamento delle macchine Sincro, il Cliente è invitato ad interpellare il nostro "Servizio Assistenza" telefonando allo 0445-450500.

Se, dopo tale contatto, risultasse necessaria la restituzione del prodotto, il nostro "Servizio Assistenza" fornirà al Cliente un numero di "Rientro Materiale Autorizzato" (RMA), che dovrà essere riportato sia sui documenti di accompagnamento del materiale che nella presente Scheda di Riparazione.

Prodotti resi senza aver seguito la descritta procedura e privi della scheda di riparazione, verranno respinti al mittente dal magazzino accettazione.

Per l'eventuale concessione della garanzia è indispensabile che la Sincro sia contattata esclusivamente dal proprio Cliente. Richieste di riparazione provenienti direttamente dall'utilizzatore finale saranno in ogni caso considerate NON in garanzia.

Prima di procedere a riparazioni verrà comunicato un preventivo e si attenderà l'autorizzazione da parte del Cliente

### SCHEDA DI RIPARAZIONE

La scheda di riparazione deve essere compilata per ogni prodotto ed inclusa nell'imballo di restituzione. L'accuratezza nella compilazione renderà il nostro intervento rapido e risolutivo.

### SPEDIZIONE

La merce resa viaggia esclusivamente a spese e a rischio del Cliente indipendentemente dalla concessione dell'intervento in garanzia.

Curare che le macchine siano in ordine, pulite e che l'olio di eventuali moltiplicatori di giri sia stato vuotato.

Si raccomanda di restituire il materiale entro un imballo adeguato curando di proteggere il prodotto dagli urti.

The scope of this card is to ensure the client with a valid and efficient assistance service. This card must be given to the purchaser by the local dealer.

### PROCEDURE

Whenever any Sincro machine malfunctions, the client is invited to contact our "Assistance Service" by calling +39 0445 450500. If the decision is made to return the product, we will provide you with an "**Authorized Material Return**" (RMA) number that must be included both in the delivery documents that accompany the material and this Repair Card. Products that have been returned without following the procedure above and without a Repair Card will be returned to sender.

In order to obtain coverage under the warranty, Sincro must be contacted exclusively by its authorized dealer. Requests for repairs received directly from final user clients will be considered outside the terms of warranty coverage. Prior to performing repair, an estimate will be provided and authorization must be received from the authorized dealer before proceeding with the repair.

### REPAIR CARD

A repair card must be compiled for every product and enclosed in the packaged product sent for repair. Providing accurate and complete information in the Repair Card will help us repair the product faster and better.

### SHIPMENT

All products to be repaired are shipped at the risk and expense of the client regardless of whether warranty coverage will be claimed or not. The client must make sure that the machines sent for repair are in good order, clean, and that the oil in the overgear system has been drained. We recommend returning the products in adequate packaging that ensures protection against impact.

Le but de la présente fiche est d'assurer au client un service après-vente rapide et efficace. Cette fiche devra être communiquée à l'utilisateur final de la part du revendeur agréé.

### PROCEDURE

En cas de pannes ou d'anomalies de fonctionnement des machines Sincro, le client est invité à contacter notre "Service Assistance" en téléphonant au +39 0445 450500. Si à la suite de ce contact, la restitution du produit s'avère nécessaire, notre "Service Assistance" communiquera au client un numéro pour le "Retour Matériel Autorisé" (RMA) qui devra être reporté sur le document d'accompagnement du matériel comme sur la présente Fiche technique de réparation.

Les produits rendus sans avoir suivi la procédure décrite et privés de la Fiche technique de réparation seront retournés à l'envoyeur. Pour une éventuelle concession de garantie il est indispensable que la Sincro soit contacté directement par le revendeur agréé. Les demandes de réparation effectuées par l'utilisateur final seront considérées comme étant hors garantie. Toute demande de réparation fera l'objet d'un devis.

### FICHE TECHNIQUE DE REPARATION

La fiche technique de réparation doit être remplie pour chacun des produits et jointe à la marchandise restituée. La clarté des données fournies permettra une intervention rapide et décisive.

### EXPEDITION

Les frais d'expédition sont à la charge du client et cela, indépendamment du fait que la marchandise soit encore sous garantie. Faire en sorte que les machines soient au complet, nettoyées et que l'huile des événuels multiplicateurs de tours ait été évacuée. Il est conseillé d'expédier la machine dans un emballage adapté et antichoc.

Zweck dieser Karte ist, dem Kunden einen guten und wirksamen Kundendienst zu gewährleisten. Diese Karte soll dem Endbenutzer vom lokalen Verkäufer übergeben werden.

### VERFAHREN

Bei Schäden oder Betriebsstörungen der Sincro-Maschinen, ist der Kunde gebeten, unseren "Kundendienst" unter der Nummer +39 0445 450500 anzurufen.

Falls nach dieser Kontaktaufnahme eine Rückgabe des Produkts erforderlich sein sollte, gibt unser "Kundendienst" dem Kunden eine "Nummer für die Rückgabe von autorisiertem Material" (RMA), die sowohl in die Begleitunterlagen des Materials als auch in diese Reparaturkarte einzutragen ist. Produkte, die ohne o.g. Vorgang und ohne Reparaturkarte zurückgegeben werden, werden nicht akzeptiert und von der Annahmestelle an den Absender zurückgegeben. Für eine eventuelle Garantiegewährung ist es erforderlich, daß die Fa. Sincro ausschließlich vom Kunden selbst kontaktiert wird. Von Endbenutzer gemachte Reparaturanfragen werden in jedem Fall als NICHT unter Garantie stehende Fälle bearbeitet. Vor der Reparaturausführung wird ein Kostenvorschlag mitgeteilt und eine Genehmigung seitens des Kunden abgewartet.

### REPARATURKARTE

Die Reparaturkarten müssen für jedes Produkt ausgefüllt werden und in der Rückgabeverpackung eingeschlossen sein. Die sorgfältige Ausfüllung ermöglicht einen unseitigen raschen und problemlosen Eingriff.

### VERSAND

Unabhängig von der Gewährung des Garantieeingriffs, reist die zurückgegebene Ware ausschließlich auf Kosten und Risiken des Kunden. Sich überzeugen, daß die Maschinen in Ordnung und sauber sind und daß das Öl eventueller Drehzahlübersetzer ausgeleert wurde.

Es wird empfohlen, das Material in einer entsprechend geeigneten Verpackung zurückzugeben, um das Produkt vor Stößen zu schützen.

Esta ficha se remite al Cliente con la finalidad de garantizarle un servicio de postventa válido y eficiente. El revendedor local tiene que suministrárla al usuario final.

### PROCEDIMIENTO

En caso de averías o anomalías de funcionamiento de las máquinas Sincro, aconsejamos al Cliente que se ponga en contacto con el Servicio Postventa llamando el número +39 0445 450500. Si a continuación de la llamada fuera necesario devolver el producto, el Servicio de Postventa suministrará al Cliente un número de "Regreso Material Autorizado" (RMA), que deberá encontrarse tanto en los documentos de expedición del material, como en la presente Ficha de Reparación.

Productos devueltos sin haber efectuado el procedimiento descrito anteriormente y los que no tengan la ficha de reparación, se rechazarán al Cliente del Almacén de aceptación.

Por lo que respecta a la posible concesión de la garantía, es preciso que Sincro se contacte únicamente por el Cliente; la petición de reparaciones directamente por parte del usuario final ha de considerarse NO en garantía. Antes de proceder a la reparación se comunicará un presupuesto al Cliente y se esperará la autorización del mismo.

### FICHA DE REPARACIÓN

La ficha de reparación debe completarse para cada producto e incluirse en el embalaje de devolución. La esmerada compilación de la ficha permitirá una reparación rápida y eficiente.

### ENVÍO

Los gastos de transporte corren por cuenta y riesgo del Cliente, independientemente de la concesión de la intervención en garantía.

Cerciorarse de que las máquinas estén limpias y en buen estado, y que el aceite de los posibles multiplicadores de vueltas ha sido vaciado. Aconsejamos devolver el material en un embalaje que permita protegerlo durante el transporte.

**Scheda di riparazione:****Repair card:****Fiche technique de réparation:****Reparaturkarte:****Ficha de reparación:**

RMA: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_\_

Tecnico contattato:

Technician contacted:

Technicien contacté:

Kontaktierter Techniker:

Técnico contactado:

Descrizione del prodotto:	Modello:	Matricola:
Description of product:	Model:	Serial number:
Description du produit:	Modèle:	N° de série:
Produktbezeichnung:	Modell:	Kennnummer:
Descripción del producto:	Modelo:	Matrícula:

Ditta: Company: Entreprise: Firma: Empresa:	Tel/Fax: _____
	Persona da contattare: Contact person: Contact: Ansprechpartner: Persona a contactar:

*Barrare la casella corrispondente:**Put an "X" in the corresponding box:**Barrer la case correspondante:**Das entsprechende Kästchen ankreuzen:**Rellenar la casilla correspondiente:*

Motivo della restituzione: Reason for return: Motif(s) de la restitution: Begründung d. Rückgabe: Motivo de la devolución:	Riparazione: Repair: Réparation: Reparatur: Reparación:	<input type="checkbox"/>	Manutenzione: Maintenance: Entretien: Wartung: Mantenimiento:	<input type="checkbox"/>
--	---	--------------------------	---	--------------------------

**IDENTIFICAZIONE CLIENTE - CLIENT IDENTIFICATION - DONNEES D'IDENTIFICATION CLIENT -  
KUNDENBEZEICHNUNG - IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Assenza di tensione: No voltage: Absence de tension: Spannungsmangel: Falta de tensión:	<input type="checkbox"/>	Problemi sul quadretto elettrico: Electrical control panel problems: Problème au niveau des circuits électriques: Probleme am Schaltbrett: Problemas en el cuadro eléctrico:	<input type="checkbox"/>
Tensione bassa: Low voltage: Tension insuffisante: Niederspannung Tensión baja:	<input type="checkbox"/>	Tensione alta: High voltage: Surtension: Hochspannung: Tensión alta:	<input type="checkbox"/>
Problemi meccanici: Mechanical problems: Problèmes mécaniques: Mechanische Probleme: Problemas mecánicos:			
Note: Notes: Remarques: Anmerkungen: Notas:			



## GARANZIA

La Sincro s.r.l garantisce ai propri clienti gli alternatori e saldatrici prodotti al suo interno per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna. Si precisa che detta garanzia è rivolta ai soli clienti della Sincro ai quali direttamente risponde. La Sincro non riconosce direttamente la garanzia ad alcun soggetto che, pur in possesso dei suoi prodotti, non li abbia da essa acquistati direttamente.

Nel caso dei distributori ufficiali della Sincro nel mondo, la garanzia viene estesa a 18 mesi dalla data di consegna.

Entro i suddetti termini la Sincro si impegna a fornire gratuitamente pezzi di ricambio di quelle parti che, a giudizio della Sincro o di un suo rappresentante autorizzato, presentino difetti di fabbricazione o di materiale oppure, a suo giudizio, ad effettuarne la riparazione direttamente o per mezzo di officine autorizzate senza assumerse alcun onere per il trasporto. Rimane comunque esclusa qualsiasi altra forma di responsabilità o obbligazione per altre spese, danni e perdite dirette o indirette derivanti dall'uso o dalla impossibilità d'uso dei prodotti, sia totale che parziale.

La riparazione o la fornitura sostitutiva non prolungherà, né rinnoverà la durata del periodo di garanzia.

La garanzia decadrà: qualora si manifestassero inconvenienti o guasti dovuti ad imperizia, utilizzo oltre ai limiti delle prestazioni nominali, se il prodotto avesse subito modifiche o se dovesse ritornare disassemblato o con dati di targa alterati o manomessi. Per la richiesta di garanzia i clienti dovranno attenersi alla procedura descritta nella scheda gialla allegata al manuale d'uso e manutenzione che, per la resa del materiale, dovrà accompagnare ogni prodotto.

## WARRANTY

Sincro S.r.l. guarantees the own alternators and welders for a period of 12 months starting from the invoice issue date. We confirm that warranty is directed only to Sincro customers to which we respond. Sincro does not grant warranty to those who have not directly purchased the product from the factory, in spite of the possession of it.

Within the above mentioned terms, Sincro commits itself to supply free of charge those spare parts that, according to its judgment or to the one of an authorized representative, appear with manufacturing or material defects or, always to its judgment, to directly or through an authorized centre carry out the repairing without undertaking transport costs.

We anyhow exclude forms

of responsibility or obligation for other costs, damages and direct or indirect loss caused by the total or partial usage or impossible usage of the products.

The repairing or the substitution will not extend or renew the warranty duration.

Warranty will not be granted: whenever break-downs or problems may appear because of lack of experience, usage over the nominal performances, if the product had been modified or should return incomplete, disassembled or with modified nameplate data.

For the warranty request, the customers must follow the procedure described on the yellow card included in the user's manual, which is supplied with each product.

## GARANTIE

Sincro s.r.l garantit à ses clients les alternateurs et les machines à souder produites par ses soins pour une période de 12 mois à compter de la date de livraison. Nous précisons que cette garantie est accordée uniquement aux clients de Sincro auxquels elle répond directement. Sincro ne reconnaît directement la garantie à aucun sujet qui, tout en possédant l'un de ses produits, ne le lui a pas acheté directement.

Dans le cas des distributeurs officiels de Sincro dans le monde, la garantie est étendue à 18 mois à compter de la date de livraison.

Dans les périodes susdites, Sincro s'engage à fournir gratuitement les pièces de rechange des parties qui, de l'avis de Sincro ou de l'un de ses représentants agréés, présentent des défauts de fabrication ou de matériau ou bien, selon son jugement, elle s'engage à en effectuer la réparation directement ou par le biais d'ateliers agréés sans prendre à sa charge aucun frais pour le transport.

Toute autre forme de responsabilité ou obligation pour d'autres frais, dommages ou pertes directes et indirectes dérivant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utilisation des produits, tant partielle que totale, reste exclue.

La réparation ou le remplacement du produit ne prolongeront ni ne renouveleront la période de garantie.

La garantie ne sera pas applicable en cas de pannes ou d'inconvénients dus à l'inexpérience, à l'utilisation au-delà des limites des performances nominales, si le produit a subi des modifications ou s'il est retourné démonté ou avec des données de plaque altérées ou modifiées.

Pour la demande de garantie, les clients devront suivre la procédure décrite dans la fiche jaune jointe au manuel d'instructions et de maintenance qui devra accompagner chaque produit en cas de retour de matériel.

## GARANTIE

Die Firma Sincro s.r.l gewährt ihren Kunden eine Garantie von 12 Monaten Laufzeit ab dem Auslieferungsdatum auf die in ihrem Betrieb hergestellten Drehstromgeneratoren und Schweißmaschinen. Es wird präzisiert, dass diese Garantie ausschließlich für die Kunden der Firma Sincro, denen gegenüber sie direkt haftet, bestimmt ist. Die Firma Sincro erkennt keine direkte Garantie gegenüber Personen/Firmen an, die, obwohl sie im Besitz ihrer Produkte sind, diese nicht direkt von ihr gekauft haben.

Wenn es sich um offizielle Vertriebshändler der Firma Sincro im Ausland handelt, wird die Garantie auf 18 Monate ab dem Auslieferungsdatum ausgedehnt.

Die Firma Sincro verpflichtet sich, innerhalb der oben genannten Fristen kostenlos Ersatzteile für jene Teile zu liefern, die ihrem eigenen Urteil oder dem eines von ihr autorisierten Vertreters gemäß Fabrikations- oder Materialmängel aufweisen, oder, wenn sie dies für richtig hält, die Reparatur direkt oder mittels autorisierter Werkstätten auszuführen, wobei sie keinerlei Transportaufwendungen übernimmt.

Ausgeschlossen bleibt jedoch jegliche sonstige Form der Haftung oder Verpflichtung in Bezug auf weitergehende Kosten, Schäden und direkte oder indirekte Verluste, die sich aus dem Gebrauch oder aus der Unmöglichkeit des Gebrauchs der Produkte ableiten, sei es in vollem Umfang oder teilweise.

Die Reparatur oder Ersatzlieferung bewirkt weder eine Verlängerung noch eine Erneuerung der Laufzeit der Garantie.

Die Garantie verfällt, wenn Probleme oder Störungen auftreten, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, bei Einsatz über die Nennleistungsgrenzen hinaus, wenn am Produkt Abänderungen vorgenommen wurden oder wenn es in zerlegtem Zustand oder mit veränderten bzw. manipulierten Daten des Typenschildes zurückgesandt werden sollte.

Zur Beantragung von Garantieleistungen müssen die Kunden sich an den Verfahrensablauf halten, der im gelben Datenblatt, das der Bedienungs- und Wartungsanleitung beigelegt ist und das bei Materialrücksendung jedes Produkt begleiten muss, beschrieben ist.

## GARANTÍA

Sincro s.r.l garantiza a sus clientes los alternadores y soldadoras de su fabricación por un período de 12 meses a partir de la fecha de entrega. Se especifica que Sincro reconoce exclusivamente la garantía que ampara solo a sus propios clientes, ante los que se hace directamente responsable. Sincro no reconoce directamente la garantía a ningún sujeto que, a pesar de estar en posesión de sus productos, no los haya adquirido directamente de ella.

Respecto de los distribuidores oficiales de Sincro en el mundo, la garantía se amplía a 18 meses a partir de la fecha de entrega.

Dentro de los términos establecidos Sincro se obliga a proporcionar gratuitamente piezas de recambio de las partes que, según el juicio de la empresa Sincro o de un representante suyo autorizado, tengan defectos de fabricación o del material, o bien, según su juicio, a efectuar la reparación directamente o por medio de talleres autorizados, sin correr con ningún gasto por el transporte.

De cualquier modo, queda excluida toda otra forma de responsabilidad u obligación por otros gastos, daños y pérdidas directas o indirectas que deriven del uso o de la imposibilidad de utilizar en todo o en parte los productos.

La reparación o el suministro sustitutivo no prolongará ni renovará la duración del período de garantía.

La garantía se invalidará en el caso de que se manifiestaran inconvenientes o averías debidos a incompetencia o a un uso que supere los límites de las prestaciones nominales, así como en el caso de modificaciones aportadas al producto o de devolución con el artículo desensamblado o con las características nominales alteradas o manipuladas. Para solicitar la garantía, los clientes deberán atenerse al procedimiento descrito en la ficha amarilla que se adjunta con el manual de uso y mantenimiento y que deberá acompañar el material en el caso de devolución.




# Schemi elettrici

# Wiring diagrams

# Schema électrique

# Schaltpläne

# Esquemas eléctricos

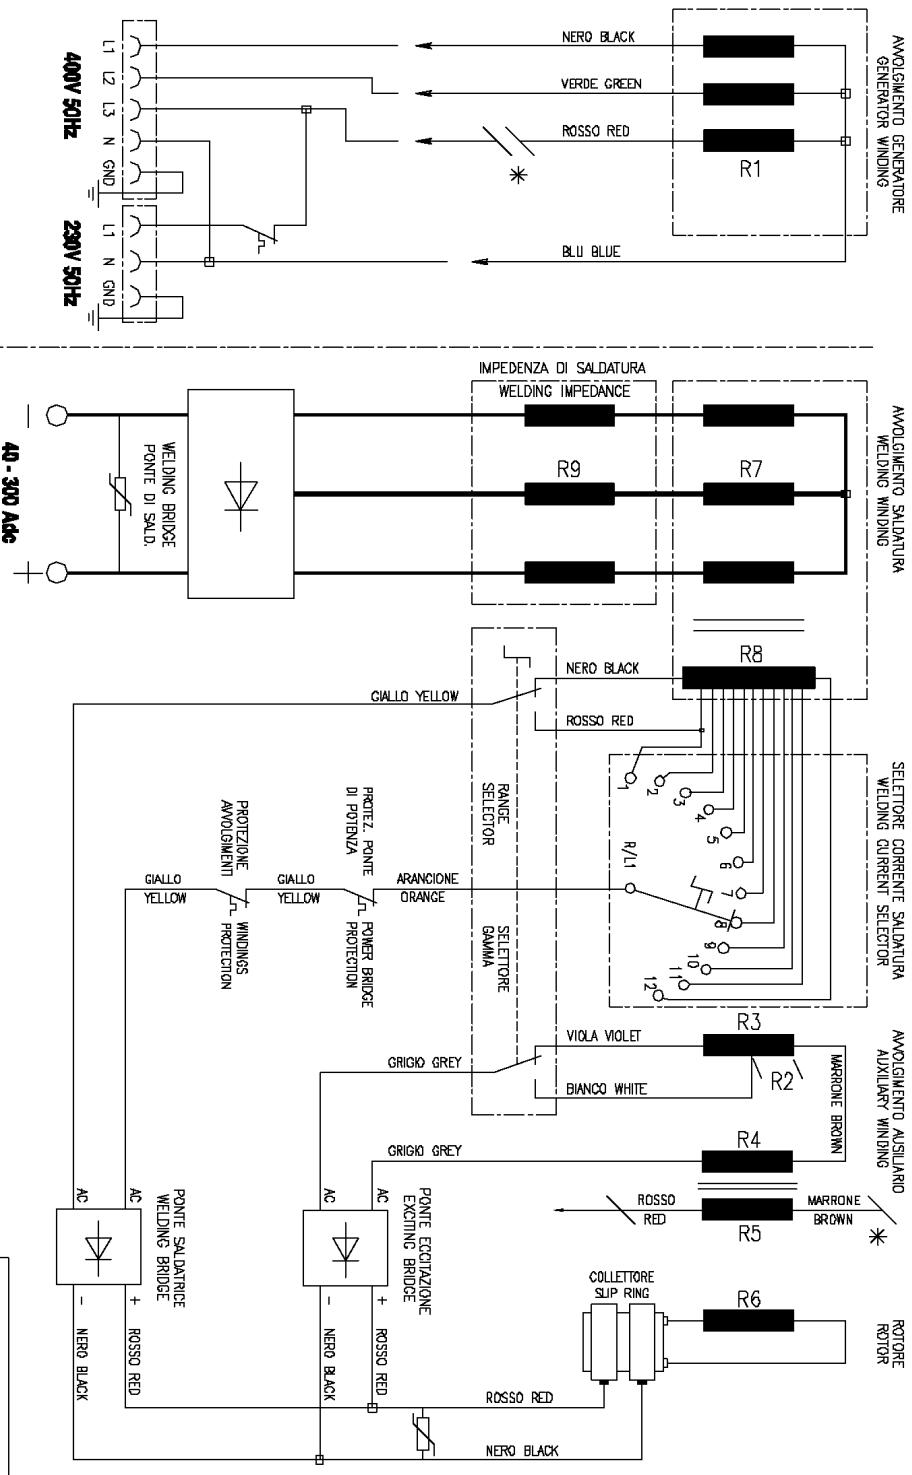

**ARC 300**

## Caratteristiche elettriche - Electrical data - Caractéristiques électrique

## Elektrische Eigenschaften - Características eléctricas

Tipo Type Type Typ Tipo	kVA	V	GENERATORE GENERATOR GENERATEUR GENERATORS GENERADOR						SALDATRICE WELDER SOUDEUSE SCHWEISSMASCHINE SOLDADORA			DATI DI ECCITAZIONE EXCITATION DATA DONNEES D'EXCITATION COMPOUNDIERUNGSDATEN DATOS EXCITACION			
			Statore Stator Stator Stator Estator (R1) $\Omega$	Ausiliaro Auxiliary Excitation Erregung Excitación (R2) $\Omega$	Ausiliaro Auxiliary Excitation Erregung Excitación (R3) $\Omega$	Compound serie serie parallel série (R4) $m\Omega$	Rotore Rotor Rotor Rotor Rotor (R5) $\Omega$	Statore Stator Stator Stator Estator (R6) $\Omega$	Selettore corrente saldatura Welding current selector  (R8) $\Omega$	Impedenza Impedance Reactance Impedanz Impedancia (R9) $m\Omega$	A vuoto No load A vide Bei leerlauf En vacío	A pieno carico Full load A vide Bei vollast En plena carga			
50Hz - 3000 rpm															
ARC 300	8kVA	231/400	0,96	0,61	1,03	94,8	1,1	20,1	20,5	2,03	7,7 / 5,3 / 7,7	40	1,8	84	4,7

## Caratteristiche tecniche - Technical characteristics

### Caratteristiche tecniche: Saldatrice - Technical characteristics : Welder

Tipo Type	Codice Code	Velocità Speed (rpm)	Massa Mass (Kg)	Corrente di saldatura (DC) Welding current (DC) (A)	Tensione di innescos Strike voltage (V)	Tensione di saldatura Welding voltage (V)	Servizio Duty	Potenza Assorbita Driving Power	
								Trifase (cosφ = 1) - Three phase (cosφ = 1)	Monofase (cosφ = 1) - Single phase (cosφ = 1)
ARC300	962121160.X2	3000	72	40÷300	70	21,6÷32	300A-35% / 250A-60%	250A: 12KW-16Hp; 300A: 15KW-20Hp	

### Caratteristiche tecniche: Generatore - Technical characteristics: Alternator

Tipo Type	Codice Code	Trifase (cosφ = 1) - Three phase (cosφ = 1)				Monofase (cosφ = 1) - Single phase (cosφ = 1)			
		Potenza Power (S1) (KVA)	Tensione Voltage (V)	Corrente (Max.S1) Current (Max.S1) (A)	Frequenza Frequency (Hz)	Potenza Power (S1) (KVA)	Tensione Voltage (V)	Corrente (Max.S1) Current (Max.S1) (A)	Frequenza Frequency (Hz)
ARC300	962121160.X2	8	400	11,5	50	3,2	230	14	50

## REGOLAZIONE DEL TRAFERRO DEL COMPOUND

Attenzione: per motivi di sicurezza le seguenti operazioni vanno effettuate esclusivamente a macchina ferma.

Nel caso si voglia correggere la tensione a vuoto dell'alternatore occorre:

- 1 - Rimuovere il coperchio .
- 2 - Allentare le viti (V).
- 3 - Modificare l'altezza del traferro inserendo o rimuovendo spessori isolanti, tenendo presente che:
  - aumentando il traferro la tensione aumenta
  - diminuendo il traferro la tensione diminuisce.
- 4 - Serrare le viti (V).
- 5 - Rimettere il coperchio in sede e fissarlo con le viti.

Avviare nuovamente il gruppo per verificare il valore della tensione a vuoto.

## ADJUSTING THE AIR GAP OF THE COMPOUND

Warning: for safety reasons, the following operations must only be performed when the unit is shutdown.

Adjust the no load voltage of the alternator as follows :

- 1 - Remove the cover .
- 2 - Slacken the screws (V).
- 3 - Adjust the air gap height by adding or removing insulator spacers, noting that:
  - increasing the air gap will increase the voltage
  - reducing the air gap will reduce the voltage.
- 4 - Tighten the screws (V).
- 5 - Replace the cover and fasten it with the screws.

Start up the unit to check the no load voltage.


## REGLAGE DE L'ENTREFER DU COMPOUND

Attention: pour des raisons de sécurité, les opérations suivantes doivent être effectuées exclusivement avec la machine à l'arrêt.

Si l'on désire corriger la tension à vide de l'alternateur, il faut:

- 1 - Enlever le couvercle
- 2 - Desserrer les vis (V)
- 3 - Modifier la hauteur de l'entrefer en mettant ou enlevant les cales isolantes, en tenant compte que:
  - en augmentant l'entrefer la tension augmente
  - en diminuant l'entrefer la tension diminue.
- 4 - Serrer les vis (V).
- 5 - Remettre le couvercle en place et le fixer avec les vis.

Faire démarrer de nouveau le groupe pour vérifier la tension à vide.

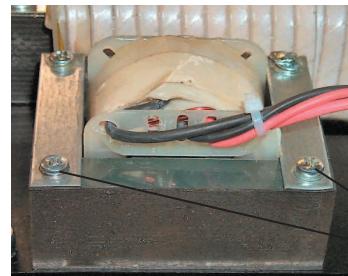

## REGULIERUNG DES LUFTSPALTS DES COMPOUNDS

Achtung: aus Sicherheitsgründen müssen folgende Arbeiten ausschließlich bei stehender Maschine ausgeführt werden.

Sollte man die Leerlaufspannung des Wechselstromgenerators berichtigen wollen :

- 1 - Den Deckel entfernen.
- 2 - Die Schrauben (V) lockern.
- 3 - Die Höhe des Luftspalts verändern, indem isolierende Distanzstücke eingefügt oder entfernt werden, dabei berücksichtigen, dass:
  - die Spannung steigt, wenn der Luftspalt erhöht wird
  - die Spannung sinkt, wenn der Luftspalt verringert wird.
- 4 - Die Schrauben (V) anziehen.
- 5 - Den Deckel wieder in seine Stellung bringen und mit den Schrauben befestigen.

Das Aggregat erneut anlassen, um den Wert der Leerlaufspannung zu überprüfen.

## REGULACIÓN DEL ENTREHIERRO DEL COMPUESTO

Atención: por razones de seguridad, para ejecutar las siguientes operaciones la máquina deberá estar parada.

En el caso de que se desee corregir la tensión en vacío del alternador, es necesario:

 
- 1 - Quitar la tapa .
- 2 - Aflojar los tornillos (V).
- 3 - Modificar la altura del entrehierro poniendo o quitando suplementos de espesor aislantes, teniendo en cuenta que:
  - al aumentar el entrehierro, la tensión aumenta
  - al disminuir el entrehierro, la tensión disminuye.
- 4 - Apretar bien los tornillos (V).
- 5 - Volver a poner la tapa en su sitio y fijarla con los tornillos.

Poner otra vez en marcha el grupo a fin de verificar el valor de la tensión en vacío.

### Verifica dei diodi.

Con un ohmmetro controllare ogni singolo diodo che dovrà indicare continuità in un solo senso.


Oppure con una pila e una lampadina invertendo la polarità della pila la lampadina si deve accendere in un solo senso come da figura.



### Checking the diodes.

Use an ohmmeter to check each individual diode. Diodes must show continuity in one direction only.

 This check can also be done using a battery and a light bulb. When inverting battery polarity, the light bulb must turn on and off, in one direction only, as shown in the figure below.



### Contrôle des diodes.

A l'aide d'un ohmmètre, contrôler les diodes une à une. Chacune d'elle devra indiquer continuité en sens unique.

Ce test peut être réalisé avec une pile et une ampoule. En inversant les pôles de la pile, l'ampoule doit s'allumer dans le seul sens indiqué sur la figure.

### Überprüfung des Gleichrichters (Dioden).

Die Dioden werden mit einem Widerstandsmessgerät (Ohmmeter) geprüft.

Die Dioden müssen in einer Richtung sperren und in der anderen durchlassen. Die Messung kann auch mit einer Glühlampe und einer Hilfsspannung (Batterie) durchgeführt werden. Die Lampe muss in einer Stromrichtung aufleuchten und in der anderen dunkel bleiben (siehe Figur).

### Verificación de los diodos.

Con un ohmímetro comprobar cada diodo que deberá indicar continuidad en un sólo sentido. O bien, con una pila y una bombilla, invirtiendo la polaridad de la pila, la bombilla tiene que encenderse solo en un sentido, tal como se indica en la figura.

INCONVENIENTI	CAUSE	RIMEDIO
Manca tensione a vuoto.	1) Macchina smagnetizzata. 2) Collegamento interrotto. 3) Ponte di eccitazione difettoso. 4) Guasto negli avvolgimenti.	1) Applicare ai morsetti d'uscita per 1 sec. una tensione continua compresa tra 6 +12 V. 2) Verificare e ripristinare. 3) Controllare e sostituire. 4) Controllare le resistenze degli avvolgimenti come da tabella.
Corrente di saldatura bassa.	1) Selettori in posizione errata. 2) Velocità troppo bassa. 3) Ponte di eccitazione difettoso. 4) Avvolgimenti avariati.	1) Spostare i selettori. 2) Controllare la velocità e regolare. 3) Controllare e sostituire. 4) Controllare le resistenze degli avvolgimenti come da tabella.
Corrente di saldatura troppo alta.	1) Selettori in posizione errata. 2) Velocità motore troppo alta.	1) Spostare i selettori. 2) Controllare la velocità a vuoto e regolare.
Tensione corretta a vuoto, troppo bassa a carico.	1) Possibile sovraccarico. 2) Il motore rallenta.	1) Controllare la corrente di carico. 2) Controllare dimensionamento motore.
Saldatura difettosa	1) Guasto nell'impedenza.	1) Controllare la resistenza come da tabella e sostituire.
Tensione instabile.	1) Contatti incerti.	1) Controllare le connessioni.
Corrente di saldatura instabile.	2) Irregolarità di rotazione.	2) Verificare l'uniformità di rotazione.
Improvvisa diminuzione della corrente di saldatura.	1) Possibile sovraccarico con intervento delle protezioni.	1) Attendere il ripristino automatico delle protezioni.
Surriscaldamento della macchina.	1) Aperture di ventilazione parzialmente ostruite. 2) Possibile sovraccarico. 3) Guasto negli avvolgimenti. 4) Ponte raddrizzatore di saldatura avariato.	1) Smontare e pulire le cuffie di aspirazione ed espulsione aria. 2) Controllare la corrente di carico. 3) Controllare le resistenze degli avvolgimenti come da tabella. 4) Verificare i singoli diodi e sostituire il ponte.
Macchina rumorosa.	1) Cuscinetti avariati. 2) Accoppiamento difettoso.	1) Controllare e sostituire. 2) Verificare e riparare.
DEFECT	CAUSE	REMEDY
No no-load voltage.	1) Demagnetized machine. 2) Connection down. 3) Faulty excitation bridge. 4) Failure in the windings.	1) Apply to the terminal a DC voltage between 6+12V for 1 second. 2) Check and reset. 3) Check and replace. 4) Check the windings resistances as per the table.
Low welding current.	1) Selectors in the wrong position. 2) Speed too low. 3) Faulty excitation bridge. 4) Faulty windings.	1) Move the selectors. 2) Check and regulate speed. 3) Check and replace. 4) Check the resistance as per the table.
Welding current too high.	1) Selectors in the wrong position. 2) Excessive motor speed.	1) Move the selectors. 2) Check idle speed and adjust.
Correct no-load voltage and too low full-load voltage.	1) Probable overload. 2) The engine speed slows down.	1) Check the load current. 2) Check motor dimensions.
Faulty welding	1) Fault in impedance.	1) Check the resistance according to table and replace.
Unstable voltage.	1) Loose connections.	1) Check the connections.
Unstable welding current.	2) Irregular rotation.	2) Verify the rotation uniformity.
Sudden drop in welding current.	1) Possible overload with safety trips.	1) Wait for safeties to reset automatically.
Machine overheating.	1) Partially obstructed ventilation openings. 2) Probable overload. 3) Fault in the windings. 4) Faulty welding rectifier bridge.	1) Remove and clean the air inlet and outlet grids. 2) Check the load current. 3) Check the windings resistances as per the table. 4) Check each diode and replace the bridge.
Noisy machine.	1) Faulty bearings. 2) Faulty coupling.	1) Check and replace. 2) Verify and repair.

PANNES	CAUSES	SOLUTIONS
Tension à vide basse. Courant de soudage bas.	1) Machine démagnétisée. 2) Connexion interrompue. 3) Pont d'excitation défectueux. 4) Pannes au niveau des bobines.	1) Appliquer aux bornes en sortie durant 1 seconde une tension continue comprise entre 6 ÷ 12V. 2) Vérifier et rétablir. 3) Contrôler et substituer si nécessaire. 4) Contrôler les résistances des bobines en suivant les indications données par le tableau.
Courant de soudage bas.	1) Sélecteurs en position erronée. 2) Vitesse trop basse. 3) Pont d'excitation défectueux. 4) Bobines défectueuses.	1) Déplacer les sélecteurs. 2) Contrôler la vitesse et régler. 3) Contrôler et substituer si nécessaire. 4) Contrôler les résistances des bobines en suivant les indications données par le tableau.
Courant de soudage trop élevé.	1) Sélecteurs en position erronée. 2) Vitesse moteur trop élevée.	1) Déplacer les sélecteurs. 2) Contrôler la vitesse à vide et régler.
Tension à vide correcte.	1) Possible surcharge.	1) Contrôler le courant de charge.
Tension en charge insuffisante.	2) Le moteur ralenti.	2) Contrôler dimensions moteur.
Soudure défectueuse.	1) Anomalie dans l'impédance.	1) Contrôler la résistance selon le tableau et remplacer.
Tension instable.	1) Contacts incertains.	1) Contrôler les connexions.
Courant de soudage instable.	2) Irrégularité dans la rotation.	2) Vérifier l'uniformité de la rotation.
Diminution brusque du courant de soudage.	1) Surcharge possible avec intervention des protections .	1) Attendre le réarmement automatique des protections.
Surchauffe de la machine.	1) Ouvertures ventilation partiellement obstruées. 2) Possible surcharge. 3) Panne dans les bobinages.  4) Pont redresseur de soudage en avarie.	1) Démonter et nettoyer les protecteurs aspiration et expulsion air. 2) Contrôler le courant de charge. 3) Contrôler les résistances des bobines en suivant les indications données par le tableau. 4) Vérifier chaque diode et remplacer le pont.
Niveau sonore machine élevé.	1) Coussinets endommagés. 2) Accouplement défectueux.	1) Contrôler et substituer si nécessaire. 2) Contrôler et réparer.

STÖRUNG	URSACHE	ABHILFE
Leerlaufspannung fehlt.	1) Entmagnetisierung der Maschine.  2) Verbindung unterbrochen. 3) Erregungsbrücke defekt. 4) Wicklungsstörung.	1) En den klemmen für eine Sekunde eine Gleichspannung zwischen 6 und 12 V anbringen. 2) Überprüfen und wiederherstellen. 3) Überprüfen und ersetzen. 4) Kontrollieren und ersetzen.
Schweißstrom niedrig.	1) Wählenschalter falsch eingestellt. 2) Geschwindigkeit zu niedrig. 3) Erregungsbrücke defekt. 4) Kondensator mit falschen Wert.	1) Den Wählenschalter umstellen. 2) Die Geschwindigkeit überprüfen und regulieren. 3) Überprüfen und ersetzen. 4) Kontrollieren und ersetzen.
Schweißstrom zu hoch.	1) Wählenschalter falsch eingestellt. 2) Antriebsdrehzahl zu hoch.	1) Den Wählenschalter umstellen. 2) Die Geschwindigkeit im Leerlauf kontrollieren und einstellen.
Richtige Leerlaufspannung, Lastspannung zu gering.	1) Zu hohe Belastung. 2) Zu geringe Antriebsleistung.	1) Belastungsstrom überprüfen. 2) Abgabeleistung des Motors überprüfen.
Fehlerhafte Schweißung.	1) Impedanz-Störung.	1) Den Widerstand gemäß Tabelle überprüfen und austauschen.
Spannungsschwankungen.	1) Fehlerhafte Kontakte.	1) Elektrische Anschlüsse überprüfen.
Schweißstrom nicht stabil.	2) Drehzahlschwankungen.	2) Drehzahlregler des Antriebsmotors einstellen.
Plötzliche Verminderung des Schweißstroms.	1) Mögliche Überlastung mit Eingriff der Schutzvorrichtungen.	1) Die automatische Rückstellung der Schutzvorrichtungen abwarten.
Zu starke Erwärmung der Maschine.	1) Lüftungsgitter verstopt. 2) Zu hohe Belastung. 3) Störung in den Wicklungen. 4) Gleichrichterbrücke für Schweißung defekt.	1) Zu-und Abluftgitter demonstrieren und reinigen. 2) Belastungsstrom überprüfen. 3) Kontrollieren und ersetzen. 4) Die einzelnen Dioden überprüfen und die Brücke auswechseln.
Geräuschentwicklung.	1) Schadhafte Kugellager. 2) Fehlerhafte Verbindung von Motoru.Generator.	1) Überprüfen und ersetzen. 2) Überprüfen und reparieren.

FALLA	CAUSA	SOLUCIÓN
Falta tensión en vacío.	1) Máquina desmagnetizada. 2) conexión interrumpida. 3) puente de excitación defectuoso. 4) Avería en los bobinados.	1) Aplicar a los terminales de salida durante 1 segundo una tensión continua de entre 6-12 V. 2) verificar y restablecer. 3) Comprobar y sustituir. 4) Comprobar las resistencias de los bobinados, como se indica en la tabla.
Corriente de soldadura baja.	1) Mandos en posición incorrecta. 2) Velocidad demasiado baja. 3) Puente de excitación defectuoso. 4) Avería en los bobinados.	1) Colocar los mandos en la posición justa. 2) Controlar la velocidad y ajustarla. 3) Comprobar y sustituir. 4) Comprobar las resistencias de los bobinados, como se indica en la tabla.
Corriente de soldadura demasiado alta.	1) Mandos en posición incorrecta. 2) Velocidad del motor demasiado alta.	1) Colocar los mandos en la posición justa. 2) controlar la velocidad en vacío y regular.
Tensión correcta en vacío, demasiado baja en carga.	1) Posible sobrecarga. 2) El motor decelera.	1) Comprobar la corriente de carga. 2) Comprobar el dimensionamiento del motor.
Soldadura defectuosa	1) Avería en la impedancia.	1) Controlar la resistencia según la tabla y sustituir
Tensión inestable.	1) Contactos inciertos.	1) Controlar las conexiones.
Corriente de soldadura inestable.	2) Irregularidad de rotación.	2) Verificar la uniformidad de rotación.
Repentina disminución de la corriente de soldadura.	1) Posible sobrecarga con activación de las protecciones.	1) Esperar el restablecimiento automático de las protecciones.
Sobrecalentamiento de la máquina.	1) Orificios de ventilación. parcialmente obstruidos. 2) Posible sobrecarga. 3) Avería de los bobinados.  4) El puente rectificador de soldadura está averiado.	1) Desmontar y limpiar las envolturas de aspiración y expulsión aire. 2) Comprobar la corriente de carga. 3) Comprobar las resistencias de los bobinados, como se indica en la tabla.  4) Verificar cada diodo y sustituir el puente .
Ruido en la máquina.	1) Cojinetes defectuosos. 2) Acoplamiento defectuoso.	1) Comprobar y sustituir. 2) Comprobar y arreglar.

# **Centri di assistenza autorizzati italiani - Italian Sincro service centers**

## CAMPANIA - CALABRIA

**CANDILENO DOMENICO E FIGLI S.n.c.**  
Via Garibaldi, 22  
80026 Casoria (NA)  
Ph. 081 7596424  
Fax 081 5842662

**AVVOLGIMENTO MOTORI ELETTRICI**  
di Daniele & Procopio Snc  
Viale Cassiodoro 61/63  
88060 Marina di Davoli (CZ)  
Ph. and Fax. 0967 70225

## EMILIA ROMAGNA

**F.LLii CESARI S.N.C.**  
Via dei Caligari, 4  
40129 Bologna  
Ph. 051 322221  
Fax 051 4189595

## LOMBARDIA

**PARDINI GUIDO**  
Via Ugo Bassi, 9  
27058 Voghera ( PV )  
Ph. 0383 367290  
Fax 0383 367347

## PIEMONTE

**FERRERO e VERCCELLI S.N.C.**  
di Luigi e Renato  
Via Montegrappa 46  
10080 Baldissero C.se (TO)  
Tel. e fax 0124 512222

## PUGLIA - BASILICATA - MOLISE

**EUROMOTOR B.G.**  
Str. Prov. Mariotto 9 e 13/E  
70038 Terlizzi - BARI  
Ph. 080 3514204  
Fax 080 3512941

## SARDEGNA

**ELETROMECCANICA DEI F.LLI BRAI**  
**di G. & A. S.n.c.**  
Via Ginevra Zona Industriale Nord  
09170 Oristano  
Ph. 0783 / 357008  
Fax 0783 / 359939

## SICILIA

**DENARO G.B. E C. S.N.C.**  
Via G. Matteotti n.382  
97017 Vittoria - RAGUSA  
Ph. 0932 981686  
Fax 0932 987520

**ELETROMECCANICA ODDO SEBASTANO**  
Via Asmara, 98076  
S. Agata di Militello (ME)  
Ph. 0941 701171  
Fax 0941 723066

## OFFICINA ELETROMECCANICA GALLO FRANCESCO

Via A. Ligabue (ex E. 88) , 14  
93012 Gela (CL)  
Ph. and Fax 0933 919596

## TRENTINO ALTO ADIGE

**ELMES SAS**  
di Werth Martin & Co.  
Via Artigianale Nord 6  
39044 Egna ( BZ )  
Tel. 0471 813399  
Fax 0471 821717  
E-mail: elmeskg@virgilio.it

## VALLE D'AOSTA

**OFFICINA ELETROMECCANICA**  
Menegolo G. & C. Snc  
Loc. Plan Felinaz 73  
11020 Charvensod (AO)  
Ph. 0165 / 44144  
Fax 0165 / 232539

## VENETO

**SINCRO S.R.L.**  
Via Tezze, 3  
36073 Cereda di Cornedo Vic.no (VI)  
Ph. ++39 0445 450500  
Fax ++39 0445 446222  
E-Mail: sales.sincro@sogagroup.com

**AUTOPAROLIN ENZO**  
Via Bassanese,65  
36060 Romano d'Ezzelino ( VI )  
Ph. and Fax 0424 30975

**ELETROMECCANICA FIORASO SNC**  
di Fioraso Emanuele & C.  
Via Monte Veraldo 115  
36073 Cornedo Vic.no (VI)  
Ph. 0445 951190

# **Centri di assistenza autorizzati nel mondo - Worldwide Sincro service centers**

## UK

### **SOGAGROUP UK LTD.**

P.O. Box 823  
 Guilford, Surrey  
 GU3 2ZQ  
 Ph. 00 44 1483 234457  
 Fax 00 44 845 2803122  
 E-Mail : franciscraddock@sogagroup.co.uk

## ALBANIA

### **CEMA Sh. Pk.**

Rr. Kavajes Ish Kombinati Tekstil  
 Fabrika Ngjyrosjes - Tirana  
 Ph./Fax +355 4352562  
 E-Mail: cema@icc-al.org

## CANADA

### **CANIMEX INC.**

285, St. Georges  
 J2C 4H3 Drummondville - Quebec - CANADA  
 Ph. 001 819 4771335  
 Fax. 819 4770306

## CHINA

### **CONNICK (HK) Ltd.**

Room 501, Hong Kong Trade Centre  
 161-7 , Des Voeux Rd.  
 Central Hong Kong  
 Ph. 00852 2851 3839  
 Fax 00852 2851 2618  
 e-mail : connick@netvigator.com

## GERMANY

### **NBE - ELEKTRISCHE MASCHINEN UND GERATE GmbH**

Am Teich 3  
 06116 Halle  
 Germany  
 Ph. +49 345 5601388  
 Fax +49 345 5601468  
 e-mail: info@nbe-online.de

## GRECIA

### **EXAN**

Via Kapetan Agra, 62  
 57009 Kalohori Salonicco -GRECIA  
 Ph. 0030 2310753860  
 Fax 0030 2310753928  
 e-mail: exansa@acn.gr

## U.S.A.

### **GETEC INCORPORATED**

624, Harris Road 12734 Ferndale - NY - U.S.A.  
 Ph. 001 845 2920800  
 Fax. 001 845 2920830  
 E-Mail: postmaster@getec.com

## HOLLAND - BELGIUM- LUXEMBOURG

### **MEIJCO ELEKTRO HOLLAND**

Pastoor Vav Laakstraat 56  
 6663 CB LENT HOLLAND  
 Ph. 0031 243220085  
 Fax 0031 243233197  
 e-mail: meyco.elektro@worldonline.nl

## SOUTH AFRICA

### **POWER EQUIPMENT SALES & SERVICES REP.**

Unit 13  
 Gateway Ind. Park  
 1469 Graniet St. Jet Park RSA  
 Ph. 0027 11 3974125  
 Fax 0027 11 3977660  
 E-Mail: hennie@sincro.co.za

## AUSTRALIA – NEW ZEALAND – PACIFIC ISLANDS

### **SINCRO AUSTRALIA PTY LTD**

Po Box 177, 2/22Tepko Rd. Terrey Hills  
 NSW AUSTRALIA  
 Ph. 0061 2945 00993  
 Fax 0061 2945 00663  
 E-Mail: sales@sincro.com.au

## POLAND

### **SINCRO POLSKA**

Ul. Gen. Sikorskiego 30  
 62 - 031 Lubon K / Poznania - POLAND  
 Ph. 0048 618139478  
 Fax 0048 618139479  
 E-mail: biuro@sincro.pl

## RUSSIA

### **PERPETUUM MOBILE LTD.**

Moscow, ul. Smolnaya 24a office 1609  
 Ph. 007 095 9673307  
 Fax 007 095 9673308  
 E-mail: sales@p-mobile.ru

## UNITED ARAB EMIRATES

### **AIKAH ESTABLISHMENT**

Airport Rd. - P.o. Box 5804 - DUBAI  
 Ph. 00971 4 3478005  
 Fax 00971 4 3478006

## ISRAEL

### **SHATAL ENGINEERING (1992) LTD.**

3 Nahal Poleg St.  
 PO Box 32 Yavne  
 81100 Israel  
 Ph. 00972 8 9320202  
 Fax. 00972 8 9428763  
 E-Mail : shatal@shatal.com

## SPAIN

### **RENTNOSTRUM S.L.**

Apartado 218  
 E 03180 Torrevieja Alicante  
 Spain  
 Ph. 0034 96 5705656  
 Fax. 0034 96 5705500  
 E-Mail: sogagroupiberica@telefonica.net

## FINLAND

### **HAUTALAN SAHKOMOOTTORI OY**

Hautalantie 17  
 33700 Tampere Finland  
 Ph. 00358 3 2228010  
 Fax. 00358 3 2233553  
 E-Mail: harri.rajasalo@hautalansahkomoottori.fi

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'****DECLARATION OF CONFORMITY****DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

La società

The company

La société

**SINCRO S.R.L.**

Via Tezze,3 36073 Cereda di Cornedo Vicentino - Vicenza ITALY

dichiara sotto la propria responsabilità che  
le saldatrici

declares under its own responsibility that  
the welding machines

déclare sous sa propre responsabilité que  
les soudeuses

**serie ARC 300****series ARC 300****série ARC 300**

sono costruite e collaudate in accordo alle  
norme di seguito indicate:

are made and tested in compliance with the  
standards listed below:

sont construites et testées selon les normes  
énumérées ci-après

CEI EN 60034-1 (IEC 34.1, 34.5 - CEI 2-3 - NF 51.100 - VDE 0530 - BS 4999-5000)  
CEI EN 60204-1(CEI 44-5)  
EN 292-1, 292-2  
EN 60974-1 (IEC974-1 )

e risultano conformi:

and they comply:

et sont conformes:

1) ai requisiti generali di sicurezza stabiliti  
dalla Direttiva Bassa Tensione del 19 Feb-  
braio 1973 (73/23 CEE), recepita in Italia  
con la legge n°791 del 18 Ottobre 1977.

1) with the general safety requirements es-  
tablished by the Low Voltage Directive of 19  
February 1973 (73/23 EEC), assimilated in  
Italy with law n°791 of 18 October 1977.

1) aux conditions générales de sécurité  
établies par la Directive Basse Tension du  
19 Février 1973 (73/23 CEE) approuvée en  
Italie par la loi n°791 du 18 Octobre 1977.

2) alla Direttiva 89/336 CEE (mod. dalla  
93/68 CEE) riguardante il ravvicinamento  
delle legislazioni degli stati membri in mate-  
ria di compatibilità elettromagnetica.  
La verifica di compatibilità è stata condotta  
in base alle seguenti norme:

2) with Directive 89/336 EEC (mod. by  
93/68 EEC) concerning the reconciliation of  
the legislation of member countries on the  
subject of electromagnetic compatibility.  
Compatibility was checked according to the  
following standards:

2) à la Directive 89/336 CEE (modif. de la  
93/68 CEE) concernant l'harmonisation des  
états membres en matière de compatibilité  
électromagnétique.  
La vérification de la compatibilité a été  
effectuée sur la base des normes sui-  
vantes:

EN 55011  
EN 50081-1  
EN 50082-1  
EN 50199

(CEI 110-6)  
(CEI 110-7)  
(CEI 110-8)

Le saldatrici oggetto della presente dichia-  
razione sono da intendersi come compo-  
nenti; pertanto vige il divieto di messa in  
servizio prima che le macchine in cui saran-  
no incorporati siano dichiarate conformi alle  
direttive riguardanti la sicurezza (98/37/CE)  
e la compatibilità elettromagnetica.

The welding machines to which this dec-  
laration refers are to be understood as  
components; it is therefore forbidden to put  
them into operation before the machines  
in which they are to be incorporated have  
been declared as conforming with the direc-  
tives on safety (98/37/CE).

Les soudeuses objet de la présente dé-  
claration doivent être considérées comme  
des composants et sont donc soumises à  
l'interdiction de mise en service avant que  
les machines auxquelles elles seront in-  
corporées soient déclarées conformes aux  
directives concernant la sécurité (98/37/CE)  
et la compatibilité électromagnétique.

Cereda di Cornedo, li 09/2004

**SINCRO S.R.L.**  
L'amministratore delegato  
The Managing Director  
L'Administrateur Délégué

Flavio Pistollato



**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG****DECLARACION DE CONFORMIDAD**

Die Firma

La sociedad

**SINCRO S.R.L.**

Via Tezze,3 36073 Cereda di Cornedo Vicentino - Vicenza ITALY

erklärt in eigener Verantwortung, daß die Schweißmaschinen

declara bajo su total responsabilidad que las soldadoras

**Serie ARC 300****serie ARC300**

in Übereinstimmung mit den nachstehend angegebenen Normen konstruiert und abgenommen wurden:

están fabricadas y comprobadas en el cumplimiento de las normas que aparecen a continuación:

CEI EN 60034-1 (IEC 34.1, 34.5 - CEI 2-3 - NF 51.100 - VDE 0530 - BS 4999-5000)  
CEI EN 60204-1(CEI 44-5)  
EN 292-1, 292-2  
EN 60974-1 (IEC974-1 )

und den folgenden Bestimmungen entsprechen:

y en conformidad a:

1) den allgemeinen Sicherheitsanforderungen der Direktive zur Niedrigspannung vom 19. Februar 1973 (73/23 EWG), die in Italien mit Gesetz Nr. 791 vom 18. Oktober 1977 angenommen wurde.

1) los requisitos generales de seguridad establecidos en la Directiva de Tensión Baja del 19 de febrero de 1973 (73/23 CEE), recogida en Italia con la ley nº791 del 18 de octubre de 1977.

2) der Direktive 89/336 EWG (modifiziert durch 93/68 EWG) bezüglich der Annäherung der Gesetzgebung der Mitgliedsstaaten auf dem Gebiet der elektromagnetischen Kompatibilität.  
Die Überprüfung der Kompatibilität wurde gemäß den folgenden Normen durchgeführt:

2) la Directiva 89/336 CEE (mod. de la 93/68 CEE), concerniente la correspondencia de las legislaciones de los estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.  
La verificación de compatibilidad se ha llevado a cabo en base a las siguientes normas:

EN 55011 (CEI 110-6)  
EN 50081-1 (CEI 110-7)  
EN 50082-1 (CEI 110-8)  
EN 50199

Die Schweißmaschinen, die Gegenstand der vorliegenden Erklärung sind, verstehen sich als Komponenten. Es ist daher verboten, sie in Betrieb zu nehmen, bevor die Maschinen, in die sie eingebaut werden, nicht ihrerseits als mit den Direktiven zur Sicherheit (98/37/CE) und zur elektromagnetischen Kompatibilität übereinstimmend erklärt wurden.

Las soldadoras objeto de la presente declaración, se entienden como componentes, por tanto está prohibida su puesta en servicio antes de que las máquinas a las que serán acopladas sean declaradas conformes a las directivas concernientes la seguridad (98/37/CE) y compatibilidad electromagnética.

Cereda di Cornedo, li 09/2004

SINCRO S.R.L.  
Verwaltungsrats  
El Administrador Delegado

Flavio Pistollato