



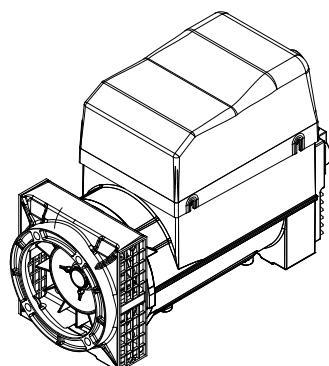

## SERIE EW-AC

**Manuale di uso e manutenzione  
Use and Maintenance manual  
Manuel d'utilisation et de maintenance  
Bedienungs- und Wartungsanleitungen  
Manual de uso y mantenimiento**

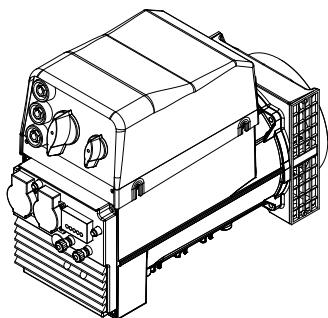

103636  
REV01  
09/2012



## INFORMAZIONI GENERALI

La manutenzione della saldatrice, verifica e sostituzione di parti deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato.

## VERIFICHE PRELIMINARI

Prima dell'utilizzo si raccomanda di esaminare la saldatrice per verificare che non abbia subito danni durante il trasporto.

## IMMAGAZZINAGGIO

In caso di inutilizzo prolungato, la saldatrice deve essere immagazzinata in luoghi asciutto e coperto.

Prima della messa in servizio, dopo lunghi periodi di inattività, controllare la bontà d'isolamento di tutti gli avvolgimenti; valori accettabili devono essere maggiori di 2MO.

In caso contrario si deve procedere all'essiccazione della sola saldatrice in forno (60÷70°C).

## INSTALLAZIONE

Prima della messa in funzione, verificare l'esecuzione dei collegamenti, e l'assenza di impedimenti alla rotazione del rotore.

Fare attenzione che le aperture per l'aspirazione e espulsione dell'aria non siano ostruite o danneggiate, evitare inoltre che la saldatrice aspiri l'aria calda espulsa dalla saldatrice stessa e/o dal motore.

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Rispettare le norme di sicurezza vigenti del paese d'utilizzo.

Verificare che i dati di targa siano conformi alle caratteristiche dell'impianto a cui la macchina verrà collegata.

Provvedere al collegamento a terra del gruppo.

## MANUTENZIONE

Verificare che non ci siano anomalie, come vibrazioni - rumori - uscite d'aria ostruite.

## SMALTIMENTO

La saldatrice è costituita in massima parte da acciaio, rame, alluminio. Al termine dell'utilizzo della macchina rivolgersi ad una agenzia di smaltimento di materiali, ed evitare di disperdere nell'ambiente.

## GENERAL INFORMATION

All maintenance and controls on the welder and any part replacements must be carried out exclusively by qualified staff.

## PRELIMINARY CHECKS

Before using the welder be sure to control it for transport damage.

## STORAGE

In the event of prolonged disuse, the welder must be stored in a dry, sheltered location.

Before starting it up after a long shutdown period, control the efficiency of the insulation on the windings; values over 2MO can be considered acceptable.

If this is not the case, the welder alone should be oven dried at 60-70°C.

## INSTALLATION

Before starting up the welder, check the wiring connections and that the rotor can rotate freely.

Make sure that the air suction and discharge vents are not clogged or damaged, what's more ensure that the welder does not intake hot air discharged by the welder and/or motor.

## POWER CONNECTIONS

Respect the country's statutory safety standards.

Make sure that the ID plate data conform with the electricity plant's characteristics before connecting.

Connect the unit to earth.

## MAINTENANCE

Check for irregularities, such as vibrations – odd noises – clogged air outlets.

## DISMANTLING

Large part of the welder is made of steel, copper and aluminium. When discarding the machine contact a scrap dealer, and do not dispose of any parts of the welder in the environment.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

La maintenance de la soudeuse, le contrôle et le remplacement de pièces doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié.

## CONTROLES PRÉLIMINAIRES

Avant l'utilisation, nous recommandons d'examiner la soudeuse pour vérifier qu'elle n'a pas subi de dommages durant le transport.

## STOCKAGE

En cas de non-utilisation prolongée, la soudeuse doit être stockée dans un endroit sec et couvert.

Avant la mise en service, après de longues périodes d'inactivité, contrôler l'efficacité de l'isolation de tous les enroulements ; les valeurs acceptables doivent être supérieures à 2 MO<sup>2</sup>.

En cas contraire, il faut procéder au séchage uniquement de la soudeuse au four (60÷70°C).

## INSTALLATION

Avant la mise en marche, vérifier toutes les connexions et que rien n'empêche la rotation du rotor.

Veiller à ce que les ouvertures pour l'aspiration et l'expulsion de l'air ne soient pas bouchées ou endommagées, éviter en outre que la soudeuse aspire l'air chaud expulsé par la soudeuse proprement dite et/ou par le moteur.

## BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Respecter les normes de sécurité en vigueur dans le pays d'utilisation.

Vérifier que les données de la plaque sont conformes aux caractéristiques de l'installation à laquelle la machine sera branchée.

Effectuer la mise à la terre du groupe.

## MAINTENANCE

Vérifier qu'il n'y a pas d'anomalies telles que vibrations, bruits, sorties d'air bouchées.

## MISE AU REBUT

La soudeuse est constituée pour la major partie d'acier, cuivre et aluminium. Quand la machine n'est plus utilisée ou utilisable, s'adresser à une agence pour le recyclage des matériaux et éviter d'abandonner des parties de la soudeuse dans la nature.



ATTENZIONE!

Non toccare la saldatrice durante il funzionamento e subito dopo l'arresto del gruppo, in quanto vi potrebbero essere superfici a temperatura elevata.

Le macchine elettriche rotanti sono macchine che presentano parti pericolose in quanto poste sotto tensione o dotate di movimento durante il funzionamento, pertanto:

- un uso improprio
- la rimozione delle protezioni e lo scollamento dei dispositivi di protezione
- la carenza di ispezioni e manutenzione possono causare gravi danni a persone o cose.



WARNING!

Do not touch the welder while in operation and immediately after the unit is shutdown, since there could be hot surfaces.  
Rotating electrical machinery involve hazardous parts since they are under voltage or moving during operation, therefore:

- improper use
- removal of protective guards and disconnection of safeties
- lack of inspection and maintenance can cause severe damage to persons or objects.



ATTENTION!

Ne pas toucher la soudeuse durant le fonctionnement et juste après l'arrêt du groupe car certaines surfaces pourraient être à une température élevée.  
Les machines électriques rotatives sont des machines qui présentent des parties dangereuses dans la mesure où elles sont sous tension ou munies de mouvement au cours du fonctionnement, par conséquent :

- une utilisation impropre
- l'enlèvement des protections et la déconnexion des dispositifs de protection
- la négligence dans les contrôles ou dans la maintenance peuvent causer de graves dommages aux personnes ou aux choses.

## **ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

Die Wartung der Schweißmaschine sowie die Überprüfung und das Auswechseln von Teilen darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden.

## **VORUNTERSUCHUNGEN**

Vor Benutzung wird dringend empfohlen, die Schweißmaschine auf eventuelle während des Transports erlittene Schäden zu untersuchen.

## **LAGERUNG**

Im Fall einer längeren Nichtbenutzung muß die Schweißmaschine an einem trockenen und überdachten Ort gelagert werden.

Vor der Inbetriebnahme nach langen Stillstandzeiten den einwandfreien Zustand der Isolierung aller Wicklungen kontrollieren; akzeptable Werte müssen höher als  $2M\Omega$  sein.

Andernfalls muß eine Trocknung der alleinigen Schweißmaschine im Ofen vorgenommen werden ( $60\text{--}70^\circ\text{C}$ ).

## **INSTALLIERUNG**

Vor der Inbetriebnahme die Ausführung der Anschlüsse überprüfen und sicherstellen, daß keine Behinderungen an der Rotation des Rotors vorliegen.

Darauf achten, daß die Ansaug- und Ausstoßöffnungen der Luft nicht verstopft oder beschädigt sind. Außerdem vermeiden, daß die Schweißmaschine die von ihr selbst und/oder vom Motor ausgestoßenen warme Luft ansaugt.

## **ELEKTRISCHER ANSCHLUSS**

Die im Benutzungsland geltenden Sicherheitsnormen beachten.

Überprüfen, daß die Daten des Typenschildes den Eigenschaften der Anlage, an die die Maschine angeschlossen wird, entsprechen.

Den Erdungsanschluß des Aggregats vornehmen.

## **WARTUNG**

Überprüfen, daß keine Anomalien wie Vibrationen - Geräusche - verstopfte Lufтаusgänge vorliegen.

## **ENTSORGUNG**

Die Schweißmaschine besteht hauptsächlich aus Stahl, Kupfer, Aluminium. Am Ende der Benutzung der Maschine muß man sich an eine Agentur zur Entsorgung Materialien wenden und vermeiden, Teile der Schweißmaschine in der Umwelt zu entsorgen.

## **INFORMACIONES GENERALES**

Tanto el mantenimiento de la soldadora como la verificación y sustitución de las partes serán realizados únicamente por personal cualificado.

## **VERIFICACIONES PRELIMINARES**

Antes de utilizar la soldadora recomendamos controlarla, para asegurarse de que no se haya estropeado durante el transporte.

## **ALMACENAJE**

En caso de largos periodos de inactividad, habrá que almacenar la soldadora en un lugar seco y cubierto.

Tras largos periodos de inactividad de la soldadora y antes de su puesta en servicio, hay que controlar las buenas condiciones del aislamiento de todos los bobinados. Los valores admitidos serán superiores a  $2M\Omega$ .

De no ser así, se dispondrá el secado de la soldadora en el horno ( $60\text{--}70^\circ\text{C}$ ).

## **INSTALACIÓN**

Examinar el estado de las conexiones antes de la puesta en función, y que no haya impedimentos al girar el rotor.

Tener cuidado de que no estén obstruidas o estrechadas las aperturas de aspiración y expulsión del aire. Asimismo, evitar que la soldadora aspire el aire caliente que sale de ella misma y/o del motor.

## **CONEXIÓN ELÉCTRICA**

Cumplir las vigentes normas de seguridad locales.

Verificar que los datos de la placa correspondan a las características de la instalación a la que la máquina será conectada.

Realizar la conexión de tierra del grupo.

## **MANTENIMIENTO**

Verificar que no haya anomalías, como vibraciones, ruidos o salidas de aire obstruidas.

## **ELIMINACIÓN**

La soldadora está casi toda conformada por acero, cobre y aluminio. Al terminar la vida útil de la máquina, acudir a una compañía de eliminación de material. Evítense la liberación de partes de la soldadora al medio ambiente.



**ACHTUNG!**  
Die Schweißmaschine während des Betriebs und sofort nach dem Anhalten des Aggregats nicht berühren, da sie Oberflächen mit hoher Temperatur aufweisen könnte. Elektrische Rotationsmaschinen sind Maschinen, die gefährliche Teile aufweisen, da sie unter Spannung stehen und während des Betriebs mit Bewegung ausgestattet sind; daher können:

- ein unsachgemäßes Gebrauch
- das Entfernen der Schutzbabellungen und das Abbrechen der Schutzvorrichtungen
- unzureichende Inspektionen und Wartung schwere Personen- oder Sachschäden verursachen.



No tocar la soldadora mientras está funcionando ni tampoco inmediatamente después de la parada del grupo, pues la temperatura de algunas de las superficies podría ser elevada.  
Las máquinas eléctricas rotatorias incorporan partes peligrosas, ya que durante su funcionamiento están bajo tensión o se están moviendo, por tanto:

- el uso impróprio
- el desmontaje de las protecciones y desconexión de los dispositivos de protección
- inspecciones y mantenimiento carentes pueden ocasionar graves daños a las personas y cosas.

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO (FORMA IM B35)



Prima del montaggio verificare che le sedi coniche di accoppiamento (sia della saldatrice che del motore) siano regolari e ben pulite.

**ATTENZIONE!**

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS (IM B35 COUPLING)



**WARNING!**

Before assembly make sure that the conical coupling housings for both the welding machine and the motor are in order and clean.

## INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE (FORME IM B35)



Avant d'effectuer le montage, vérifier que les sièges coniques d'accouplement (de la soudeuse comme du moteur) sont en ordre et bien nettoyés.

**ATTENTION!**

- 1) Fissare lo scudo copriventola (1) al motore (dopo averlo tolto dalla saldatrice).
- 2) Applicare il tirante (2) per il fissaggio assiale del rotore avitandolo sulla sporgenza dell'albero motore.
- 3) Fissare la saldatrice completa (stato-  
re e rotore assieme) allo scudo usando i 4 tiranti M8 (4) e i dadi autobloccanti M8 (3).
- 4) Verificare che le sedi coniche del rotore e del motore siano in contatto colpendo assialmente il rotore con un mazzaolo di plastica.
- 5) Bloccare assialmente il rotore avitando il dado autobloccante M8 (3) sul tirante (2).



Prima di applicare il dado osservare che parte della porzione filettata del tirante entri nel rotore permettendo così un sicuro bloccaggio.

**ATTENZIONE!**

- 1) Clamp the fan shield (1) on the drive motor (after removing it from the welding machine).
- 2) Apply the tie rod (2) for the axial clamping of the rotor, and screw it on to the drive shaft.
- 3) Fasten the complete welding machine (stator and rotor together) to its shield, using the 4 tie rods M8 (4) and the M8 (3) self-locking nuts.
- 4) Check that the cone seats of rotor and motor are engaged by tapping the head of the rotor with a plastic mallet.
- 5) Axially lock the rotor in place by tightening the M8 (3) self-locking nut on the tie rod (2).



**WARNING!**

Before applying the nut, make sure that the threaded part of the rod partially enters the rotor in order to obtain tight locking.

- 1) Fixer le bouclier couvre-rotor (1) au moteur (après l'avoir désolidarisé de la soudeuse).
- 2) Mettre en place la tige (2) de fixation axiale du rotor en la vissant à l'ergot de l'arbre moteur.
- 3) Fixer la soudeuse (complète avec stator et rotor) au bouclier au moyen de 4 tiges M8 (4) et les écrous autobloquants M8 (3).
- 4) Vérifier que les sièges coniques du rotor et du moteur sont en contact en frappant axialement le rotor avec un maillet en plastique.
- 5) Bloquer l'axe du rotor en serrant l'écrou autobloquant M8 (3) sur la tige centrale (2).




Avant de mettre en place l'écrou, contrôler que la partie filetée de la tige est insérée dans le rotor permettant ainsi un blocage sûr.

**ATTENTION!**

- 6) Montare il tappo (5). Fissare le due griglie di protezione (7).
- 7) Supportare il gruppo con adeguati antivibranti (6) curando il corretto allineamento tra motore e saldatrice.

- 6) Fit the cap (5). Fasten the two protection grids (7).
- 7) Support the unit on appropriate vibration dampers (6) ensuring that the motor and the welding machine are correctly aligned.

- 6) Fixer le bouchon (5). Fixer les deux grilles de protection (7).
- 7) Soutenir le groupe avec des amortisseurs de vibrations (6) en faisant attention que le moteur et la soudeuse soient dans le même axe.

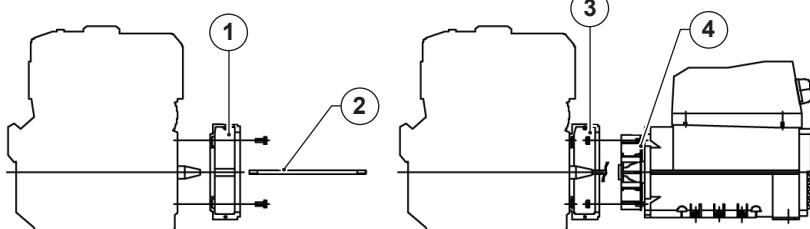

## REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ'

La frequenza e la tensione dipendono direttamente dalla velocità di rotazione, la quale deve quindi rimanere il più possibile costante al variare del carico. Considerando che il sistema di regolazione della velocità dei motori di trascinamento presenta in generale una leggera caduta di giri tra vuoto e carico, si raccomanda di regolare la velocità a vuoto circa il 3-4% superiore alla velocità nominale.

## SPEED ADJUSTMENT

Frequency and voltage depend directly on the speed of revolution, which must therefore remain as constant as possible when the load varies. The speed adjustment system of the drive motors usually gives a slight drop in revolutions between no load and load, so when the no load speed is being adjusted, it is best to set it at approx. 3-4% above the rated speed.

## RÉGLAGE DE LA VITESSE

La fréquence et la tension dépendent directement de la vitesse de rotation qui doit rester le plus possible constante quand la charge varie. Vu que le système de réglage de la vitesse des moteurs d' entraînement présente en général une légère baisse du nombre de tours à vide ou en charge, il est conseillé de régler la vitesse à vide à une valeur supérieure de 3 à 4 % par rapport à la vitesse nominale.

## MONTAGEANLEITUNG (IMB35 ANSCHLUSS)



ACHTUNG!

Sich vor dem Einbau überzeugen, daß die kegelförmigen Kupplungs-sitze (sowohl der Schweißmaschine als auch des Motors) regelmäßig und sauber sind.

- 1) Das Flügelrad-Abdeckschild (3) am Motor befestigen (nachdem es von der Schweißmaschine entfernt wurde).
- 2) Die Spannstange (2) für die Längsbefestigung des Rotors anbringen und sie auf der Vorkragung der Motorwelle festzschrauben.
- 3) Die vollständige Schweißmaschine (Stator und Rotor zusammen) mit den 4 Spannstangen M8 (4) und den selbstsperrenden M8 Muttern (3) am Kasten befestigen.
- 4) Prüfen, dass die konischen Sitze des Rotors und des Motors in Kontakt sind, indem mit einem Plastikhammer axial auf den Rotor geschlagen wird.
- 5) Den Rotor axial blockieren, und die selbstsperrende M8 Mutter (3) an die Spannstange (2) anschrauben.



ACHTUNG!

Bevor die Mutter angebracht wird, beachten, daß ein Teil des Gewindes der Spannstange in den Rotor eintritt und dadurch eine sichere Blockierung ermöglicht.

- 6) Den Stopfen (5) montieren. Die zwei Schutzzitter (7) montieren.
- 7) Das Aggregat mit geeigneten Schwingungsdämpfern (6) stützen; dabei die korrekte Ausrichtung zwischen Motor und Schweißmaschine beachten.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE (ACOPLAMIENTO IMB35)



ATENCIÓN!

Antes de efectuar el montaje, comprobar que los asientos cónicos de acoplamiento (tanto de la soldadora como del motor) estén en regla y bien limpios.


- 1) Fijar el escudo cubreventilador (3) en el motor (después de haberlo desmontado de la soldadora).
- 2) Montar el tirante (2) de fijación axial del rotor, enroscándolo en la parte saliente del eje motor.
- 3) Fijar la soldadora completa (estator y rotos juntos) en el escudo, usando para ello los 4 tirantes M8 (4) y las tuercas autoblocantes M8 (3).
- 4) Verificar que los asientos cónicos del rotor y del motor estén en contacto, y para ello se golpea axialmente el rotor con un martillo de plástico.
- 5) Bloquear axialmente el rotor enroscando la tuerca autobloqueante M8 (3) en el tirante (2).



ATENCIÓN!

Antes de poner la tuerca, comprobar que una parte de la porción con rosca del tirante entre en el rotor, para obtener así un bloqueo seguro.

- 6) Montar el tapón (5). Fijar las dos rejillas de protección (7).
- 7) Sostener el grupo con antivibradores adecuados (6), prestando atención a la correcta alineación entre el motor y la soldadora.

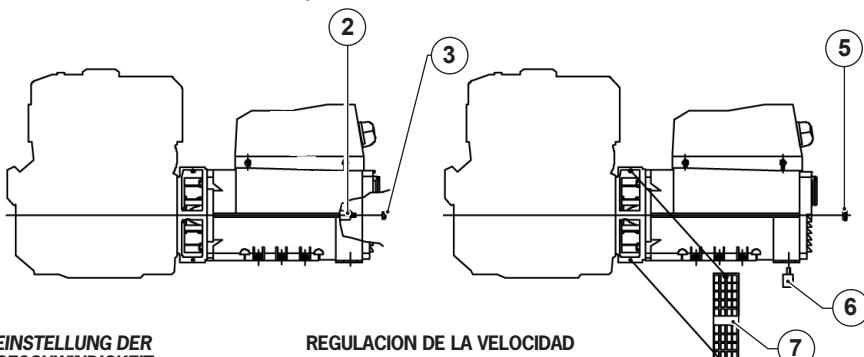

## EINSTELLUNG DER GESCHWINDIGKEIT

Frequenz und Spannung hängen direkt von der Drehgeschwindigkeit ab, die daher bei Lastveränderung so konstant wie möglich bleiben muss.

Unter Berücksichtigung, dass das Regulierungssystem der Geschwindigkeit der Mitnehmermotoren im allgemeinen einen leichten Drehzahlabfall zwischen Leerlauf und Last aufweist, wird empfohlen, die Leerlaufgeschwindigkeit auf ca. 3-4% höher als die Nenngeschwindigkeit einzustellen.

## REGULACION DE LA VELOCIDAD

Tanto la frecuencia como la tensión dependen directamente de la velocidad de rotación, lo que supone que ésta permanecerá lo más posible constante al variar la carga.

Dado que el sistema de regulación de la velocidad de los motores de arrastre presenta una ligera disminución de revoluciones entre vacío y cargado, se recomienda regular la velocidad en vacío alrededor del 3-4% superior a la velocidad nominal.

## ISTRUZIONI PER LA SALDATURA

### CAVI DI SALDATURA

I cavi di saldatura devono essere della lunghezza minima necessaria, devono essere mantenuti vicini e correre sul suolo.

Non utilizzare cavi con l'isolamento rovinato o di sezione insufficiente.

Per il diametro dei cavi si faccia riferimento alla Tab.1.

### COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE E MESSA A TERRA

Seguire le prescrizioni delle norme nazionali riguardo il collegamento equipotenziale dei componenti metallici nei pressi dell'impianto di saldatura e la loro eventuale messa a terra.

### PREPARAZIONE DEI PEZZI

La preparazione varia a seconda del tipo di giunto, dello spessore, della posizione e dell'accessibilità dei pezzi. In generale i lembi da saldare devono essere preparati mediante pulizia da vernice, ruggine o altri agenti contaminanti.

Per la saldatura in piano fino a 10-12mm di spessore si adotta normalmente la preparazione a V (vedi Tab.2), per spessori maggiori è preferibile quella a X con ripresa a rovescio o a U senza ripresa.

### SCELTA DELL'ELETTRODO

Le saldatri ci serie EW sono adatte alla saldatura di elettrodi di tipo AWS E6013 (rutilici). Il diametro dell'elettrodo dipende dallo spessore del materiale, dalla posizione del pezzo, dal tipo di giunto. Naturalmente diametri maggiori richiedono correnti maggiori e comportano maggiore apporto termico nella saldatura.

Quando si esegua una saldatura in posizione è conveniente usare diametri minori e più passate successive per ridurre il deflusso del bagno di saldatura.

### SCELTA DELLA CORRENTE

Il range di corrente di saldatura è raccomandato dal costruttore dell'elettrodo ed è indicato sul contenitore degli elettrodi.

### SALDATURA

L'arco si innesta sfregando la punta dell'elettrodo sul pezzo collegato al cavo di massa e ritraendo, quindi l'elettrodo fino alla normale distanza di saldatura. Se il movimento è troppo rapido, si spegne l'arco; se invece è troppo lento, l'elettrodo si incolla ed occorre uno strappo laterale per liberarlo. La saldatura consiste nel deposito di gocce di metallo fuso dell'elettrodo sul pezzo. Il rivestimento dell'elettrodo, nel bruciare, fornisce il gas protettivo al bagno di saldatura.

## INSTRUCTIONS FOR WELDING

### WELDING CABLES

The welding cables must be of the minimum length necessary, they must be kept close together and run along the ground.

Do not use cables on which the insulation is spoiled or which have an insufficient section.

For the cable diameter, see Tab. 1.

### EQUIPOTENTIAL CONNECTION AND EARTHING

Follow the national requirements for the equipotential connection of metal components in the vicinity of the welding system and for earthing them if necessary.

### PREPARING THE PARTS

The preparation varies depending on the type of joint, the thickness, the position and the accessibility of the parts. In general the edges to be welded must be prepared by clearing off any paint, rust or other contaminating substances.

For flat welding up to a thickness of 10-12mm, the V preparation is normally used (see Tab. 2), while for greater thicknesses it is preferable to use the X preparation with upside-down rewelding or the U preparation without rewelding.

### CHOOSING THE ELECTRODE

The welders in the EA series are suitable for welding AWS E6013 (rutilic) electrodes. The electrode diameter depends on the thickness of the material, the position of the part and the type of joint. Larger diameters of course require greater currents and involve a greater amount of heat in welding. When making a weld in position it is convenient to use smaller diameters and several passes to reduce the flow of the weld pool.

### CHOOSING THE CURRENT

The range of the welding current is recommended by the electrode manufacturer and is indicated on the electrode container.

### WELDING

The arc is struck by rubbing the tip of the electrode on the part connected to the earth cable and then drawing back the electrode to the normal welding distance. If the movement is too fast, the arc goes out; if it is too slow, the electrode sticks and you must pull sideways to free it.

Welding consists of depositing drops of molten electrode metal on the part. As it burns, the electrode coating provides the protective gas for the weld pool. Welding may be carried out with diffe-

## INSTRUCTIONS POUR LE SOUDAGE

### CÂBLES DE SOUDAGE

Les câbles de soudage doivent être de la longueur minimum nécessaire, ils doivent être maintenus proches l'un de l'autre et ils doivent passer sur le sol.

Ne pas utiliser de câbles de section insuffisante ou dont la gaine isolante est endommagée.

Pour le diamètre des câbles, se référer au Tableau 1.

### CONNEXION ÉQUIPOTENTIELLE ET MISE À LA TERRE

Suivre les prescriptions des normes en vigueur dans le pays d'installation en ce qui concerne la connexion équipotentielle des composants métalliques à proximité du poste de soudage et leur éventuelle mise à la terre.

### PRÉPARATION DES PIÈCES

La préparation varie selon le type de joint, l'épaisseur, la position et l'accès-sibilité des pièces.

En général les bords à souder doivent être préparés en éliminant les traces de peinture, de rouille ou d'autres agents contaminants.

Pour le soudage à plat jusqu'à 10-12 mm d'épaisseur, on adopte généralement la préparation en V (voir tab. 2); pour les épaisseurs supérieures, il vaut mieux choisir la préparation en "X" avec reprise à l'envers ou en "U" sans reprise.

### CHOIX DE L'ÉLECTRODE

Les soudeuses série EA sont adaptées au soudage d'électrodes de type AWS E6013 (rutiliques). Le diamètre de l'électrode dépend de l'épaisseur du matériau, de la position de la pièce, du type de joint. Naturellement les plus grands diamètres demandent des courants plus importants et comportent un plus grand apport thermique lors du soudage.

Quand on effectue une soudure in situ, il est préférable d'utiliser des diamètres moins importants et d'effectuer plusieurs passes successives pour réduire l'écoulement du bain de soudure

### CHOIX DU COURANT

La gamme du courant de soudage est recommandé par le constructeur de l'électrode et est indiquée sur l'emballage des électrodes.

### SOUDAGE

L'arc s'amorce en frottant la pointe de l'électrode sur la pièce connectée au câble de masse et en reculant ensuite l'électrode jusqu'à la distance de soudage normale. Si le mouvement est trop rapide, l'arc s'éteint; si au contraire il est trop lent, l'électrode se colle et il faut effectuer une traction latérale pour la libérer.

Le soudage consiste dans le dépôt de gouttes de métal fondu de l'électrode sur la pièce. L'enrobage de l'électrode, en brûlant, fournit le gaz protecteur au

## ANLEITUNG ZUM SCHWEISSVORGANG

### SCHWEISSKABEL

Die Schweißkabel müssen die erforderliche Mindestlänge aufweisen, zusammengehalten werden und auf dem Boden verlaufen.

Keine Kabel mit beschädigter Isolierung oder unzureichendem Querschnitt verwenden.

Bezüglich des Durchmessers der Kabel wird auf die Tab. 1 verwiesen.

### ÄQUIPOTENTIALANSCHLUSS UND ERDUNG

Die Vorschriften der nationalen Normen in bezug auf den Äquipotentialanschluß der Metallkomponenten in der Umgebung der Schweißanlage und ihre eventuelle Erdung beachten.

**VORBEREITUNG DER WERKSTÜCKE**  
Die Vorbereitung ist je nach Art des Stoßes, der Dicke, der Position und der Zugänglichkeit der Werkstücke unterschiedlich.

Im allgemeinen müssen die Schweißkanten in Form einer Reinigung von Lack, Rost oder anderen verunreinigenden Substanzen vorbereitet werden.

Zum Flachschweißen bis zu 10-12mm Dicke wird normalerweise die V-Stoß-Vorbereitung angewandt (siehe Tab. 2); bei höheren Dickenwerten ist der X-Stoß mit Wiederaufnahme auf der Rückseite oder der U-Stoß ohne Wiederaufnahme vorzuziehen.

### WAHL DER ELEKTRODE

Die Schweißmaschinen der Serie EA eignen sich zum Schweißen von Elektroden des Typs AWS E6013 (rutilisch). Der Durchmesser der Elektrode hängt von der Dicke des Materials, von der Position des Werkstücks, von der Art des Stoßes ab. Natürlich erfordern größere Durchmesser höhere Stromleistungen und bringen eine höhere Wärmezufuhr in den Schweißvorgang mit sich.

Wenn ein Schweißvorgang in Position ausgeführt wird, empfiehlt es sich, niedrigere Durchmesser und mehrere aufeinanderfolgende Schweißgänge anzuwenden, um den Abfluß des Schweißbads zu reduzieren.

### STROMWAHL

Der Schweißstrom-Bereich wird vom Hersteller der Elektrode empfohlen und ist auf dem Behälter der Elektroden angegeben.

### SCHWEISSVORGANG

Der Lichtbogen wird entzündet, indem die Spitze der Elektrode gegen das mit der Erdleitung verbundene Werkstück gerieben und die Elektrode dann bis zum normalen Schweißabstand zurückgezogen wird. Ist die Bewegung zu schnell, erholt der Lichtbogen; ist sie dagegen zu langsam, klebt die Elektrode an und muß durch einen seitlichen Ruck befreit werden.

Der Schweißvorgang besteht im Ablagern von Tropfen von geschmolzenem Metall der Elektrode auf dem Wer-

## INSTRUCCIONES PARA LA SOLDADURA

### CABLES DE SOLDADURA

Los cables de soldadura tendrán la necesaria longitud mínima, se colocarán uno a lado del otro y correrán por el suelo.

No usar cables con el aislamiento estropeado o de sección insuficiente.

Para el diámetro de los cables, consultar la Tab.1.

### CONEXION EQUIPOTENCIAL Y PUESTA A TIERRA

Hay que cumplir las normas nacionales para la conexión equipotencial de los componentes metálicos puestos cerca de la instalación de soldadura, así como para su puesta a tierra.

### PREPARACION DE LAS PIEZAS

La preparación cambia conforme al tipo de junta, a su espesor, a la posición y a la accesibilidad de las piezas. Normalmente, los bordes a soldar se limpian de toda la pintura, oxidación u otros agentes contaminantes.

Para la soldadura horizontal hasta 10-12mm de espesor, se adopta normalmente la preparación a V (ver la Tab.2), en cambio, para espesores superiores, se prefiere la X, con reanudación al revés o a U, sin reanudación.

### COMO SE ELIGE EL ELECTRODO

Las soldadoras de la serie EA son aptas para soldar electrodos de tipo AWS E6013 (rutilicos). El diámetro del electrodo corresponderá al espesor del material, a la posición de la pieza y al tipo de junta. Naturalmente, los diámetros superiores requieren corrientes mayores y obligan a una mayor aportación térmica para la soldadura. Al llevar a cabo una soldadura en posición, es conveniente utilizar diámetros menores y efectuar varias pasadas sucesivas, a fin de disminuir el flujo descendente del baño de soldadura.

### COMO SE ELIGE LA CORRIENTE

El campo de corriente de soldadura está recomendado por el fabricante del electrodo y viene indicado en el paquete de electrodos.

### SOLDADURA

El arco se conecta rozando la punta del electrodo contra la pieza conectada a la conexión de tierra y luego se separa a la distancia normal de soldeo. De ser el movimiento demasiado rápido, se apaga el arco; en cambio, cuando es demasiado lento, el electrodo se pega y para dejarlo libre hay que dar un tirón lateral.

La soldadura consiste en depositar unas gotas de metal fundido del electrodo sobre la pieza. El revestimiento del electrodo, al quemarse, proporciona el


Sezione minima dei cavi di saldatura  
Minimum section of the welding cables  
Section minimum des câbles de soudure  
Mindestquerschnitt der Schweißkabel  
Sección mínima de los cables de soldadura

Corrente max di saldatura Max welding current	Lunghezza dei cavi Cable length
Courant maximum de soudure Max. Schweißstrom Corriente máx de soldadura	Longueur des câbles Kabellänge Longitud de los cables
5-10m	10-20m
130A	25mm <sup>2</sup> 35mm <sup>2</sup>
220A	35mm <sup>2</sup> 50mm <sup>2</sup>

Tab. 1

Preparazione del giunto  
Preparing the joint  
Préparation du joint  
Vorbereitung des Stoßes  
Preparación de la junta

 t mm	$\alpha$ °	h mm	g mm
0-3	0	0	0
3-6	0	0	0-1/2
6-12	60-120	0-1.5	0-2



Tab. 2

La saldatura può essere eseguita con tecniche diverse la cui scelta dipende da svariati fattori.

In generale, l'elettrodo va mantenuto inclinato e va spostato eseguendo delle oscillazioni tra i due lembi da unire in modo da evitare un eccessivo accumulo di materiale di apporto al centro della saldatura (vedi Fig.1).

Al termine di ogni passata è necessario asportare la scorpa con un martello e/o una spazzola.

rent techniques, the choice of which depends on various factors  
In general, the electrode is kept tilted and is shifted by making oscillating movements between the two edges that are to be joined so as to avoid an excessive build-up of weld material in the centre of the weld (see Fig.1).  
At the end of each pass it is necessary to remove the slag with a hammer and/or a brush.

bain de soudure.  
Le soudage peut être effectué avec des techniques différentes dont le choix dépend de différents facteurs.

En général, l'électrode doit être maintenue en position inclinée et doit être déplacée en effectuant des oscillations entre les deux bords à unir de manière à éviter une accumulation excessive de matériau d'apport au centre de la soudure (voir Fig. 1).

A la fin de chaque passe, il faut éliminer les résidus avec un marteau et/ou une brosse.

## MODALITA' DI UTILIZZO

### DESCRIZIONE DEL PANNELLO (FIG.2)

- 1 -Presa per la massa
- 2 -Presa per saldatura gamma bassa(\*)
- 3 -Presa per saldatura gamma alta
- 4 -Selettore modalità di funzionamento
- 5 -Selettore del valore nominale

### FUNZIONAMENTO COME GENERATORE

Posizionare il selettore 4 su "GEN.". Posizionare il selettore 5 sulla tensione desiderata. Collegare l'utilizzatore alle prese.

Avviare il dispositivo utilizzatore.

### FUNZIONAMENTO COME SALDATRICE

Posizionare il selettore 4 su "WELD". Inserire lo spinotto del cavo di massa nella presa 1.

Collegare il cavo di massa al pezzo da saldare.

Inserire lo spinotto del cavo dalla pinza portaelettrodo nella presa 2 o 3 a seconda della gamma di corrente desiderata.

Impostare la corrente di saldatura mediante il selettore 5 (scala nera per la gamma bassa (\*), scala rossa per la gamma alta).

Saldare.

La saldatrice può erogare la corrente massima solo per un tempo limitato, trascorso il quale necessita un raffreddamento (vedi l'indicazione in targa). Se pertanto, lavorando con correnti elevate, intervenisse la protezione termica, occorre attendere qualche minuto per il ripristino automatico della stessa.

## USING PROCEDURE

### PANEL DESCRIPTION (FIG.2)

- 1 -Earth socket
- 2 -Socket for low range welding (\*)
- 3 -Socket for high range welding
- 4 -Function mode selector
- 5 -Rated value selector

### OPERATION AS A GENERATOR

Turn selector 4 to "GEN."  
Turn selector 5 to the desired voltage.  
Connect the user to the sockets.  
Start the user device.

### OPERATION AS A WELDER

Turn selector 4 to "WELD".  
Insert the jack of the earth cable in the socket 1.  
Connect the earth cable to the part that is to be welded.  
Insert the jack of the cable from the electrode holder in socket 2 or 3 depending on the current range desired.  
Set the welding current with the selector 5 (black scale for the low range(\*), red scale for the high range). Weld.

The welding machine can give the maximum current only for a limited time, after which it must be allowed to cool (see indication on the plate). So, when working with high currents, if the thermal protection trips, you must wait a few minutes for it to be set automatically.

## MODE D'EMPLOI

### DESCRIPTION DU TABLEAU DE COMMANDE (FIG.2)

- 1 -Prise pour la mise à la masse
- 2 -Prise pour Soudage gamme basse(\*)
- 3 -Prise pour soudage gamme haute
- 4 -Sélecteur du mode de fonctionnement
- 5 -Sélecteur de la valeur nominale

### FONCTIONNEMENT COMME GÉNÉRATEUR

Positionner le sélecteur 4 sur "GEN.". Positionner le sélecteur 5 sur la tension désirée.  
Connecter le dispositif utilisateur aux prises.  
Mettre en marche le dispositif utilisateur.

### FONCTIONNEMENT COMME SOUDURE

Positionner le sélecteur sur 4 "WELD".  
Introduire la fiche du câble de masse dans la prise 1.  
Connecter le câble de masse à la pièce à souder.  
Introduire la fiche du câble de la pince porteélectrode dans la prise 2 ou 3 selon la gamme de courant désirée.  
Selectionner le courant de soudage, à l'aide du sélecteur 5 (graduation noire pour la gamme basse (\*), graduation rouge pour la gamme haute).  
Souder.

La soudeuse peut assurer le courant maximum en sortie pendant un temps limité après lequel une période de refroidissement est nécessaire (voir l'indication sur la plaque). Si au cours du travail avec des courants élevés la protection thermique intervient, il faut donc attendre quelques minutes le réarmement automatique de cette dernière.

(\*) Non disponibile nei modelli EW 130 AC ed EW 140 AC.

(\*) Not available on models EW 130 AC and EW 140 AC.

(\*) Non disponible dans les modèles EW 130 AC et EW 140 AC.

kstück. Die Verkleidung der Elektrode liefert bei der Verbrennung das Schutzgas für das Schweißbad.

Der Schweißvorgang kann mit diversen Techniken, deren Wahl von verschiedenen Faktoren abhängt, erfolgen.

Im allgemeinen wird die Elektrode in geneigter Position gehalten und verschoben, indem man oszillierende Bewegungen zwischen den beiden zu verbindenden Schweißkanten ausführt, um eine übermäßige Ansammlung von Zusatzwerkstoff in der Mitte der Schweißung zu vermeiden (siehe Abb. 1).

Am Ende jedes Schweißgangs muß die Schlacke mit einem Hammer und/oder einer Bürste entfernt werden.

## MODALITÄTEN ZUM GEBRAUCH

### BESCHREIBUNG DER STEUERTAFEL (ABB.2)

- 1 -Steckdose für Erdung
- 2 -Steckdose für Schweißvorgang Niedrigbereich(\*)
- 3 -Steckdose für Schweißvorgang hoher Bereich
- 4 -Wählschalter für Betriebsmodus
- 5 -Wählschalter für Nennwert

### FUNKTION ALS GENERATOR

Den Wählenschalter 4 auf "GEN." stellen. Den Wählenschalter 5 auf die gewünschte Spannung stellen. Den Benutzer mit den Steckdosen verbinden. Die Benutzervorrichtung starten.

### FUNKTION ALS SCHWEISSMASCHINE

Den Wählenschalter 4 auf "WELD" stellen. Den Steckerstift des Erdungskabels in die Steckdose 1 einführen. Das Erdungskabel mit dem zu schweißenden Werkstück verbinden. Den Steckerstift des aus der Elektrodenhalterzange herauskommenden Kabels in die Steckdose 2 oder 3 einführen, je nach gewünschtem Strombereich. Den Schweißstrom über den Wählenschalter 5 (schwarze Skala für Niedrigbereich(\*), rote Skala für hohen Bereich) einstellen. Schweißen.

Die Schweißmaschine kann den Höchstrom nur für eine begrenzte Zeit liefern, nach deren Ablauf eine Abkühlung erforderlich ist (siehe Angabe auf dem Typenschild). Sollte daher bei der Arbeit mit hohen Stromleistungen der Thermoschutz eingreifen, muß man einige Minuten warten, bis dieser sich automatisch rückgestellt hat.

gas protector al baño de soldadura. Las técnicas empleadas en la soldadura pueden ser diferentes, se elegirá según varios factores.

En general, el electrodo se mantiene inclinado y se desplaza con oscilaciones entre los dos bordes a unir, para impedir una acumulación excesiva del metal de soldeo en el centro de la soldadura (ver Fig.1).

Al terminar cada pasada, es preciso quitar la escoria con un martillo o con un cepillo.

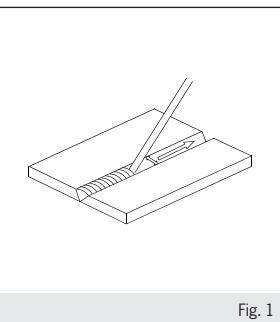


Fig. 1

## CÓMO SE UTILIZA

### DESCRIPCION DEL PANEL (FIG.2)

- 1 -Toma para la masa
- 2 -Toma para la soldadura de gama baja (\*)
- 3 -Toma para la soldadura de gama alta
- 4 -Mando de modalidad funcional
- 5 -Mando del valor nominal

### FUNCIONAMIENTO COMO GENERADOR

Posicionar el mando 4 en "GEN.". Posicionar el mando 5 en la tensión deseada. Conectar el utilizador a las tomas. Poner en marcha el dispositivo utilitario.

### FUNCIONAMIENTO COMO SOLDADORA

Posicionar el mando 4 en "WELD". Meter el enchufe del cable de masa en la toma 1. Conectar el cable de masa en la pieza a soldar. Meter el enchufe del cable de la pinza portaelectrodo en la toma 2 o 3 conforme a la gama de corriente deseada. Programar la corriente de soldadura con el mando 5 (escala negra para la gama bajal(\*), escala roja para la gama alta). Soldar.

La soldadora puede suministrar la corriente máxima sólo por un tiempo limitado, así que transcurrido dicho tiempo es necesario que se enfrie (ver la indicación de la placa). Por tanto, en el caso de que al trabajar con corrientes elevadas se active la protección térmica, será necesario esperar algunos minutos para que ésta se reactive automáticamente.

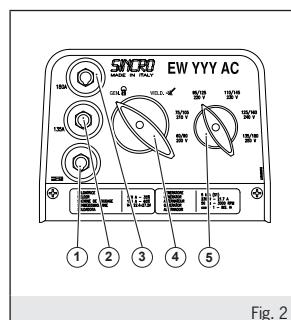


Fig. 2

(\*) Nicht verfügbar bei den Modellen EW 130 AC und EW 140 AC.

(\*) No disponible en los modelos EW 130 AC y EW 140 AC.

PROBLEMI DI SALDATURA	
Spruzzi eccessivi	Arco lungo Corrente elevata
Incollature	Arco troppo lungo Corrente troppo bassa
Crateri	Allontanamento troppo veloce dell'elettrodo in staccata
Inclusioni	Cattiva pulizia tra le passate Cattiva distribuzione delle passate Movimento difettoso dell'elettrodo
Insufficiente penetrazione	Corrente di saldatura troppo bassa Mancata scalpellatura al vertice
Soffiature e porosità	Umidità nell'elettrodo Arco troppo lungo
Cricche	Correnti troppo elevate Materiali sporchi Idrogeno in saldatura (nel rivestimento dell'elettrodo)

Tab. 3

WELDING PROBLEMS	
Too many splashes	Long arc High current
Sticking	Arc is too long Current too low
Craters	Electrode moving away too fast when removed
Inclusions	Bad cleaning between passes Bad distribution of passes Faulty electrode movement
Insufficient penetration	Welding current too low No chipping at root
Blowholes and porosity	Humidity in the electrode Arc is too long
Cracks	Currents too high Dirty materials Hydrogen in the weld (in the coating of the electrode)

Tab. 3

PROBLÈMES DE SOUDURE	
Projections excessives	Arc long Courant élevé
Collages	Arc trop long Courant trop bas
Cratères	Éloignement trop rapide de l'électrode au moment du détachement
Inclusions	Nettoyage imparfait entre les passes Mauvaise répartition des passes Mouvement défectueux de l'électrode
Pénétration insuffisante	Courant de soudage trop bas Absence de burinage au sommet
Soufflures et porosités	Humidité dans l'électrode Arc trop long
Criques	Courants trop élevés Matériaux sales Hydrogène en soudage (dans l'enrobage de l'électrode)

Tab. 3

SCHWEISSPROBLEME	
Übermäßiges Sprühen	Langer Lichtbogen Starker Strom
Ankleben	Lichtbogen zu lang Strom zu niedrig
Krater	Zu schnelles Entfernen der Elektrode beim Ablösen
Einschlüsse	Unzureichende Reinigung zwischen den Schweißgängen Unzureichende Verteilung der Schweißgänge Fehlerhafte Bewegung der Elektrode
Unzureichende Durchdringung	Schweißstrom zu niedrig Kein Abmeißeln am Scheitel
Blasen und Porosität	Feuchtigkeit in der Elektrode Lichtbogen zu lang
Risse	Zu hoher Strom Schmutzige Materialien Wasserstoff in der Schweißung (im Überzug der Elektrode)

Tab. 3


PROBLEMAS DE SOLDADURA	
Excesivas salpicaduras	Arco largo Corriente elevada
Pegados	Árco demasiado largo Corriente demasiado baja
Cráteres	Separación demasiado rápida del electrodo al alejarlo
Inclusiones	Entre las pasadas no se limpia bien Mala distribución de las pasadas Movimiento defectuoso del electrodo
Insuficiente penetración	Corriente de soldadura demasiado baja Cinceladura no efectuada en el vértice
Soplados y porosidad	Humedad en el electrodo Arco demasiado largo
Grietas	Corrientes demasiado elevadas Materialas sucios Hidrógeno en soldadura (en el revestimiento del electrodo)

Tab. 3

CARATTERISTICA	MAIN FEATURES	CARACTÉRISTIQUES	CHARACTERISTICAS	EW 130 AC	EW 180 AC	EW 200 AC	EW 140 AC	EW 190 AC	EW 220 AC
VELOCITA'	SPEED	VITESSE	DREHZHL	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.	3600 r.p.m.	3600 r.p.m.
CLASSE D ISOLAM.	INSULATION CLASS	ISOLEMENT	ISOLAMENTSKLASSE	H	H	H	H	H	H
PROTEZIONE	PROTECTION	PROTECTION	PROTECCION	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
PESO (M B35)	WEIGHT (M B35)	POIDS (M B35)	PESO (M B35)	32 kg	37 kg	42 kg	32 kg	37 kg	42 kg

TIPO DI ELETRODO SALDABILE: RUTILE	WELDABLE TRODE: RUTILE	TYPE ELECTRODE SOLDABILE: RUTILE	TYPE ELEKTRODE SCHWEISSBAR: RUTILE	TIPO ELETRODO SOLDABILE: RUTILE
SERVIZIO	DUTY	DIENST	SERVICIO	130 A - 35% 125 A - 60%
POTENZA	DRIVING	LEISTUNGS- AUFNAHME	POTENZA ABSORBEDA	180 A - 35% 180 A - 60%
ASSORBITA	POWER	ABSORBEE	6kW - 8.5kW (3000 n.m.)	6kW - 11.1kW (3000 n.m.)
				9.5kW - 9.4kW (3600 n.m.)
				9.5kW - 12.1kW (3600 n.m.)
				9.5kW - 13.1kW (3600 n.m.)

DISEGNO ESPLOSO - EXPLODED VIEW - VUE ECLATÉE - TEILMONTAGEZEICHNUNG - DESPIECE

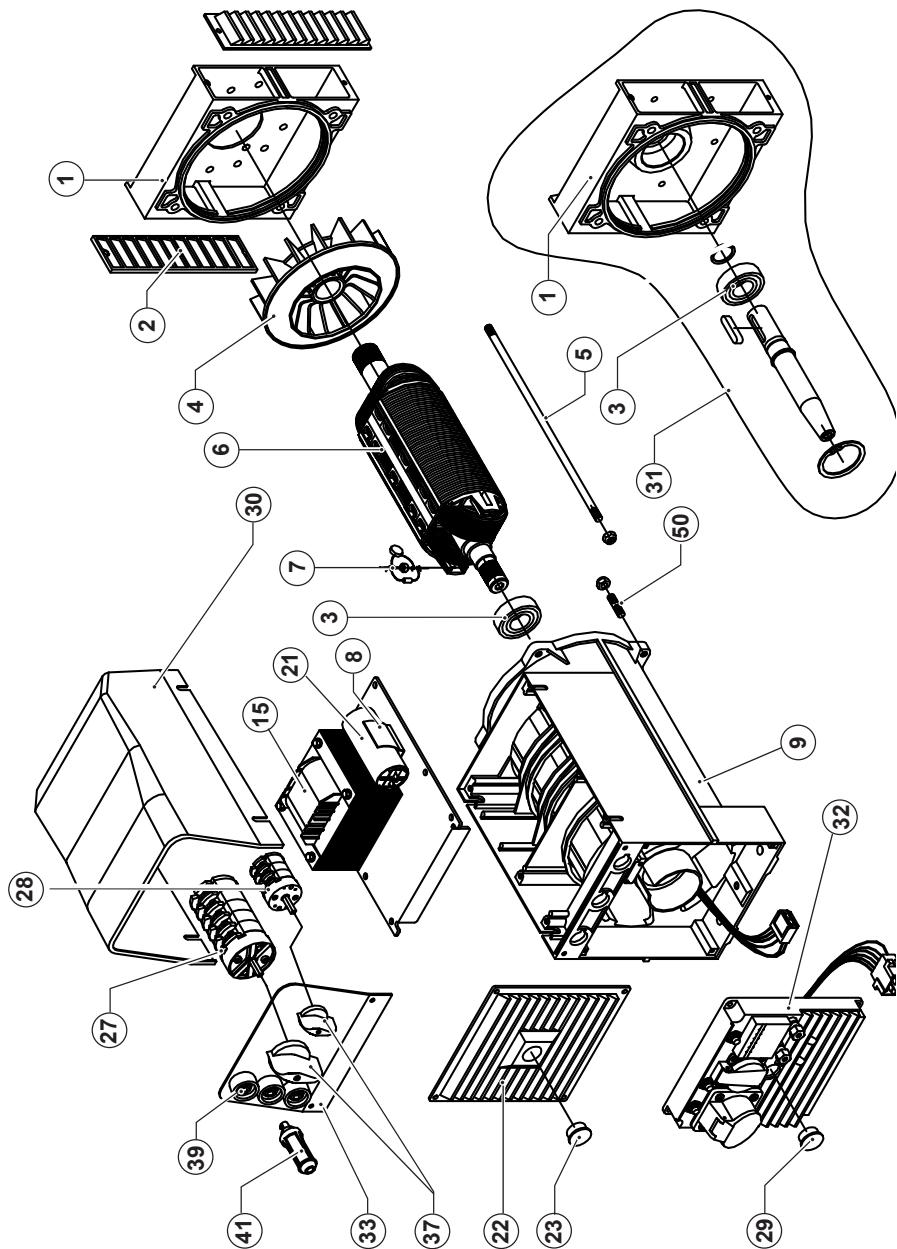

REF.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DESCRIPCIÓN
1 (*)	107689	Scufo anteriore MB35 J609A	Front shield MB35 J609A	Flasque antérieur MB35 J609A	Vorderer Kasten MB35 J609A
	107691	Scufo anteriore MB35 J609B	Front shield MB35 c.23c.30	Flasque antérieur MB35 J609B	Vorderer Kasten MB35 J609B
107717	Scufo anteriore MB35 c.23c.30	Front shield MB35 c.23c.30	Flasque antérieur MB35 c.23c.30	Vorderer Kasten MB35 c.23c.30	Vorderer Kasten MB35 c.23c.30
107682	Scufo anteriore MB34 (B3/B14)	Front shield MB34 (B3/B14)	Flasque antérieur MB34 (B3/B14)	Vorderer Kasten MB34 (B3/B14)	Vorderer Kasten MB34 (B3/B14)
2	106149	Grelia anteriore IP23	IP23 front grid	Grille de protection antérieure IP23	Rejilla anterior IP23
3	105453	Cuscinetto 6205 2RS C3	Bearing type 6205 2RS C3	Roulement 6205 2RS C3	Lager 6205 2RS C3
4 (*)	106318	Vertola icon lato diam. 30	Fan (with hole diam. 30)	Ventilateur (avec trou d.30)	Lüfterrad mit Loch d.30
	106319	Vertola icon lato diam. 35	Fan (with hole diam. 35)	Ventilateur avec trou d.35	Lüfterrad mit Loch d.35
5 (*)	105-	Travate centrale	Shaft stay bolt	Tige centrale	Travate, à bol
6 (*)	111911	Potentiometro EWAC (Accoppiamento ?) (1)	EWAC Rotor (Coupling ?) (1)	Rotor EWAC (Accouplement ?) (1)	Rotor EWAC (Accoplamiento ?) (1)
	8	Diode+Varistor+Condensatore EMC	Diode+Varistor+Capacitor	Diode+Varistor+Condensateur EMC	Diodo+Varistor+Kondensator EMC
	109651	Molla portacondensatore (d.45-50)	Capacitor block spring (d.45-50)	Ressort fixation condens. (d.45-50)	Resorte portacondensador (d.45-50)
9 (*)	106318	Carcassa + Stator	Housing + Stator	Carcasse + Stator	Carcasa + Estator
15 (*)	1064-	Impedenza EWAC	EWAC load impedance	Reactance EWAC	Impedancia EWAC
21 (*)	106061	Condensatore -nf 450V	Capacitor - nf 450V	Condensateur - nf 450V	Condensador - nf 450V
	22	Grelia posteriore IP23	IP23 end cover	Couvercle posté, aspiration IP23	Rejilla trasera IP23
	23	Tapo per griglia	Tap for IP23 end-cover	Bouchon	Tapon para rejilla
	27	Commutatore 2 posiz. (GENWELD)	2 posit. commutator (GENWELD)	Commutateur 2 posit. (GENWELD)	Commutador 2 posit. (GENWELD)
	28	Commutatore 6 posiz. (EW 130-190AC)	6 posit. commutator (EW 130-190AC)	Commutateur 6 posit. (EW 130-190AC)	Commutador 6 posit. (EW 130-190AC)
	28	Commutatore 6 posiz. (EW 200-220AC)	7 posit. commutator (EW 200-220AC)	Commutateur 7 posit. (EW 200-220AC)	Commutador 7 posit. (EW 200-220AC)
	29	Tapo per cuffia EK	Tap for EK end-cover	Bouchon pour couverte EK	Tapon para tapa EK
	30	Coperchio alto nero	High black top cover	Couvercle supérieur haute noir	Tapon negro alta
	31	KIT da MB35 J609B a MB34(B3/B14)	KIT from MB35 J609B to MB34(B3/B14)	KIT: de MB35 J609B à MB34 (B3/B14)	KIT: de MB35 J609B a MB34 (B3/B14)
	31	Cuffia EK cieca	Blind EK end cover	Couvercle post. EK sans trous	Tapa EK ciega posterior
32 (*)	106159	Quattro monofase	Single-phase panel	Tableau monophasé	Cuadro monofásico
	33 (*)	Pannello in alluminio	Aluminum panel	Plaque d'aluminium	Placa de aluminio
	37	Manopola commutatore 2 pos.	Commutator knob (2 pos.)	Bouton de commutateur (2 pos.)	Drehknopf Umschalter (2 Pos.)
	106040	Manopola commutatore 6+7 pos.	Commutator knob (6+7 pos.)	Bouton de le commutateur (6+7 pos.)	Drehknopf Umschalter (6+7 Pos.)
	39	Morsetto femmina 200A saldatura	Female 200A welding terminal	Bonne de soudage (200A femelle)	Aufnahmeklemme 200A Schweißung
	41	Morsetto maschio 200A saldatura	Male 200A welding terminal	Bonne de soudage (200A mâle)	Einsieklemme 200A Schweißung
	50	Travate MBx30	Stay bolt MBx30	Tige MBx30	Spannstange MBx30
		(1) Comprende il particolare 3+4+7	(1) 3+4+7 items are included		(1) Incluye el particular 3+4+7

(1) Incluye el particular 3+4+7

(1) Comprende le piezzi di ricambio e la descrizione dell'oggetto, il codice, il numero di matricola e le caratteristiche della macchina (nevali della targhetta).


(\*) When ordering spare parts, please indicate the alternator code-number and machine serial number and characteristics (they are available on the label)

(1) Nous vous prions d'indiquer, dans vos commandes de pièces de rechange, la description de la pièce, le numéro de code et de série et les caractéristiques de la machine

(\*) In der Ersatzteilliste sind die Gegenstandsbeschreibung, die Materialnummer und die Eigenschaften der Maschine (vom Schild zu entnehmen) anzugeben.

(\*) Solicita las piezas de recambio siempre indicando la descripción del objeto, el código, el número de matrícula y las características de la máquina (descriptas en la placa de identificación).

# SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHALTPLANE - ESQUEMA ELECTRICO

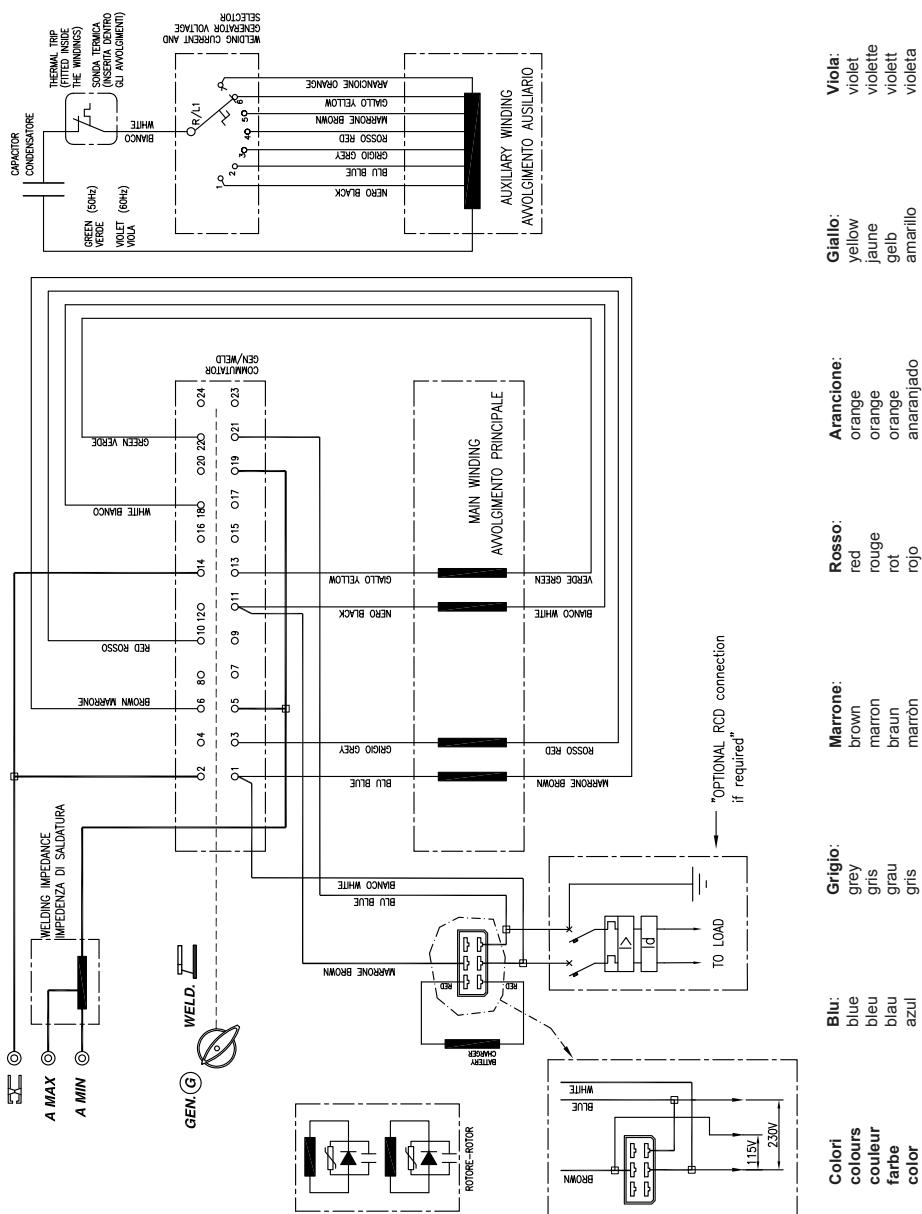

**RESISTENZE DEGLI AVVOLGIMENTI A 20°C - WINDING RESISTANCES AT 20°C - RÉSISTANCES BOBINES À 20°C - WIDERSTAND DER WICKLUNG BEI 20°C - RESISTENCIAS DE LOS BOBINADOS A 20°**

		EW 130 ACEW	EW 180 ACEW	EW 200 ACEW	EW 140 ACEW	EW 190 ACEW	EW 220 ACEW
Avvolgimento principale Main winding Enroulement principal Hauptwicklung Bobinado principal	Regolare il selettore di funzionamento in posizione "GEN". Misurare sulla presa. Turn the function selector to "GEN" position. Measure on the socket. Régler le sélecteur de fonctionnement sur "GEN". Mesurer sur la prise. Den Wähl schalter für den Betriebsmodus auf Position "GEN" einstellen. An der Steckdose messen. Poner el selector de funcionamiento en posición "GEN". Medir en la toma.						
Avvolgimento ausiliario Auxiliary winding Enroulement auxiliaire Hilfswicklung Bobinado auxiliar	Regolare il selettore in posizione massima. Misurare sui fili collegati al condensatore (condensatore non collegato). Turn the current selector to maximum position; measure on the wires connected to the capacitor (disconnected capacitor). Régler le sélecteur de courant sur la position maximum. Mesurer sur les fils connectés au condensateur (condensateur déconnecté). Den Strom-Wähl schalter in die max. Position stellen; an den mit dem Kondensator verbundenen Drähten messen (Kondensator abgetrennt). Poner el selector de corriente en posición máxima, medir en los hilos conectados al condensador (condensador desconectado).						
Rotore Rotor Rotor Rotor	Misurare ai capi dei diodi. Measure on the ends of the diodes. Mesurer aux extrémités des diodes. An den Kopfenden der Dioden messen.	2.0 Ω	2.1 Ω	2.5 Ω	2.0 Ω	2.1 Ω	2.5 Ω
Impedenza di saldatura Welding impedance Impédance de soudage Schweißimpedanz Impedancia de soldadura	Gamma bassa. Low range. Gamma basse. Niedrigberich. Gama baja. Gamma alta. High range. Gamma haute. Hoher Bereich. Gama alta. Valori indicativi.	6.5 mΩ	6.6 mΩ	6.6 mΩ	6.5 mΩ	6.6 mΩ	6.6 mΩ
Condensatore Capacitor Condensateur Kondensator Condensador		—	4.3 mΩ	4.3 mΩ	—	4.3 mΩ	4.3 mΩ
		31.5 µF	45 µF	45-50 µF	35 µF	45 µF	45-50 µF

INCONVENIENTI	CAUSE	RIMEDIO
Manca tensione a vuoto.	1) Selettori di funzionamento in posizione errata. 2) Macchina smagnetizzata. 3) Velocità ridotta. 4) Diodi rotanti difettosi. 5) Condensatore difettoso 6) Guasto negli avvolgimenti.	1) Spostare il selettore. 2) Applicare ai morsetti d'uscita per 1 sec. una tensione continua compresa tra 6÷12V. 3) Controllare i giri e portarli al valore nominale. 4) Controllare e sostituire. 5) Controllare e sostituire. 6) Controllare le resistenze degli avvolgimenti come da tabella.
Tensione a vuoto bassa. Corrente di saldatura bassa.	1) Selettori in posizione errata. 2) Spinotto del cavo nella gamma errata. 3) Velocità troppo bassa. 4) Diodi rotanti difettosi. 5) Condensatore di valore errato 6) Avvolgimenti avariati.	1) Spostare i selettori. 2) Spostare lo spinotto. 3) Controllare la velocità e regolare. 4) Controllare e sostituire. 5) Controllare e sostituire. 6) Controllare le resistenze degli avvolgimenti come da tabella.
Tensione a vuoto troppo alta. Corrente di saldatura troppo alta.	1) Selettori in posizione errata. 2) Spinotto del cavo nella gamma errata. 3) Velocità motore troppo alta. 4) Condensatore di valore errato. 5) Rotore difettoso.	1) Spostare i selettori. 2) Spostare lo spinotto. 2) Controllare la velocità a vuoto e regolare. 4) Controllare e sostituire 5) Sostituire il rotore.
Tensione corretta a vuoto, troppo bassa a carico.	1) Possibile sovraccarico. 2) Il motore rallenta. 3) Diodi rotanti difettosi.	1) Controllare la corrente di carico. 2) Controllare dimensionamento motore. 3) Controllare e sostituire.
Saldatura difettosa	1) Guasto nell'impedenza.	1) Controllare la resistenza come da tabella e sostituire.
Tensione instabile. Corrente di saldatura instabile.	1) Contatti incerti. 2) Irregolarità di rotazione.	1) Controllare le connessioni. 2) Verificare l'uniformità di rotazione.
Surriscaldamento della macchina.	1) Aperture di ventilazione parzialmente ostruite. 2) Possibile sovraccarico.	1) Smontare e pulire le cuffie di aspirazione ed espulsione aria. 2) Controllare la corrente di carico.
Macchina rumorosa.	1) Cuscinetti avariati. 2) Accoppiamento difettoso.	1) Controllare e sostituire. 2) Verificare e riparare.

DEFECT	CAUSE	REMEDY
No no-load voltage.	1) Selectors in the wrong position. 2) Demagnetized machine. 3) Reduced speed. 4) Faulty excitation bridge. 5) Failure in the windings.	1) Move the selectors. 2) Apply to the terminal a DC voltage between 6+12V for 1 second. 3) Check the speed and bring it to the rated value. 4) Check and replace. 5) Check the windings resistances as per the table.
No-load voltage too low. Low welding current.	1) Current selector in the wrong position. 2) Cable jack in the wrong range. 3) Speed too low. 4) Faulty rotating diodes. 5) Wrong capacitor value. 6) Faulty windings.	1) Move the selector. 2) Move the jack. 3) Check and regulate speed. 4) Check and replace. 5) Check and replace. 6) Check the resistance as per the table.
No-load voltage too high. Welding current too high.	1) Selectors in the wrong position. 2) Cable jack in the wrong range. 2) Excessive motor speed. 4) Wrong capacitor value. 5) Faulty rotor.	1) Move the selectors. 2) Move the jack. 3) Regulate the motor speed. 4) Check and replace. 5) Change the rotor.
Correct no-load voltage and too low full-load voltage.	1) Probable overload. 2) The engine speed slows down. 3) Faulty rectifier bridge.	1) Check the load current. 2) Check motor dimensions. 3) Check and replace.
Faulty welding	1) Fault in impedance.	1) Check the resistance according to table and replace.
Unstable voltage. Unstable welding current.	1) Loose connections. 2) Irregular rotation.	1) Check the connections. 2) Verify the rotation uniformity.
Machine overheating.	1) Partially obstructed ventilation openings. 2) Probable overload. 3) Fault in the windings. 4) Faulty welding rectifier bridge.	1) Remove and clean the air inlet and outlet grids. 2) Check the load current. 3) Check the windings resistances as per the table. 4) Check each diode and replace the bridge.
Noisy machine.	1) Faulty bearings. 2) Faulty coupling.	1) Check and replace. 2) Verify and repair.

PANNES	CAUSES	SOLUTIONS
Pas de tension à vide	1) Sélecteur de courant en position erronée. 2) Machine démagnétisée. 3) Vitesse réduite. 4) Diodes roulantes défectueuses. 5) Condensateur défectueux. 6) Pannes au niveau des bobines.	1) Déplacer le sélecteur. 2) Appliquer aux bornes en sortie durant 1 seconde une tension continue comprise entre $6 \div 12V$ . 3) Contrôler les tours et les porter à la valeur nominale. 4) Contrôler et substituer si nécessaire. 5) Contrôler et substituer si nécessaire. 6) Contrôler les résistances des bobines en suivant les indications données par le tableau.
Tension à vide basse. Courant de soudage bas.	1) Sélecteurs en position erronée. 2) Broche du câble dans la gamme erronée. 3) Vitesse trop basse. 4) Diodes roulantes défectueuses. 5) Valeur du condensateur erronée. 6) Bobines défectueuses.	1) Déplacer les sélecteurs. 2) Déplacer la broche. 3) Contrôler la vitesse et régler. 4) Contrôler et substituer si nécessaire. 5) Contrôler et substituer si nécessaire. 6) Contrôler les résistances des bobines en suivant les indications données par le tableau.
Tension à vide trop élevée. Courant de soudage trop élevé.	1) Sélecteurs en position erronée. 2) Broche du câble dans la gamme erronée. 3) Vitesse moteur trop élevée. 4) Valeur du condensateur erronée. 5) Rotor défectueux.	1) Déplacer les sélecteurs. 2) Contrôler la vitesse à vide et régler. 3) Contrôler les tours et les régler si nécessaire. 4) Contrôler et substituer si nécessaire. 5) Remplacer le rotor.
Tension à vide correcte. Tension en charge insuffisante.	1) Possible surcharge. 2) Le moteur ralenti. 3) Diodes roulantes défectueuses.	1) Contrôler le courant de charge. 2) Contrôler dimensions moteur. 3) Contrôler et substituer si nécessaire.
Soudure défectueuse.	1) Anomalie dans l'impédance.	1) Contrôler la résistance selon le tableau et remplacer.
Tension instable. Courant de soudage instable.	1) Contacts incertains. 2) Irregularité dans la rotation.	1) Contrôler les connexions. 2) Vérifier l'uniformité de la rotation.
Surchauffe de la machine.	1) Ouvertures ventilation partiellement obstruées. 2) Possible surcharge.	1) Démonter et nettoyer les protecteurs aspiration et expulsion air. 2) Contrôler le courant de charge.
Niveau sonore machine élevé.	1) Coussinets endommagés. 2) Accouplement défectueux.	1) Contrôler et substituer si nécessaire. 2) Contrôler et réparer.
STÖRUNG	URSACHE	ABHILFE
Leerlaufspannung fehlt.	1) Wähltschalter für Betriebsmodus falsch eingestellt. 2) Entmagnetisierung der Maschine. 3) Antriebsdrehzahl zu niedrig. 4) Fehlerhafte drehende Diode. 5) Fehlerhafter Kondensator. 6) Wicklungsstörung.	1) Den Wähltschalter umstellen. 2) En den Klemmen für eine Sekunde eine Gleichspannung zwischen 6 und 12 V anbringen. 3) Drehzahl des Antriebsmotors auf Nennwert bringen. 4) Kontrollieren und ersetzen. 5) Wicklungswiderstände entsprechend der Tabelle überprüfen. 6) Kontrollieren und ersetzen.
Leerlaufspannung niedrig. Schweißstrom niedrig.	1) Wähltschalter für Schweißstrom falsch eingestellt. 2) Steckerstift des Kabels im falschen Bereich. 3) Geschwindigkeit zu niedrig. 4) Fehlerhafte drehende Diode. 5) Wicklungen beschädigt. 6) Kondensator mit falschen Wert	1) Den Wähltschalter umstellen. 2) Den Steckerstift umstecken. 3) Die Geschwindigkeit überprüfen und regulieren. 4) Kontrollieren und ersetzen. 5) Wicklungswiderstände entsprechend der Tabelle überprüfen 6) Kontrollieren und ersetzen.
Leerlaufspannung zu hoch. Schweißstrom zu hoch.	1) Wähltschalter falsch eingestellt. 2) Steckerstift des Kabels im falschen Bereich. 3) Antriebsdrehzahl zu hoch. 4) Kondensator mit falschen Wert. 5) Rotor defekt.	1) Den Wähltschalter umstellen. 2) Den Steckerstift umstecken. 3) Drehzahl kontrollieren und regeln. 4) Kontrollieren und ersetzen. 5) Den Rotor austauschen.
Richtige Leerlaufspannung. Lastspannung zu gering.	1) Zu hohe Belastung. 2) Zu geringe Antriebleistung. 3) Fehlerhafte drehende Dioden.	1) Belastungsstrom überprüfen. 2) Abgabeleistung des Motors überprüfen. 3) Kontrollieren und ersetzen.
Fehlerhafte Schweißung.	1) Impedanz-Störung.	1) Den Widerstand gemäß Tabelle überprüfen und austauschen.
Schweißstrom nicht stabil.	1) Fehlerhafte Kontakte. 2) Drehzahlchwankungen.	1) Elektrische Anschlüsse überprüfen. 2) Drehzahlregler des Antriebsmotors einstellen.
Zu starke Erwärmung der Maschine.	1) Lüftungsgitter verstopt. 2) Zu hohe Belastung.	1) Zu- und Abluftgitter demontieren und reinigen. 2) Belastungsstrom überprüfen.
Geräuschentwicklung.	1) Schadhafte Kugellager. 2) Fehlerhafte Verbindung von Motoru. Generator.	1) Überprüfen und ersetzen. 2) Überprüfen und reparieren.

FALLA	CAUSA	SOLUCIÓN
Falta tensión en vacío.	1) Mando de funcionamiento en posición incorrecta. 2) Máquina desmagnetizada. 3) Velocidad reducida. 4) Diodos rotatorios defectuosos. 5) Condensador defectuoso. 6) Avería en los bobinados.	1) Colocar el mando en la posición justa. 1) Aplicar a los terminales de salida durante 1 segundo una tensión continua entre 6-12 V. 3) Comprobar las RPM del motor y llevarlas a su valor nominal. 3) Comprobar y sustituir. 3) Comprobar y sustituir. 6) Comprobar las resistencias de los bobinados, como se indica en la tabla.
Tensión en vacío baja. Corriente de soldadura baja.	1) Mandos en posición incorrecta. 2) Enchufe del cable en la gama incorrecta. 3) Velocidad demasiado baja. 3) Puente de excitación defectuoso. 4) Diodos rotatorios defectuosos. 5) Condensador de valor incorrecto. 6) Avería en los bobinados.	1) Colocar los mandos en la posición justa. 2) Poner el enchufe en la posición justa. 3) Controlar la velocidad y ajustarla. 4) Comprobar y sustituir. 6) Comprobar las resistencias de los bobinados, como se indica en la tabla.
Tensión en vacío demasiado alta. Corriente de soldadura demasiado alta.	1) Mandos en posición incorrecta. 2) Enchufe del cable en la gama incorrecta. 2) Velocidad del motor demasiado alta. 4) Condensador de valor incorrecto. 5) Rotor defectuoso.	1) Colocar los mandos en la posición justa. 2) Poner el enchufe en la posición justa. 3) Comprobar las RPM y regular. 4) Comprobar y sustituir. 5) Sustituir el rotor.
Tensión correcta en vacío, demasiado baja en carga.	1) Posible sobrecarga. 2) El motor decelerá. 3) Diodos rotatorios defectuosos.	1) Comprobar la corriente de carga. 2) Comprobar el dimensionamiento del motor. 3) Comprobar y sustituir.
Soldadura defectuosa	1) Avería en la impedancia.	1) Controlar la resistencia según la tabla y sustituir
Tensión inestable. Corriente de soldadura inestable.	1) Contactos inciertos. 2) Irregularidad de rotación.	1) Controlar las conexiones. 2) Verificar la uniformidad de rotación.
Sobrecalentamiento de la máquina.	1) Orificios de ventilación, parcialmente obstruidos. 2) Posible sobrecarga.	1) Desmontar y limpiar las envolturas de aspiración y expulsión aire. 2) Comprobar la corriente de carga.
Ruido en la máquina.	1) Cojinetes defectuosos. 2) Acoplamiento defectuoso.	1) Comprobar y sustituir. 2) Comprobar y arreglar.

### VERIFICA DEI DIODI

Con un ohmmetro controllare ogni singolo diodo che dovrà indicare continuità in un solo senso.

Oppure con una pila e una lampadina invertendo la polarità della pila la lampadina si deve accendere in un solo senso come da figura 3.

### ÜBERPRÜFUNG DES GLEICHRICHTERS (DIODEN)

Die Dioden werden mit einem Widerstandsmessgerät (Ohmmeter) geprüft. Die Dioden müssen in einer Richtung sperren und in der anderen durchlassen. Die Messung kann auch mit einer Glühlampe und einer Hilfsspannung (Batterie) durchgeführt werden. Die Lampe muss in einer Stromrichtung aufleuchten und in der anderen dunkel bleiben (siehe Figur 3).

### CHECKING THE DIODES

Use an ohmmeter to check each individual diode. Diodes must show continuity in one direction only.

This check can also be done using a battery and a light bulb. When inverting battery polarity, the light bulb must turn on and off, in one direction only, as shown in the figure 3.

### VERIFICACIÓN DE LOS DIODOS

Con un ohmímetro comprobar cada diodo que deberá indicar continuidad en un solo sentido. O bien, con una pila y una bombilla, invirtiendo la polaridad de la pila, la bombilla tiene que encenderse solo en un sentido, tal como se indica en la figura 3.

### CONTRÔLE DES DIODES

A l'aide d'un ohmmètre, contrôler les diodes une à une. Chacune d'elle devra indiquer continuité en sens unique.

Ce test peut être réalisé avec une pile et une ampoule. En inversant les pôles de la pile, l'ampoule doit s'allumer dans le seul sens indiqué sur la figure 3.

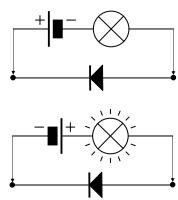


Fig. 3

## RICAMBI ED ASSISTENZA

Procedura e indirizzi di riferimento per richieste di assistenza

Il nostro **Servizio di Assistenza** fornisce completa consulenza tecnica.

Assicurarsi, per richieste di Assistenza in garanzia, di disporre dei dati identificativi della saldatrice, del suo numero di serie e del numero dell'ordine di produzione riportati su etichetta adesiva. La lista dei centri di assistenza autorizzati è disponibile nel nostro sito internet:

[www.sogaenergyteam.com](http://www.sogaenergyteam.com).

Nel caso di guasti o anomalie di funzionamento delle macchine **Sincro**, il Cliente è invitato ad interpellare il nostro **"Servizio Assistenza"** telefonando allo **0039-0445-450500**.

Se, dopo tale contatto, risultasse necessaria la restituzione del prodotto, il nostro **Servizio Assistenza** fornirà al Cliente un numero di **"Rientro Materiale Autorizzato"** (RMA), che dovrà essere riportato sui documenti di accompagnamento del materiale.

Prodotti resi senza aver eseguito la descritta procedura verranno respinti al mittente dal magazzino accettazione.

Per l'eventuale concessione della garanzia è indispensabile che la **Sincro** sia contattata esclusivamente dal proprio **Cliente**. Richieste di riparazione provenienti direttamente dall'utilizzatore finale saranno in ogni caso considerate **NON** in garanzia.

Prima di procedere a riparazioni verrà comunicato un preventivo e si attendrà l'autorizzazione da parte del **Cliente**.

## RESA DELLA MERCE PER RIPARAZIONE

La merce resa viaggia esclusivamente a spese e a rischio del **Cliente** indipendentemente dalla concessione dell'intervento in garanzia. Curare che le macchine siano in ordine, pulite e che non vi sia olio nel moltiplicatore.

Si raccomanda di restituire il materiale entro un imballo adeguato, curando di proteggere il prodotto dagli urti.

## GARANZIA

La **Sincro** garantisce ai propri clienti le saldatrici, prodotte al suo interno, per un periodo di :

- 18 mesi a decorrere dalla data di fatturazione **Sincro**;

oppure

- 12 mesi a decorrere dalla data di prima messa in funzione; quale delle due avviene per prima.

Si precisa che detta garanzia è rivolta ai soli clienti della **Sincro** ai quali direttamente risponde. La **Sincro** non riconosce direttamente la garanzia ad alcun soggetto che, pur in possesso dei suoi prodotti, non li abbia da essa acquistati direttamente.

Entro i suddetti termini la **Sincro** si impegna a fornire gratuitamente pezzi di ricambio di quelle parti che, a giudizio della **Sincro** o di un suo rappresentante autorizzato, presentino difetti di fabbricazione o di materiale oppure, a suo giudizio, ad effettuarne la riparazione direttamente o per mezzo di officine autorizzate senza assumersi alcun onere per il trasporto.

Rimane comunque esclusa qualsiasi altra forma di responsabilità o obbligazione per altre spese, danni e perdite dirette o indirette derivanti dall'uso o dalla impossibilità d'uso dei prodotti, sia totale che parziale.

La riparazione o la fornitura sostitutiva non prolungerà, né rinnoverà la durata del periodo di garanzia.

La garanzia decadra: qualora si manifestassero inconvenienti o guasti dovuti ad imperizia, utilizzo oltre ai limiti delle prestazioni nominali, se il prodotto avesse subito modifiche o se dovesse ritornare disassemblato o con dati di targa alterati o manomessi.

## SPARE PARTS AND AFTERSALES

Aftersales procedure and contact addresses

Our **Aftersales Service** provides a comprehensive technical advise service.

When requesting assistance under warranty make sure that the welder identification data is on hand including its serial number and production order as shown on the adhesive label. The list of authorised aftersales assistance centres can be found on our homepage:

[www.sogaenergyteam.com](http://www.sogaenergyteam.com).

Whenever any **Sincro** machine malfunctions, the client is invited to contact our **"Aftersales Service"** by calling **0039 0445 450500**.

If the decision is made to return the product, we will provide you with an **"Authorized Material Return"** (RMA) number that must be included in the delivery document that accompanies material.

**Products that have been returned without following the procedure above will be returned to sender.**

In order to obtain coverage under warranty, **Sincro** must be contacted exclusively by its authorized dealers or by its direct customers. Requests for repairs received directly from final user clients will be considered outside the terms of warranty coverage. Prior to performing repair, an estimation will be provided and authorization must be received from the authorized dealer before proceeding with the repair.

## SHIPMENT

All products to be repaired are shipped at the risk and expense of the **Client** regardless of whether warranty coverage will be claimed or not. The client must make sure that the machines sent for repair are in good order, clean, and that the oil in the overgear system has been drained. We recommend returning the products in adequate packaging that ensures protection against impact.

## WARRANTY

**Sincro** guarantees the own welders for a period of:

- 18 months starting from the invoice date; or
- 12 months starting from the first start up; whichever occurs first.

We confirm that warranty is directed only to **Sincro** customers to which we respond. **Sincro** does not grant warranty to those who have not directly purchased the product from the factory, in spite of the possession of it.

Within the above mentioned terms, **Sincro** commits itself to supply free of charge those spare parts that, according to its judgment or to the one of an authorized representative, appear with manufacturing or material defects or, always to its judgment, to directly or through an authorized center carry out the repairing without undertaking transport costs.

We anyhow exclude forms of responsibility or obligation for other costs, damages and direct or indirect loss caused by total or partial usage or impossible usage of the products.

The repairing or the substitution will not extend or renew the warranty duration.

Warranty will not be granted: whenever break-downs or problems may appear because of lack of experience, usage over the nominal performances, if the product had been modified or should return incomplete, disassembled or with modified nameplate data.

## PIÈCES DE RECHANGE

### ET SERVICE APRÈS-VENTE

Procédures et adresses de référence pour demandes de service après-vente

Notre **Service Après-Vente** fournit un conseil technique complet. S'assurer pour les demandes de Service Après-Vente sous garantie, de disposer des données d'identification de la soudeuse, de son numéro de série et du numéro de l'ordre de production indiqués sur l'étiquette autocollante. La liste des centres après-vente agréés est disponible sur notre site internet :

[www.sogaenergyteam.com](http://www.sogaenergyteam.com)

En cas de pannes ou d'anomalies de fonctionnement des machines **Sincro**, le client est invité à contacter notre **"Service Après-Vente"** en téléphonant au **0039-0445-450500**.

Si, après ce contact, la restitution du produit se révèle nécessaire, notre **"Service Après-Vente"** fournira au client un numéro de **"Retour Matériel Autorisé"** (RMA), qui devra être indiqué sur les documents joints au matériel.

**Les produits renvoyés sans avoir effectué la procédure décrite seront renvoyés à l'expéditeur par le magasin de réception.**

Pour l'accord éventuel de la garantie, il est indispensable que **Sincro** soit contactée exclusivement par son client. Les demandes de réparation provenant directement de l'utilisateur final seront considérées dans tous les cas comme interventions HORS GARANTIE. Avant de procéder à des réparations, un devis sera envoyé au **Client** qui devra communiquer son acceptation.

## RENOVATION AU SIÈGE POUR RÉPARATION

En cas de retour de matériel, la marchandise voyage exclusivement aux frais et aux risques du **Client** indépendamment de la concession de l'intervention sous garantie. Veiller à ce que les machines soient propres en ordre et qu'il n'y a pas d'hüle dans le moltiplicatore.

Il est recommandé de restituer le matériel dans un emballage adéquat en veillant à protéger le produit contre les chocs.

## GARANTIE

**Sincro** garantit à ses clients les soudeuses, produits par ses soins, pour une période de : 18 mois à compter de la date de facturation par **Sincro** ; ou

- 12 mois à compter de la première mise en service ; cela dépend de la condition que si vérifie en première.

Nous précisons que cette garantie ne s'adresse qu'aux clients **Sincro** auxquels elle répond directement. **Sincro** ne reconnaît pas la garantie aux sujets qui, quels qu'ils soient, bien qu'étant en possession de ses produits, ne les lui ont pas achetés directement.

Au cours des périodes susmentionnées, **Sincro** s'engage à fournir gratuitement les pièces de rechange des parties qui, de l'avis de **Sincro** ou d'un de ses représentants agréés, présentent des défauts de fabrication ou de matériel ou bien, à sa discrétion, s'engage à en effectuer la réparation directement ou par l'intermédiaire d'ateliers autorisés, sans soutenir aucun frais de transport.

Toute autre forme de responsabilité ou d'obligation inhérente à d'autres frais, dommages ou pertes directes ou indirectes dérivant de l'utilisation ou de l'impossibilité, totale ou partielle, d'utiliser les produits reste exclue. La réparation ou la fourniture de remplacement ne prolongera pas et ne renouvelera pas la période de garantie.

La garantie devient caduque : en cas d'inconvénients ou de pannes liées à l'insécurité, d'utilisation au-delà des limites des performances nominales, si le produit subi des modifications et est renvoyé démonté ou avec les données de la plaque signalétique altérées ou modifiées.

## **ERSATZTEILE UND KUNDENDIENST**

**Procedur und Referenzadressen zur Anforderung von Kundendienstleistungen**

**Unser Kundendienst** bietet eine umfassende technische Beratung. Zur Beantragung von Kundendienstleistungen im Rahmen der Garantie sicherstellen, dass alle Kenndaten der Schweißmaschine, seine Seriennummer und die Nummer des Produktionsauftrags vorliegen, welche dem Aufkleber entnommen werden können. Die Liste der autorisierten Kundendienst-Zentren finden Sie auf unserer Internet-Site.

**www.sogaenergyteam.com**

Im Falle von Defekten oder Funktionsanomalien der **Sincro**-Maschinen wenden Sie sich bitte an unsere **"Kundendienstabteilung"** unter der Telefonnummer **0039-0445-450500**.

Falls sich ergeben sollte, dass das Produkt eingesandt werden muss, erhalten Sie von unserer **"Kundendienstabteilung"** eine Nummer für die **"autorisierte Rückgabe"** (**RMA**), welche auf den Begleitpapieren der Ware angegeben werden muss.

**Waren, die nicht nach dieser Prozedur eingesandt werden, können nicht angenommen werden.**

Für die eventuelle Gewährung von Garantieleistungen ist es erforderlich, dass die Firma **Sincro** von ihrem direkten **Kunden** kontaktiert wird. Reparaturanträge, die direkt vom Endbenutzer eingehen, können **NICHT** als Garantieleistungen behandelt werden.

Vor der Reparatur wird ein Kostenvorschlag erstellt und die Autorisierung des **Kunden** abgewartet.

## **EINSENDEN VON PRODUKTEN AN DEN FIRMENSITZ ZUR REPARATUR**

Der Transport der eingesandten Ware geht ausschließlich auf Kosten und Risiko des **Kunden**, unabhängig von der Genehmigung der Garantieleistung. Die Maschinen müssen sauber in Ordnung sein und dass es kein Öl in den Übersetzungsgetriebe.

Das Material muss so verpackt sein, dass der Inhalt gegen Stoßeneinwirkungen geschützt ist.

### **GARANTIE**

Die Firma **Sincro** garantiert die von ihr hergestellten Schweißmaschinen für die Dauer von:

- 18 Monate ab dem Datum der billing **Sincro**;
- oder
- 12 Monate ab dem Datum der Inbetriebsetzung;

jedoch nachdem, was geschieht, bevor.

Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf die direkten Kunden der Firma **Sincro**. Die Firma **Sincro** kann solchen Personen, die zwar im Besitz ihrer Produkte sind, diese aber nicht direkt von ihr erworben haben, keine Garantieansprüche anerkennen.

Die Firma **Sincro** verpflichtet sich, innerhalb der genannten Laufzeiten kostenlos Ersatzteile für jene Teile zu liefern, die nach ihrem Daufrhalten oder nach Beurteilung eines autorisierten Vertreters Fertigungs- oder Materialfehler aufweisen, oder nach ihrem Daufrhalten direkt oder mittels autorisierter Werkstätten die entsprechende Reparatur durchzuführen, wobei die Transportkosten nicht zu ihren Lasten gehen.

Von der Garantie ausgenommen ist jede andere Form der Haftung oder Verpflichtung für weitere Kosten, Schäden und direkte oder indirekte Verluste, die infolge des Gebrauchs oder des totalen oder teilweisen verhinderten Gebrauchs der Produkte entstehen könnten. Reparaturen oder Ersatzlieferungen verlängern oder erneuern in keinem Fall die Laufzeit der Garantie.

Der Garantieanspruch verfällt: Wenn Probleme oder Störungen auftreten, die auf Unerfahrenheit oder Gebrauch über die Grenzwerte der Nennleistungen hinaus beruhen, bzw. wenn das Produkt verändert wurde oder wenn es in zerlegtem Zustand oder mit veränderten oder beschädigten Typenschildern zurückgesandt wird.

## **RECAMBIOS Y ASISTENCIA**

**Procedimientos y direcciones de referencia para solicitudes de asistencia.**

Nuestro **Servicio de Asistencia** proporciona una completa asesoría técnica. Antes de solicitar Asistencia en garantía comprobar que se dispone de los datos de identificación de la soldadora, de su número de serie y del número de pedido de producción indicados en la etiqueta adhesiva. La lista de los centros de asistencia autorizados se encuentra en nuestro sitio internet:

**www.sogaenergyteam.com**

En caso de averías o anomalías de funcionamiento de las máquinas **Sincro**, le rogamos que interape su "Servicio de Asistencia" llamando por teléfono al número **0039-0445.450500**.

Si, tras haberse puesto en contacto, fuera necesaria la restitución del producto, nuestro "Servicio de Asistencia" le facilitará un número de "Retorno de Material Autorizado" (**RMA**), que se deberá indicar en los documentos que acompañen el material.

El almacén de aceptación devolverá al remitente los productos que hayan sido enviados al fabricante sin haber seguido el procedimiento descrito.

Para la eventual concesión de la garantía es indispensable que sea exclusivamente el cliente a ponerse en contacto con **Sincro**. Solicitudes de reparación procedentes directamente del usuario final se considerarán en todo caso como **NO** en garantía.

Antes de efectuar reparaciones se comunicará un presupuesto y se esperará la autorización del **Cliente**.

## **EXPEDICIÓN DE RESTITUCIÓN AL FABRICANTE PARA REPARACIÓN**

La mercancía devuelta viaja exclusivamente por cuenta y riesgo del **Cliente** independientemente de que se conceda o no la reparación en garantía. Las máquinas tienen que estar en buen estado, limpias y que no hay aceite en el multiplicador.

El material se debe restituir adecuadamente embalado, protegiendo el producto contra golpes.

### **GARANTÍA**

**Sincro** garantiza a sus clientes las soldadoras producidas por ella, por un periodo de:

- 18 meses a partir de la fecha de factura de **Sincro** o bien
- 12 meses a partir de la fecha de primera puesta en marcha,

la primera que se produzca.

Se especifica que esta garantía es válida exclusivamente para los clientes **Sincro** a los que responde directamente. **Sincro** no reconoce directamente la garantía a ningún sujeto que, aún poseyendo productos suyos no se los haya comprado directamente. En los plazos indicados, **Sincro** se compromete a suministrar gratuitamente piezas de recambio de aquellas partes que, a juicio de **Sincro** o de su representante autorizado, presenten defectos de fabricación o de material o bien, a su juicio, efectuar directamente su reparación directamente o a través de talleres autorizados sin aceptar ningún gasto por el transporte.

Se excluye en cualquier caso cualquier otra forma de responsabilidad o de obligación por otros gastos, daños y pérdidas directas o indirectas que deriven de la utilización o de la imposibilidad de utilizar los productos, tanto total como parcialmente. La reparación o el suministro sustitutivo no alargará ni renovará la duración del periodo de garantía. La garantía se perderá: si se manifiestaran problemas o averías debidos a inexperiencia o a utilización superando los límites de las prestaciones nominales, si el producto hubiera sido modificado o si se restituyera desmontado o con los datos de la placa alterados o manipulados.



**DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE - DECLARATION OF INCORPORATION - ERKLÄRUNG FÜR DEN EINBAU -  
DECLARATION D'INCORPORATION - DECLARACIÓN DE INCORPORACION (2006/42/CE - ALL. II / B)**

Il sottoscritto, rappresentante dell'Azienda : The undersigned, representative of the Company : Der unterzeichnende Repräsentant der Firma : Le soussigné, représentant de la Société : El abajo firmante, representante de la sociedad :



Soga S.p.A. Via Tezze, 3 - 36073 Cereda di Cornedo Vicentino Vicenza - Italy

DICHIARA	DECLARES	ERKLÄRT	DÉCLARE	DECLARA
che le saldatrici della serie :	that the welders of the series:	dass die Schweissmaschinen der Serie :	que les machines de soudage de la série :	que las soldadoras de la serie :
e denominazione commerciale :	with commercial name :	und Handelsname :	et dénomination commerciale :	y denominación comercial :
<b>EW 130 AC - EW 180 AC - EW 200 AC EW 140 AC - EW 190 AC - EW 220 AC</b>				
- sono costruite e collaudate in accordo alle norme di seguito indicate:	- are made and tested in accordance with the standards indicated below:	- gemäss der nachstehend aufgeführten Normen konstruiert und geprüft wurden:	- sont construits et testés conformément aux normes indiquées ci-après :	- han sido fabricadas y probadas según las normas indicadas a continuación:
<b>EN 60974-1</b>	<b>- CEI EN 60034-1 (IEC 60034-1)</b>			
- sono conformi alle disposizioni legislative :	- comply with the legal requirements :	- den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen:	- sont conformes aux dispositions législatives :	- son conformes con las disposiciones legislativas :
1) Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.	1) Machinery Directive 2006/42/EC.	1) Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.	1) Directive 2006/42/CE relative aux machines.	1) Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas.
2) Direttiva 2006/95/CE, concernente il raccavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.	2) Directive 2006/95/EC on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits.	2) Richtlinie 2006/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.	2) Directiva 2006/95/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension .	2) Directiva 2006/95/CE concernante el acercamiento de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinadas limites de tensión .
3) Direttiva 2004/108/CE, riguardante il raccavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.	3) Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.	3) Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.	3) Directive 2004/108/CE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique.	3) la Directiva 2004/108/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.
- La verifica di compatibilità elettromagnetica è stata condotta in base alle seguenti norme:	- The following standards were used to evaluate the electromagnetic compatibility:	- Die Kompatibilitätsprüfung wurde mit Zugrundelegung folgender Normen ausgeführt:	- La vérification de compatibilité électromagnétique a été effectuée conformément aux normes suivantes:	- La prueba de compatibilidad se ha realizado en base a las siguientes normas:
<b>EN 60974-10</b>	<b>- EN 61000-6-2</b>			
- Il Costruttore si impegna a trasmettere, in risposta ad una richiesta adeguatamente motivata dalle autorità nazionali, informazioni pertinenti al prodotto.	- The Manufacturer undertakes to provide information on the product in reply to an adequately motivated request by the national authorities.	- Der Hersteller verpflichtet sich, auf eine entsprechend begründete Anfrage der nationalen Behörden Angaben zu dem Produkt zu liefern.	- Sur demande motivée de manière adéquate émanant des autorités nationales, le Constructeur s'engage à transmettre les informations concernant le produit.	- El Fabricante se compromete a transmitir, en respuesta a un requerimiento debidamente motivado de las autoridades nacionales, la información pertinente relativa al producto.
- Dichiaro inoltre che le proprie saldatrici, identificate dalla nuova Direttiva Macchine come delle "quasi-macchine", non devono essere messe in servizio finché la macchina finale, alla quale devono essere incorporate, non è stata dichiarata conforme alle disposizioni della stessa 2006/42/CE, e a quelle delle norme vigenti in tema di compatibilità elettromagnetica.	- It is also declared that the welders, identified by the new Machinery Directive as "partly-complete machinery", must not be put into service until the final machine, in which they must be incorporated, has been declared to conform with the provisions of the same directive 2006/42/EC, and with the regulations in force concerning electromagnetic compatibility.	- Er erklärt ausserdem, dass die eigenen Schweissmaschinen, die in der neuen Maschinenrichtlinie als "unvollständige Maschinen" definiert werden, erst dann in Betrieb gesetzt werden dürfen, nachdem die "Endmaschine", in welche die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, als konform mit der Bestimmung der 2006/42/EG und mit den einschlägigen Normen zur elektromagnetischen Verträglichkeit erklärt wurde.	- Il déclare également que les machines de soudage de sa fabrication, identifiées par la nouvelle Directive Machines comme des « quasi-machines », ne doivent pas être mises en service tant que la machine finale, à laquelle ils doivent être incorporés, n'a pas été déclarée conforme aux dispositions de la norme 2006/42/CE, et à celles des normes en vigueur en matière de compatibilité électromagnétique.	- Declara asimismo que sus soldadoras, identificados por la nueva Directiva Máquinas como "cuasi-máquinas", no deberán ponerse en servicio mientras la máquina final, en la que van a ser incorporados, no haya sido declarada conforme a lo dispuesto en la misma 2006/42/CE y en las normas vigentes en materia de compatibilidad electromagnética.

Cereda di Cornedo, li 04/2011

**Soga S.p.A.**

Technical Manager  
Giorgio Bettale

Soga si riserva il diritto di modificare i dati per aggiornare o migliorare i propri prodotti senza alcun preavviso.  
Soga reserves the right to change the data in order to update or improve its products without prior notice.  
Soga se réserve le droit de modifier les caractéristiques dans le cadre de sa politique de mise à niveau ou d'amélioration de ses produits, sans préavis aucun.  
Soga behält sich das Recht vor, die Daten in jedem Moment und ohne Vorankündigung zu ändern, um die eigenen Produkte zu aktualisieren und zu ständig weiter zu verbessern.  
Soga se reserva al derecho de modificar sus datos para actualizas o mejorar sus propios productos sin ningún aviso previo.



Soga S.p.A.  
Via Della Tecnica, 15 • 36075 Montecchio Maggiore (VI) • ITALY

Operating office  
Via Tezze, 3 • 36073 Cereda di Cornedo Vicentino (VI) • ITALY  
Ph. +39 0445 450500 • Fax +39 0445 446222  
sales.sincro@sogaenergyteam.com

Subsidiary: Soga Electric Group S.L.  
Pol. Ind. Casa Grande Apartado 213 • Torrevieja • SPAIN  
Ph. +34 96 5705656 • Fax +34 96 5705500  
info@sogagroupiberica.com

[www.sogaenergyteam.com](http://www.sogaenergyteam.com)

