




SERIE FT-R

Manuale di uso e manutenzione
Use and Maintenance manual
Manuel d'utilisation et de maintenance
Bedienungs- und Wartungsanleitungen
Manual de uso y mantenimiento

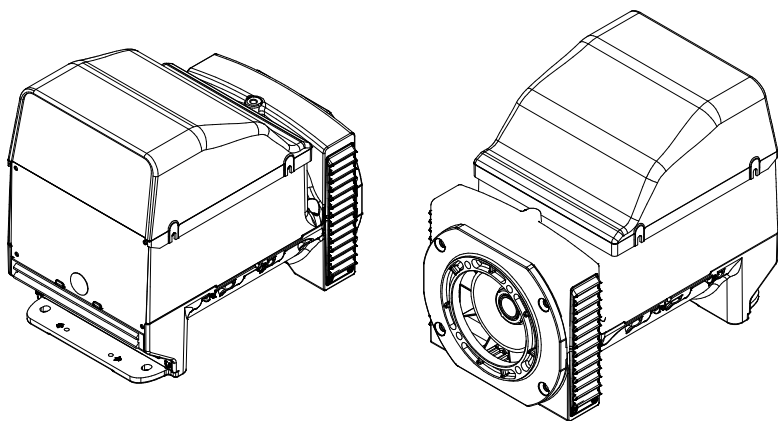

103645
REV01
01/2014



INFORMAZIONI GENERALI

La manutenzione all'alternatore, verifica e sostituzione di parti deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato.

VERIFICHE PRELIMINARI

Prima dell'utilizzo si raccomanda di esaminare l'alternatore per verificare che non abbia subito danni durante il trasporto.

IMMAGAZZINAGGIO

In caso di inutilizzo prolungato, l'alternatore deve essere immagazzinato in luogo asciutto e coperto.

Prima della messa in servizio, dopo lunghi periodi di inattività, controllare la bontà d'isolamento di tutti gli avvolgimenti; valori accettabili devono essere maggiori di 2MΩ.

In caso contrario si deve procedere all'essiccazione del solo alternatore in forno (60÷70°C).

INSTALLAZIONE

Prima della messa in funzione, verificare l'esecuzione dei collegamenti, e l'assenza d'impedimenti alla rotazione del rotore.

Fare attenzione che le aperture per l'aspirazione e espulsione dell'aria non siano ostruite o danneggiate, evitare inoltre che l'alternatore aspiri l'aria calda espulsa dall'alternatore stesso e/o dal motore.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Rispettare le norme di sicurezza vigenti del Paese d'utilizzo.

Verificare che i dati di targa, siano conformi alle caratteristiche dell'impianto a cui la macchina verrà collegata.

Provvedere al collegamento a terra del gruppo.

MANUTENZIONE

Verificare che non ci siano anomalie, come vibrazioni - rumori - uscite d'aria ostruite. Controllare il posizionamento e l'usura delle spazzole.

SMALTIMENTO

L'alternatore è costituito in massima parte da acciaio, rame, alluminio. Al termine dell'utilizzo della macchina rivolgersi ad una agenzia di smaltimento di materiali, ed evitare di disperdere parti di alternatore nell'ambiente.

GENERAL INFORMATION

Maintenance of the alternator, checking and replacement of parts must be carried out exclusively by skilled personnel.

PRELIMINARY CHECKS

Before use, it is recommended to examine the alternator to ensure that it has not been damaged during transport.

STORAGE

If the alternator is to remain out of use for a long time, it must be stored in a dry, covered place.

Before starting up, after long periods of inactivity, check that the insulation of all the windings is in good condition; acceptable values must be higher than 2MΩ.

Otherwise the alternator alone must be dried in the oven (60÷70°C).

INSTALLATION

Before starting up, check that the connections are correctly made and ensure there are no impediments to the rotation of the rotor.

Take care that the openings for air intake and expulsion are not blocked or damaged, and ensure that the alternator does not take in the hot air expelled by the alternator itself and/or by the engine.

ELECTRIC CONNECTION

The electric connection must be performed in accordance with the local regulations in force. Make sure that the rating plate data correspond to the specifications of the power mains to which the machine will be connected. Provide the unit with adequate grounding.

MAINTENANCE

Check periodically if there are any anomalies such as vibrations - noise - obstructions of inlets and outlets. Check the wear and position of the brushes.

DISMANTLING

Most of the alternator's parts are made of steel, copper and aluminium. When dismantling the machine contact an authorised scrap dealer and ensure that no parts of the alternator are dumped in the environment.

INFORMATIONS GENERALES

La maintenance de l'alternateur, le contrôle et le remplacement de pièces doivent être effectués exclusivement par du personnel spécialisé.

CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

Avant l'utilisation, nous recommandons d'examiner l'alternateur pour vérifier qu'il n'a pas subi de dommages durant le transport.

STOCKAGE

En cas de non-utilisation prolongée, l'alternateur doit être stocké dans un endroit sec et couvert.

Avant la mise en service, après de longues périodes d'inactivité, contrôler l'efficacité de l'isolement de tous les enroulements; les valeurs acceptables doivent être supérieures à 2MΩ.

En cas contraire, il faut procéder au séchage uniquement de l'alternateur au four (60÷70°C).

INSTALLATION

Avant la mise en marche, vérifier toutes les connexions et que rien n'empêche la rotation du rotor.

Veiller à ce que les ouvertures pour l'aspiration et l'expulsion de l'air ne soient pas bouchées ou endommagées, éviter en outre que l'alternateur aspire l'air chaud expulsé par l'alternateur proprement dit et/ou par le moteur.

CONNEXION ELECTRIQUE

Respecter les normes de sécurité en vigueur dans le Pays d'installation. Vérifier la conformité des données de plaque aux caractéristiques de l'installation à laquelle la machine sera branchée. Effectuer la liaison du groupe avec la borne de terre.

ENTRETIEN

Vérifier périodiquement le bon fonctionnement du groupe afin de relever d'éventuelles anomalies comme, vibrations - bruits suspects - obstruction des sorties d'air. Vérifier l'usure et la position des balais.

MISE AU REBUT

L'alternateur est constitué pour la majeure partie d'acier, cuivre, aluminium. Quand la machine n'est plus utilisée ou utilisable, s'adresser à une agence pour le recyclage des matériaux et éviter d'abandonner des parties de l'alternateur dans la nature.



Non toccare l'alternatore durante il funzionamento e subito dopo l'arresto del gruppo, in quanto vi potrebbero essere

ATTENZIONE!

Le macchine elettriche rotanti sono macchine che presentano parti pericolose in quanto poste sotto tensione o dotate di movimento durante il funzionamento, pertanto:

- un uso improprio.
- la rimozione delle protezioni e lo scollegamento dei dispositivi di protezione
- la carenza di ispezioni e manutenzione possono causare gravi danni a persone o cose.



Never touch the alternator during operation or immediately after the stopping of the unit because some surface parts might still be very hot.

WARNING!

Electric rotating machines have dangerous parts: when operating they have live and rotating components. Therefore:

- improper use
- the removal of protective covers and the disconnection of protection devices
- inadequate inspection and maintenance can cause personal injury or property damage.



Ne pas toucher l'alternateur lors de son fonctionnement et tout de suite après l'arrêt du groupe à cause d'un risque de température élevée des

ATTENTION!

surfaces.

Les machines électriques rotatives présentent des parties dangereuses car elles sont sous tension ou dotées de mouvement. C'est pourquoi:

- Une utilisation non conforme,
- La violation des protections et le débranchement de ces dernières,
- Un manquement dans les contrôles et l'entretien, peuvent causer de graves dommages aux personnes et aux matériels.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Wartung, des Drehstromgenerators sowie die Überprüfung und der Austausch von Teilen dürfen ausschließlich von Fachpersonal vorgenommen werden.

VORBEREITENDE ÜBERPRÜFUNGEN

Vor Benutzung wird dringend empfohlen, den Drehstromgenerator auf eventuelle während des Transports erlittene Beschädigungen zu untersuchen.

LAGERUNG

Im Fall einer längeren Nichtbenutzung muß der Drehstromgenerator an einem trockenen und überdachten Ort gelagert werden. Vor der Inbetriebnahme nach langen Nichtbenutzungszeiten den einwandfreien Zustand der Isolierung aller Wicklungen kontrollieren; akzeptable Werte müssen höher als $2\text{M}\Omega$ sein. Andernfalls muß eine Trocknung des alleinigen Drehstromgenerators im Ofen ($60\pm 70^\circ\text{C}$) vorgenommen werden.

INSTALLIERUNG

Vor der Inbetriebnahme die Ausführung der Anschlüsse und das Nichtvorhandensein von Behinderungen der Rotation des Rotors überprüfen. Darauf achten, daß die Öffnungen zum Ansaugen und zum Ausstoß der Luft nicht verstopft oder beschädigt sind; außerdem vermeiden, daß der Drehstromgenerator die von ihm selbst und/oder vom Motor ausgestoßene warme Luft ansaugt.

ANSCHLUSS

Für den Anschluß die landesgültigen Unfallschutzvorschriften einhalten. Sich überzeugen, daß die Daten des Schildes den Eigenschaften der Anlage entsprechen, an die die Maschine angeschlossen wird. Für den Erdungsanschluß des Aggregats vorsehen.

WARTUNG

Es ist wichtig, daß keine Schwingungen, Geräusche, verstopfte Luftauslässe vorhanden sind. Verschleiss und Positionieren der Bürsten prüfen.

ENTSORGUNG

Der Wechselstromgenerator besteht größtenteils aus Stahl, Kupfer und Aluminium. Am Ende der Maschinenverwendung sollte man sich an eine Entsorgungsstelle wenden, um die Umwelt nicht mit Teilen des Wechselstromgenerators zu belasten.

INFORMACIONES GENERALES

Tanto el mantenimiento del alternador como su comprobación además de la sustitución de las piezas, serán realizados única y exclusivamente por personal cualificado.

COMPROBACIONES PRELIMINARES

Se recomienda examinar el alternador antes de usarlo para comprobar que no se haya estropeado durante el transporte.

ALMACENAJE

En caso de inactividad prolongada del alternador, se almacenará en un lugar seco y cubierto. Después de largos periodos de inactividad y antes de la puesta en servicio, controlar que el aislamiento de todos los bobinados esté en buenas condiciones; valores aceptables serán los superiores a $2\text{M}\Omega$. De no ser así, se dispondrá el secado sólo del alternador en el horno ($60\pm 70^\circ\text{C}$).

INSTALACIÓN

Antes de poner el alternador en marcha comprobar la ejecución de las conexiones y que no haya impedimentos para la rotación del rotor. Tener cuidado de que no estén obstruidas ni estropeadas las aperturas de aspiración y de expulsión del aire. Impedir también que el alternador aspire el aire caliente expulsado por el mismo alternador y/o por el motor.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Respetar las normas de seguridad vigentes en el País de utilización. Verificar que los datos de placa corresponden a las características de la red en el lugar de instalación de la máquina. Efectuar la puesta a tierra del grupo.

MANTENIMIENTO

Comprobar que no hay anomalías como vibraciones, ruidos y salidas de aire obstruidas. Controlar deterioro y colocación de las escobillas.

DEMOLICIÓN

El alternador está fabricado en casi todas sus partes en acero, cobre y aluminio. Al final de la vida del aparato, dirigirse a una empresa encargada de la eliminación de materiales, evitando la liberación de algunas partes del alternador al medio ambiente.



Den Generator während des Betriebs und gleich nach dem Anhalten des Aggregats nicht anfassen, da die Flächen heiß sein könnten.

Elektrische Rotationsmaschinen weisen gefährliche Teile auf, die entweder unter Spannung stehen oder während des Maschinenbetriebs drehen. Daher können:

- unsachgemäßer Gebrauch;
- Entfernen der Schutzverkleidungen und Überbrücken oder Abklemmen der Schutzeinrichtungen
- mangelhafte Inspektion oder Wartung zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.



Nunca tocar el alternador durante el funcionamiento o inmediatamente después de la parada del grupo, dado que hay superficies de temperatura elevada

Las máquinas eléctricas giratorias son máquinas que tienen piezas peligrosas ya que están bajo tensión o se mueven durante el funcionamiento. Por lo tanto:

- el uso inadecuado
- a remoción de las protecciones y la desconexión de los dispositivos de seguridad
- la falta de chequeo y mantenimiento, pueden causar daños graves a personas o cosas.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO (FORMA IM B35)



Prima del montaggio verificare che le sedi coniche di accoppiamento (sia dell'alternatore che del motore) siano compatibili, regolari e ben pulite.

- 1) Fissare la flangia (1) al motore (dopo averla tolta dall'alternatore).
- 2) Applicare il tirante (2) per il fissaggio assiale del rotore avvitandolo sulla sporgenza dell'albero motore.
- 3) Fissare l'alternatore completo (stator e rotore assieme) alla flangia usando i 4 dadi autobloccanti (3).
- 4) Verificare che le sedi coniche del rotore e del motore siano in contatto colpendo assialmente il rotore con un mazzuolo di plastica.
- 5) Bloccare assialmente il rotore avvitando l'apposito dado autobloccante (4) sul tirante (2). Coppia di serraggio:
 - 20÷25 Nm per tirante M8;
 - 40÷50 Nm per tirante M10.



Prima di applicare il dado osservare che parte della porzione filettata del tirante entri nel rotore permettendo così un sicuro bloccaggio.

- 6) Verificare che le spazzole siano perfettamente centrate nelle piste del collettore.
- 7) Supportare il gruppo con supporti antivibranti (5) curando il corretto livellamento di motore e alternatore.
- 8) Fissare le griglie (6). Montare il tappo (7).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (IM B35 COUPLING)



Before assembly make sure that the cone coupling seats (both on alternator and engine) are compatible, regular and perfectly clean.

- 1) Fit the flange (1) to the engine (after having separated it from the alternator).
- 2) Mount the stay rod (2) which fixes the rotor axially by screwing it into the stub on the engine shaft.
- 3) Fit the complete alternator (stator and rotor) to the flange using the 4 self-locking nuts (3).
- 4) Check that the cone seats of rotor and engine are engaged by tapping the head of the rotor with a plastic mallet.
- 5) Lock the rotor by tightening the self-locking nut (4) on the stay rod (2). Tightening torque:
 - 20÷25 Nm for M8 stay rod;
 - 40÷50 Nm for M10 stay rod.



Before fitting the nut make sure that part of the thread on the stay rod enters the rotor so that it is firmly locked.

- 6) Make sure that the brushes are centred perfectly in the collector track.
- 7) Mount the unit on antivibration supports (5) making sure that engine and alternator are level.
- 8) Replace the grids (6). Fit the cap (7).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (FORME IM B35)





Avant le montage, vérifier que les sièges coniques d'accouplement (aussi bien ceux de l'alternateur que ceux du moteur) sont compatibles, réguliers et bien propres.

- 1) Fixer le flasque (1) au moteur (après l'avoir enlevé de l'alternateur).
- 2) Appliquer le tirant (2) pour la fixation axiale du rotor en le vissant sur l'extrémité de l'arbre moteur.
- 3) Fixer l'alternateur complet (stator et rotor ensemble) à la protection à la bride des 4 écrous indesserrables (3).
- 4) Vérifier que les sièges coniques du rotor et du moteur sont en contact en frappant axialement le rotor avec un mallet en plastique.
- 5) Bloquer axialement le rotor en vissant l'écrou indesserrable (4) sur le tirant (2). Couples de serrage:
 - 20÷25 Nm pour M8 tirant.
 - 40÷50 Nm pour M10 tirant.



Avant d'appliquer l'écrou, observer qu'une partie de la portion filetée du tirant entre dans le rotor en permettant ainsi un blocage sûr.

- 6) Vérifier que les balais sont parfaitement centrés dans les pistes du collecteur.
- 7) Placer le groupe sur des supports antivibrants (5) en veillant à mettre de niveau le moteur et l'alternateur.
- 8) Fixer les grilles (6). Monter le bouchon (7).

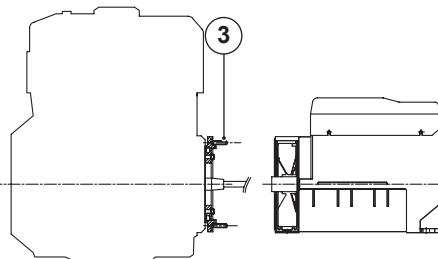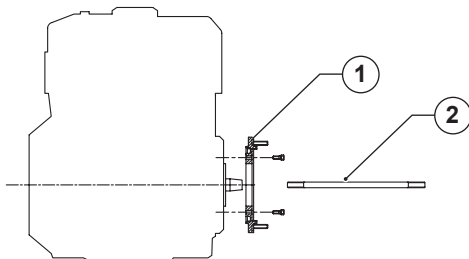

REGOLAZIONE DELLA VELOCITA'

La frequenza dipende direttamente dalla velocità di rotazione, la quale deve quindi rimanere il più possibile costante al variare del carico.

Considerando che il sistema di regolazione della velocità dei motori di trascinamento presenta in generale una leggera caduta di giri tra vuoto e carico, si raccomanda di regolare la velocità a vuoto circa il 3÷4% superiore alla velocità nominale.

SPEED ADJUSTMENT

Frequency depend directly on the speed of revolution, which must therefore remain as constant as possible when the load varies.

The speed adjustment system of the drive engines usually gives a slight drop in revolutions between no load and load, so when the no load speed is being adjusted, it is best to set it at approx. 3-4% above the rated speed.

RÉGLAGE DE LA VITESSE

La fréquence dépend directement de la vitesse de rotation qui doit rester le plus possible constante quand la charge varie.

Vu que le système de réglage de la vitesse des moteurs d'entraînement présente en général une légère baisse du nombre de tours à vide ou en charge, il est conseillé de régler la vitesse à vide à une valeur supérieure de 3 à 4 % par rapport à la vitesse nominale.

MONTAGEANWEISUNGEN (FORM IM B35)




Vor der Montage ist zu prüfen, dass die konischen Kopplungs-sitze (sowohl des Wechselstromgenerators als auch des Motors) miteinander verträglich, korrekt und gut gereinigt sind.

- 1) Den Flansch (1) am Motor befestigen (nachdem der Flansch am Wechselstromgenerator entfernt worden ist).
 - 2) Die Zugstange (2) für die Längsbefestigung des Rotors anbringen und am Vorsprung der Motorwelle anschrauben.
 - 3) Den kompletten Wechselstromgenerator (Stator und Rotor) mit den 4 selbstsperrenden Muttern (3) am Flansch anbringen.
 - 4) Prüfen, dass die konischen Sitze des Rotors und des Motors in Kontakt sind, indem mit einem Plastikhammer axial auf den Rotor geschlagen wird.
 - 5) Den Rotor axial blockieren, dazu die jeweilige selbstsperrende Mutter (4) an der Zugstange (2) anschrauben.
- Anzugsmomente:
 - 20÷25 Nm für M8 Zugstange;
 - 40÷50 Nm für M10 Zugstange.



Bevor die Mutter angebracht wird, beobachten, ob ein Teil des Gewindeabschnitts der Zugstange in den Rotor hinein-geht und dadurch ein sicheres Blockieren gestattet.

- 6) Überprüfen, dass die Bürsten in den Kollektorbahnen perfekt zentriert sind.
- 7) Das Aggregat auf Schwingungsdämpfer lagern (5) und für die korrekte Nivellierung von Motor und Wechselstromgenerator sorgen.
- 8) Die Gitter (6) befestigen. Den Stopfen (7) montieren.

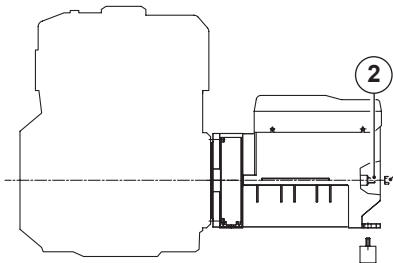

EINSTELLUNG DER GESCHWINDIGKEIT

Frequenz hängt direkt von der Drehgeschwindigkeit ab, die daher bei Lastveränderung so konstant wie möglich bleiben muss.

Unter Berücksichtigung, dass das Regulierungssystem der Geschwindigkeit der Mitnehmermotoren im allgemeinen einen leichten Drehzahlabfall zwischen Leerlauf und Last aufweist, wird empfohlen, die Leerlaufgeschwindigkeit auf ca. 3÷4% höher als die Nenngeschwindigkeit einzustellen.

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE (FORMA IM B35)




Antes de efectuar el montaje hay que comprobar que los asientos cónicos de acoplamiento (tanto del alternador como del motor) sean compatibles, regulares y estén bien limpios.

- 1) Fijar la brida (1) en el motor (tras haberla desmontado del alternador).
- 2) Colocar el tirante (2) de fijación axial del rotor, enroscándolo en la protuberancia del eje motor.
- 3) Fijar el alternador completo (estator y rotor juntos) a la brida, con las 4 tuercas autoblocantes (3).
- 4) Verificar que los asientos cónicos del rotor y del motor estén en contacto, y para ello se golpea axialmente el rotor con un martillo de plástico.
- 5) Bloquear axialmente el rotor enroscando la tuerca autoblocante (4) correspondiente en el tirante (2). Pares de apriete:
 - 20÷25 Nm para tirante M8;
 - 40÷50 Nm para tirante M10.



Antes de poner la tuerca, comprobar que entre en el rotor parte de la rosca del tirante, para un bloqueo seguro.

- 6) Verificar que las escobillas estén perfectamente centradas en las pistas del colector.
- 7) Sostener el grupo con soportes antivibraciones (5), teniendo cuidado de que el motor y el alternador estén bien nivelados.
- 8) Fijar las rejillas (6). Montar la tapa (7).

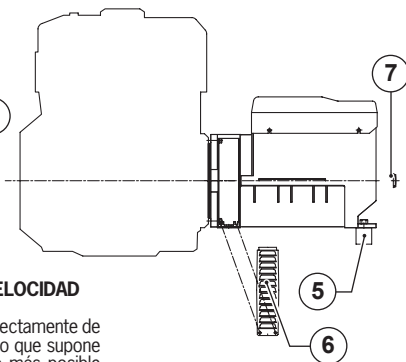

REGULACION DE LA VELOCIDAD

La frecuencia depende directamente de la velocidad de rotación, lo que supone que ésta permanecerá lo más posible constante al variar la carga.

Dado que el sistema de regulación de la velocidad de los motores de arrastre presenta una ligera disminución de revoluciones entre vacío y cargado, se recomienda regular la velocidad en vacío alrededor del 3÷4% superior a la velocidad nominal.

REGOLATORE ELETTRONICO (AVR)

L'AVR è un dispositivo deputato a mantenere costante ($\pm 2\%$) la tensione al variare del carico e dei parametri della macchina.

L'AVR necessita di un collegamento, detto sensing; di un'alimentazione apposita (AUX); di un'uscita verso il rotore ($\pm$).

L'uso di carichi distorti può peggiorare la precisione di tensione al variare del carico.


Un dispositivo di controllo della frequenza interviene disaccoppiando progressivamente la macchina quando la velocità del motore di trascinamento scende al di sotto di una soglia prefissata e regolabile, impedendo una sovraeccitazione ai bassi regimi di funzionamento e alleviando l'effetto di presa del carico sul motore.

È possibile modulare la prontezza di risposta del regolatore al fine di eliminare eventuali instabilità di tensione che si dovessero manifestare.

Un fusibile protegge il regolatore e il generatore da eventuali sovraccarichi e/o guasti.

Regolazione scheda AVR

Per scegliere le impostazioni del dispositivo di comando **AVR** accedere alla scheda di controllo dopo aver tolto le coperture. La maggior parte delle regolazioni vengono effettuate in fabbrica su valori destinati ad assicurare risultati soddisfacenti nelle prove di funzionamento iniziali. Potrebbero rendersi necessarie delle ulteriori regolazioni per assicurare un funzionamento ottimale in specifiche condizioni d'esercizio.

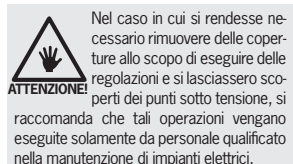

Impostare il ponticello "Frequency jumper" della scheda AVR, in funzione della frequenza di esercizio (indicato in fig.1.2).

È possibile modificare la tensione di uscita agendo sul potenziometro "V" (vedi fig.1.3). Con il gruppo in moto alla velocità nominale, regolare fino ad ottenere il valore cercato. Se ad una piccola variazione di velocità la tensione varia, allora è necessario regolare prima la protezione di sottovelocità. Il ponticello di tensione del sensing ("Voltage jumper" in fig.1.1) deve essere così collegato:

- ai morsetti "115" se si collega ad una tensione tra 100 e 130V,
- ai morsetti "230" se si collega ad una tensione tra 185 e 245V,

VOLTAGE REGULATOR SYSTEM

The AVR is used for keeping a constant voltage ($\pm 2\%$) when the load and machine parameters vary.

The AVR requires a so-called sensing connection; a power supply from a specific circuit (AUX); an output to the rotor ($\pm$).

The use of distorting loads can reduce voltage precision as the load varies.


A frequency control progressively deactivates the machine when the drive engine speed drops below a pre-set, adjustable threshold preventing over-excitation at low operating speeds and abating the load engage effects on the engine.

In conclusion the regulator reaction time can be modulated to eliminate any voltage instability that may arise.

A fuse protects regulator and generator from overloads and/or faults

AVR board settings

To select the **AVR** settings access the control board after removing the cover. Most adjustments are factory set to ensure satisfactory results in the operating tests on commissioning. Further adjustments may be necessary to ensure optimum operation under specific working conditions.

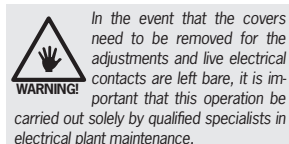

According to the working frequency (50Hz or 60Hz) select the jumper as in figure 1.2.

The output voltage can be changed by adjusting potentiometer "V" (see fig.1.3). Run the generating set to its nominal speed and turn until the required voltage is obtained. If a small variation in speed causes a change in voltage, then the under speed protection should first be calibrated.

The voltage sensing jumper (fig.1.1) should be connected:

- to terminals "115" if connected to a voltage between 100 and 130V
- to terminals "230" if connected to a voltage between 185 and 245V.
- to terminals "400" if connected to a voltage between 340 and 460V.

RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE (AVR)

L'AVR est un dispositif servant à maintenir une tension constante ($\pm 2\%$) quand la charge et les paramètres de la machine changent.

L'AVR a besoin d'un branchement, dit sensing, d'une alimentation spécifique (AUX), d'une sortie vers le rotor ($\pm$).

L'emploi de charges déformantes peut empirer la précision de tension à la variation de la charge.


Un dispositif de contrôle de la fréquence intervient en désexcitant progressivement la machine quand la vitesse du moteur d'entraînement descend en-dessous d'un seuil préfixé et réglable, en empêchant une surexcitation aux bas régimes de fonctionnement et en allégeant l'effet de prise de charge sur le moteur.

Il est possible de moduler la rapidité de réponse du régulateur afin d'éliminer les éventuelles instabilités de tension qui pourraient se manifester.

Un fusible protège le régulateur et le générateur contre les éventuelles surcharges et/ou pannes.

Réglage de l'AVR

Pour choisir les réglages du dispositif de commande **AVR** accéder à la carte de contrôle après avoir enlevé les capots. La plupart des réglages sont effectués en usine sur des valeurs destinées à assurer des résultats satisfaisants dans les essais de fonctionnement initiaux. Il pourrait se révéler nécessaire d'effectuer d'autres réglages pour assurer un fonctionnement optimal dans des conditions de service spécifiques.

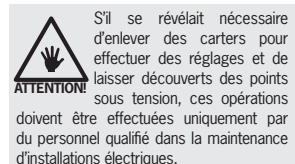

Agir sur le pont "Frequency jumper", de l'AVR, en fonction de la fréquence de fonctionnement (indiqué sur la figure 1.2).

Il est possible de modifier la tension de sortie en agissant sur le potentiomètre « V » (voir fig.1.3). Avec le groupe en marche à la vitesse nominale, régler jusqu'à l'obtention de la valeur désirée. Si à une petite variation de vitesse la tension varie, il faut régler d'abord la protection de sous-vitesse.

Le pont de tension du sensing (« Voltage jumper » en fig.1.1) doit être connecté:

- aux bornes «115» si la tension prélevée est comprise entre 100 et 130 V,
- aux bornes «230» si la tension prélevée est comprise entre 185

- ai morsetti "400" se si collega ad una tensione tra 340 e 460V,
- ai morsetti "480" se si collega ad una tensione tra 440 e 520V.



Regolare la tensione ad un valore superiore a quello massimo previsto per il generatore può causare il danneggiamento del generatore stesso.

Regolazione della stabilità (vedi fig.1.3): qualora si dovessero verificare delle fluttuazioni di tensione a carico, è possibile agire sul potenziometro "ST" che modula la prontezza di risposta del regolatore agli stimoli esterni, permettendo di eliminare eventuali instabilità del sistema alternatore - carico.

Regolazione della protezione della sottovelocità a 50 (60)Hz (vedi fig.1.3): portare il gruppo in rotazione regolandolo in modo da ottenere una frequenza di 46 (56)Hz. Ruotare il trimmer "UF" fino al punto in cui la tensione inizia a calare. Riportare il gruppo alla velocità nominale.



Regolare la sottovelocità ad un valore di frequenza troppo basso può causare il danneggiamento del generatore stesso. Al contrario, regolandolo ad un valore troppo alto può causare delle cadute di tensione con carichi elevati.

Regolazione tensione a distanza: collegare ai capi liberi "EXT POT" il potenziometro (5kOhm, 1/2 W). Portare il gruppo alla velocità nominale e agire sul potenziometro esterno ed eventualmente anche sul trimmer "V" per ottenere la tensione voluta.



If the voltage is set any higher than its maximum limit the generator may be damaged.

Stability adjustment (see fig. 1.3): if on load voltage fluctuations are experienced adjust potentiometer "ST", which modulates the reaction time of the regulator to external inputs, thereby eliminating any instability in the alternator-load system.

Setting of the under speed protection at 50 (60)Hz (see fig.1.3): start up rotation of the generating set adjusting it to obtain a frequency of 46 (56) Hz. Turn trimmer "UF" until the voltage begins to drop. Restore nominal speed.



If the under speed is set at too low a frequency, the generator may be damaged. On the other hand, too high a frequency can cause voltage drops with high loads.

Remote voltages adjustment : wire the potentiometer (5kOhm, 1/2W) to the free terminals "EXT POT". Run the generating set to its nominal speed and adjust the external potentiometer and eventually also the trimmer "V" to obtain the required voltage.

- et 245 V.
- aux bornes « 400 » si la tension prélevée est comprise entre 340 et 460 V.
- aux bornes « 480 » si la tension prélevée est comprise entre 440 et 420 V.



Régler la tension à une valeur supérieure à la valeur maximum prévue pour le générateur peut endommager ce dernier.

Contrôle de la stabilité (voir fig. 1.3): si des fluctuations de tension sous charge devaient se vérifier, il est possible d'agir sur le potentiomètre "ST" qui module la rapidité de réponse du régulateur aux stimulations extérieures, en permettant d'éliminer les éventuelles instabilités du système alternateur - charge.

Réglage de la protection de la sous-vitesse à 50 (60) Hz (voir fig. 1.3): porter le groupe en rotation en le réglant de manière à obtenir une fréquence de 46 (56) Hz. Tourner le trimmer « UF » jusqu'au point où la tension commence à baisser. Reporter le groupe à la vitesse nominale.



Régler la sous-vitesse à une valeur de fréquence trop basse peut endommager le générateur. Au contraire, la régler à une valeur trop élevée peut causer des chutes de tension avec des charges élevées.

Raccordement d'un potentiomètre extérieur : enlever le cavalier des bornes et connecter le potentiomètre (5 kΩ, 0,5 W) aux extrémités libres "EXT POT". Porter le groupe à la vitesse nominale et agir sur le potentiomètre externe et éventuellement sur le trimmer «V» afin d'obtenir la tension désirée (voir fig. 1.3).

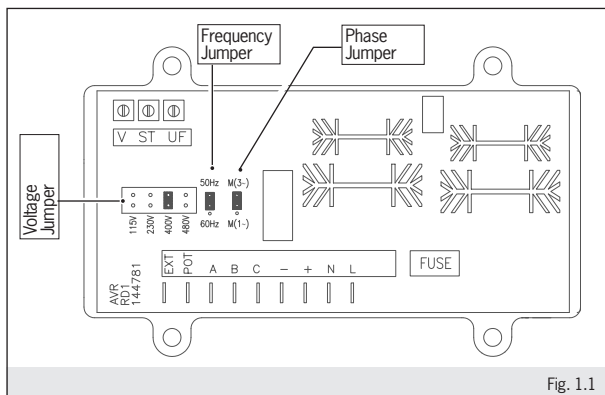


Fig. 1.1

posizione per - position for - position pour - position zum - posición para:

50Hz

60Hz

50Hz

50Hz

60Hz

60Hz

Fig. 1.2

ELEKTRONISCHER REGLER (AVR)

Beim AVR handelt es sich um eine Vorrichtung, die die Spannung bei Veränderung der Ladung und der Parameter der Maschine konstant halten soll ($\pm 2\%$).

Der AVR benötigt einen als "Sensing" bezeichneten Anschluss; eine entsprechende Speisung (AUX); einen Ausgang zum Rotor hin (+/-).

Der Gebrauch von verdrehenden Lasten kann die Spannungspräzision bei Veränderung der Ladung verschlechtern.

Eine Kontrollvorrichtung der Frequenz wird ausgelöst und sorgt für die schrittweise Abregung der Maschine, wenn die Geschwindigkeit des Schleppmotors unter eine vorher festgelegte, einstellbare Schwelle sinkt, wodurch eine Übererregung bei niedriger Drehzahl verhindert und der Effekt des Lastanstiegs am Motor verringert wird. Daneben kann die Reizreaktion des Reglers moduliert werden, so dass eventuell auftretende Spannungsschwankungen beseitigt werden.

Eine Sicherung schützt Regler und Generator gegen eventuelle Überlasten und/oder Störungen.

Einstellung Karte AVR

Für die Einstellungen der Steuervorrichtung **AVR** die Verkleidungen entfernen und auf die Steuerkarte zugreifen. Die meisten Einstellungen erfolgen im Werk auf Werte, welche dazu geeignet sind, bei den anfänglichen Funktionsprüfungen befriedigende Ergebnisse zu gewährleisten.

Um auch unter spezifischen Betriebsbedingungen eine optimale Funktion zu gewährleisten, können daneben weitere Einstellungen erforderlich werden.



Falls die Verkleidungen zum Einstellen abgenommen werden und bestimmte Stellen unter Spannung verbleiben, darf dieser Vorgang ausschließlich von auf die Wartung von Elektroanlagen spezialisiertem Personal ausgeführt werden.

Setzen Sie den Jumper „Frequency“ des AVR Bord, als eine Funktion der Betriebsfrequenz (Siehe Abb. 1.2).

Die Ausgangsspannung kann am Potentiometer „V“ verändert werden (Siehe Abb. 1.3). Bei mit Nenndrehzahl laufendem Aggregat auf den gewünschten Wert regulieren. Wenn bei geringfügiger Veränderung der Drehzahl auch die Spannung variiert, muss zunächst der Unterdrehzahlenschutz reguliert werden. Die Referenzspannung (Siehe Abb. 1.1 - „Voltage jumper“) muss wie folgt angeschlossen sein:

- an die Klemmen „115“, wenn eine Spannung zwischen 100 und 130V entnommen wird,
- an die Klemmen „230“, wenn

REGULADOR ELECTRÓNICO (AVR)

El AVR es un dispositivo destinado a mantener constante ($\pm 2\%$) la tensión al variar la carga y los parámetros de la máquina, y necesita una conexión llamada sensing, así como una alimentación adecuada (AUX) y una salida hacia el rotor (+/-).

El uso de cargas distorsionales puede empeorar la precisión de la tensión al variar la carga.

Un dispositivo de control de la frecuencia interviene desexcitando progresivamente la máquina cuando la velocidad del motor de arrastre desciende por debajo del umbral establecido y regulable, impidiendo la sobreexcitación con regímenes bajos de funcionamiento y aliviando el efecto de agarre de la carga en el motor.

Es posible modular la inmediatez de la respuesta del regulador en modo de eliminar eventuales inestabilidades de tensión que se pudieran manifestar.

Un fusible protege el regulador y el generador de eventuales sobrecargas y/o averías.

Regulación de la tarjeta AVR

Para seleccionar los parámetros del dispositivo de mando **AVR** acceder a la tarjeta de control sacando las tapas. La mayor parte de las regulaciones se efectúan en fábrica con valores que aseguran resultados satisfactorios en las pruebas de funcionamiento iniciales. Podría ser necesario modificar las regulaciones para asegurar su óptimo funcionamiento en condiciones particulares de ejercicio.



Si fuera necesario sacar las tapas para efectuar regulaciones, quedarán al descubierto puntos bajo tensión, por este motivo estas operaciones deben efectuarse exclusivamente personal cualificado en el mantenimiento de instalaciones eléctricas.

Actuando sobre el puente "Frecuencia", de la tarjeta AVR, en función de la frecuencia de operación (que se muestra en la figura 1.2).

Es posible modificar la tensión de salida actuando en el potenciómetro "V" (fig. 1.3). Con el grupo en movimiento a velocidad nominal, regular hasta obtener el valor deseado. Si con una pequeña variación de velocidad la tensión cambia, es necesario en este caso regular en primer lugar la protección de subvelocidad.

Conectar la referencia de tensión de los sensing (fig.1.1):

- a los bornes "115" si se toma una tensión entre 100 y 130V,
- a los bornes "230" si se toma una

eine Spannung zwischen 185 und 245V entnommen wird.

- an die Klemmen "400", wenn eine Spannung zwischen 340 und 460V entnommen wird.
- an die Klemmen "480", wenn eine Spannung zwischen 440 und 520V entnommen wird.

- tensión entre 185 y 245V. a los bornes "400" si se toma una tensión entre 340 y 460V.
- a los bornes "480" si se toma una tensión entre 440 y 520V.



ACHTUNG

werden.

Wird die Spannung auf einen höheren Wert als der für den Generator vorgesehene Höchstwert reguliert, kann der Generator selbst beschädigt werden.



ATENCIÓN

Regular la tensión a un valor superior al máximo previsto para el generador puede ser perjudicial para el generador.

Stabilitäts Control (Siehe Abb. 1.3): sollten Spannungsschwankungen unter Last auftreten, kann auf den Potentiometer "ST" eingewirkt werden, welcher die Reaktion des Reglers auf externe Reize moduliert, so dass eventuelle Instabilitäten des Systems Drehstromgenerator – Last beseitigt werden.

Control de Estabilidad (fig. 1.3): si se produjeran fluctuaciones de tensión bajo carga, se puede actuar en el potenciómetro "ST" que modula la inmediatez de respuesta del regulador a los estímulos externos, eliminando eventuales inestabilidades del sistema alternador – carga.

Regelung der Unterdrehzahl auf 50 (60)Hz (Siehe Abb. 1.3): das Aggregat drehen lassen und so einstellen, dass eine Frequenz von 46 (56)Hz erreicht wird. Den Trimmer "UF" auf den Punkt verstellen, an dem die Spannung beginnt abzufallen. Das Aggregat auf Nenndrehzahl bringen.

Regulación de la subvelocidad a 50 (60) Hz (fig. 1.3): hacer girar el grupo regulándolo de manera que la frecuencia obtenida sea de 46 (56) Hz. Girar el trimmer "UF" hasta el punto en que la tensión empiece a disminuir. Poner de nuevo el grupo a la velocidad nominal.



ACHTUNG

Eine auf einen zu niedrigen Frequenzwert eingestellte Unterdrehzahl kann den Generator beschädigen. Wird sie hingegen auf einen zu hohen Wert eingestellt, können Spannungsgefälle mit hohen Belastungen auftreten.



ATENCIÓN

Regular la subvelocidad a un valor de frecuencia demasiado bajo puede provocar daños al generador. Por el contrario, si se regula a un valor demasiado alto puede ocasionar caídas de tensión con cargas elevadas.

Remote Spannungsanpassung: anschließen die Potentiometer (5kOhm, 1/2 W) an den Klemmen "EXT POT". Den Trimmer "V" bis zum Anschlag im Gegenuhrzeigersinn drehen. Das Aggregat auf Nenndrehzahl bringen und auf das externe Potentiometer und möglicherweise auch auf dem Trimmer "V" einwirken, bis die gewünschte Spannung erreicht ist.

Conexión de un potenciómetro externo (5kOhm, 0.5 W): conectar los cables libres "EXT POT" del potenciómetro. Llevar el grupo a la velocidad nominal y actuar en el potenciómetro externo y posiblemente también en el potenciómetro "V" hasta la tensión deseada.

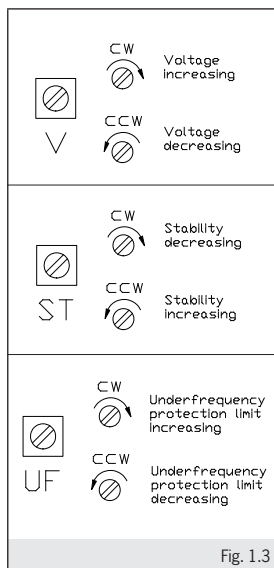


Fig. 1.3

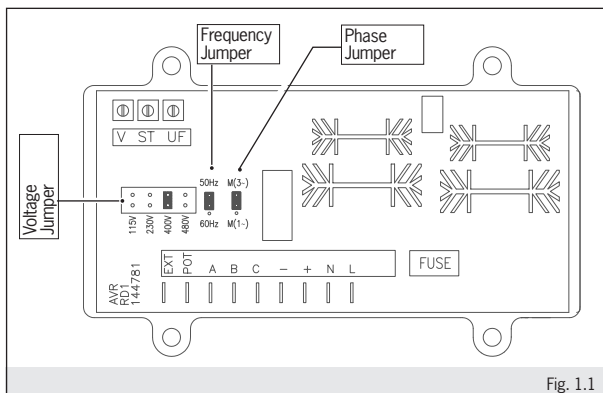


Fig. 1.1

posizione per - position for - position pour - position zum - posición para:

50Hz

60Hz

50Hz


50Hz

60Hz

60Hz

Fig. 1.2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE - ELECTRICAL DATA - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUE - ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN - CHARACTERISTICS ELECTRICAS									
Tipo Type Type Typ Tipo	kVA (3-)	Resistenza degli avvolgimenti (20°C) Winding resistances (20°C) Résistance des bobinages (20°C) Widerstand der Wicklung (20°C) Resistencias de los bobinados (20°C)			Dati eccitazione Excitation data Données d'excitation Kompoundingdaten Datos excitación				
		Statore Stator Stator Stator Estator (R1)	Ausiliario Auxiliary Excitation Erregung Excitación (R2)	Rotore Rotor Rotor Rotor Rotor (R3)	a vuoto no load a vide bei leerlauf en vacio	V dc		A dc	
		Ω	Ω	Ω		V dc		V dc	A dc
230V / 400V - 50Hz - 3000 rpm 2 poli									
FT2MER	13,5	0,49	3,37	14,4	26			1,6	81
FT2MFR	16	0,39	3,65	16,1	22			1,3	92
FT2MGR	18	0,36	3,76	18,2	32			1,5	100
230V / 400V - 50Hz - 1500 rpm 4 poli									
FT4MAR	7	1,65	5,5	15,5	29			1,9	84
FT4MBR	9	1,14	4,6	17,9	34			1,9	98
FT4MCR	11	0,85	4,5	20,5	37			1,8	112
FT4MDR	13	0,63	4,3	22,8	45			1,9	126

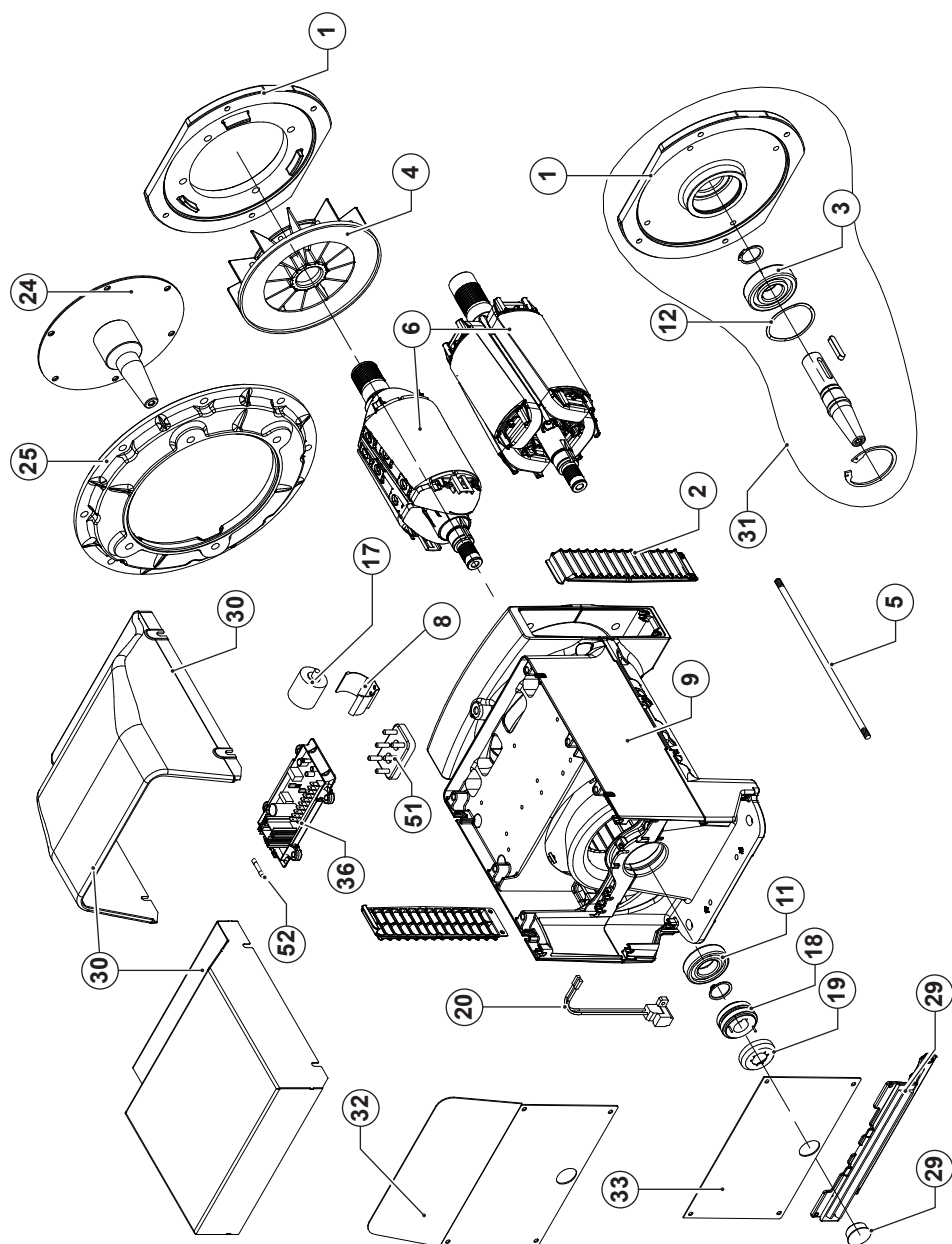

PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS LIST - PIECES DETACHEES - ERSATZTEILLISTE - PARTES DE RECAMBIO

N.RIF	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DESCRIPCION
1 (*)	107...	Flangia anteriore	Front flange	Vorderflansch	Brida anterior
2	106072	Griglia anteriore IP23	Front grid IP23	Vordergitter IP23	Rejilla anterior IP23
3	105456	Cuscinetto tipo 6306 2RS1 C3	Bearing type 6306 2RS1 C3	Roulement type 6306 2RS1 C3	Cojinete tipo 6306 2RS1 C3
4 (*)	105944	Cuscinetto tipo 6306 2RS1 C3	Fan with hole diam.37mm	Lüfterrad Lochdurchmesser 37	Ventilador orificio diám.37
5 (*)	105945	Ventola foro diám.42	Fan with hole diam.42mm	Ventilateur trou diam.42	Ventilador orificio diám.42
6 (*)	105...	Tirante	Shaft stay bolt	Tirant	Tirante
7	106...	Rotore 2 poli (1)	2 poles rotor (1)	Rotor 2 pôles (1)	Rotor 2 polos (1)
8	105662	Rotore 4 poli (1)	4 poles rotor (1)	Rotor 4 pôles (1)	Rotor 4 polos (1)
9 (*)	105662	Molla portacondensatore	Capacitor spring holder	Ressort fixation condensateur	Resorte portacondensador
10	105662	Statore 2 poli + carcassa	2 poles stator + housing	Stator 2 pôles + carcasse	Estator 2 polos + carcasa
11	105454	Statore 4 poli + carcassa	4 poles stator + housing	Stator 4 pôles + carcasse	Estator 4 polos + carcasa
12	105454	Cuscinetto tipo 6206 2RS1 C3	Bearing type 6206 2RS1 C3	Roulement type 6206 2RS1 C3	Cojinete tipo 6206 2RS1 C3
13	105593	Anello compensazione Ø 72	Waved washer Ø 72	Bague de compensation Ø 72	Anillo de compensación Ø 72
14	156713	Filtro EMC	EMC filter	Fltre EMC	Filtro EMC
15	106...	Collettore	Slip ring	Collecteur	Colector
16	10675	Coperchio copricollettore	Slip ring cover	Couverde couvre-collecteur	Tapa cubrecolector
17	107816	Portaspazzole+spazzole	Brushholder + brushes	Porte-balais+balais	Portaescobillas+escobillas
18	150584	Griglia posteriore	Rear grid	Grille arrière	Rejilla posterior
19	1066...	Giunto a dischi	Disk joint	Joint a disque	Acoplamiento de discos
20 (*)	1071..	Flangia SAE	Flange SAE	Flasque SAE	Brida SAE
21	106232	Tappo	Tap	Bouchon	Tapón
22	104839	Coperchio superiore basso	Low top cover	Couverde superieur faible	Tapa superior bajo
23	105953	Coperchio superiore alto	High top cover	Couverde superieur haut	Tapa superior alto
24	106388	Kit: da J609b c.35 a B3/B14	Kit: from J609b c.35 to B3/B14	Kit: von J609b c.35 bis B3/B14	Kit: da J609b c.35 a B3/B14
25 (*)	106388	Pannello cieco alto	Blind high panel	Plaque haut (sans trous)	Placa ciega alta
26 (*)	106388	Quadro elettrico	Electrical panel	Panneau électrique	Cuadro eléctrico
27 (*)	155291	Pannello cieco basso	Blind low panel	Plaque faible (sans trous)	Placa ciega baja
28	144781	Scheda elettronica AVR	AVR electronic board	Carte électronique AVR	Tarjeta electrónica AVR
29	107065	Basetta 6 perni M6	6 pins M6 terminal board	Bornier 6 fiches M6	Borniera 6 pernos M6
30	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
31	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
32 (*)	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
33 (*)	155291	Pannello cieco basso	Blind low panel	Plaque faible (sans trous)	Placa ciega baja
34	144781	Scheda elettronica AVR	AVR electronic board	Carte électronique AVR	Tarjeta electrónica AVR
35	107065	Basetta 6 perni M6	6 pins M6 terminal board	Bornier 6 fiches M6	Borniera 6 pernos M6
36	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
37	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
38	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
39	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
40	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
41	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
42	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
43	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
44	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
45	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
46	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
47	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
48	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
49	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
50	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
51	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
52	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
53	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
54	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
55	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
56	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
57	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
58	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
59	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
60	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
61	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
62	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
63	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
64	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
65	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
66	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
67	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
68	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
69	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
70	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
71	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
72	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
73	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
74	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
75	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
76	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
77	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
78	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
79	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
80	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
81	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
82	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
83	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
84	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
85	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
86	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
87	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
88	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
89	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
90	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
91	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
92	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
93	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
94	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
95	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
96	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
97	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
98	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
99	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F
100	107065	Fusibile 5x20 8A F	Fuse 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F	Fusible 5x20 8A F

(*) Includere nella lista di pezzi di ricambio la descrizione dell'oggetto, il codice, il numero di matricola e le caratteristiche della macchina (rilevabili in targhetta).

(*) When ordering spare parts, please indicate the alternator code-number and machine serial number and characteristics (they are available on the nameplate).

(*) Nous vous prions d'indiquer, dans vos commandes de pièces de rechange, la description de la pièce, le numéro de code et de série et les caractéristiques de la machine.

(*) In den Ersatzteilanfrage sind die Gegenstandsbeschreibung, die Materialnummer, die Kennnummer und die Eigenschaften der Maschine (vom Schild zu entnehmen) anzugeben.

(*) Solicitar las piezas de recambio siempre indicando la descripción del objeto, el código, el número de matrícula y las características de la máquina (descritas en la placa de identificación).

INCONVENIENTI	CAUSE	RIMEDIO
Il generatore non si eccita.	1) Macchina smagnetizzata. 2) Velocità ridotta. 3) AVR difettoso. 4) Guasto negli avvolgimenti. 5) Fusibile guasto	1) Applicare una tensione di 6÷12V ai morsetti del rotore (cavetti nero e rosso) rispettando la polarità. 2) Riportare la velocità del gruppo al valore nominale. 3) Controllare e sostituire. 4) Controllare le resistenze degli avvolgimenti come da tabella. 5) Controllare il fusibile e sostituire.
Tensione a vuoto bassa.	1) Velocità ridotta. 2) Errata o mancata connessione del sensing. 3) Regolatore fuori taratura. 4) Avvolgimenti avariati. 5) Regolatore difettoso	1) Controllare i giri e regolare. 2) Controllare ed eventualmente spostare il morsetto sul riferimento corretto. 3) Agire sul potenziometro VOLT. 4) Controllare le resistenze degli avvolgimenti come da tabella. 5) Controllare e sostituire.
Tensione a vuoto troppo alta.	1) Errata o mancata connessione del sensing. 2) Regolatore fuori taratura. 3) Regolatore difettoso.	1) Controllare ed eventualmente spostare il morsetto sul riferimento corretto. 2) Agire sul potenziometro VOLT. 3) Controllare e sostituire.
Tensione corretta a vuoto, troppo bassa a carico.	1) Intervento protezione sottovelocità. 2) Il motore rallenta. 3) Regolatore difettoso. 4) Possibile sovraccarico.	1) Controllare la velocità di rotazione. 2) Controllare dimensionamento motore e carico. 3) Controllare e sostituire. 4) Controllare la corrente di carico.
Surriscaldamento della macchina.	1) Aperture di ventilazione parzialmente ostruite. 2) Possibile sovraccarico.	1) Smontare e pulire le cuffie di aspirazione ed espulsione aria. 2) Controllare la corrente di carico.
Tensione instabile.	1) Contatti incerti. 2) Errata o mancata connessione del sensing. 3) Irregolarità di rotazione.	1) Controllare le connessioni. 2) Controllare ed eventualmente spostare il morsetto sul riferimento corretto. 3) Verificare l'uniformità di rotazione.
Macchina rumorosa.	1) Cuscinetti avariati. 2) Accoppiamento difettoso.	1) Controllare e sostituire. 2) Verificare e riparare.

DEFECT	CAUSE	REMEDY
The alternator does not excite.	1) Demagnetized machine. 2) Reduced speed. 3) Faulty AVR. 4) Failure in the windings. 5) Fuse blown.	1) Apply to the terminal a DC voltage between 6÷12V for 1 second. 2) Check the speed and bring it to the rated value. 3) Check and replace. 4) Check the windings resistances as per the table. 5) Check fuse and replace.
Low no-load voltage	1) Reduced speed. 2) Sensing wrongly or not connected. 3) AVR out of calibration. 4) Windings faulty. 5) Faulty AVR.	1) Check the speed and regulate. 2) Check and eventually shift terminal onto correct reference. 3) Adjust VOLT potentiometer. 4) Check the resistance as per the table. 5) Check and replace.
Too high no-load voltage	1) Sensing wrongly or not connected. 2) AVR out of calibration. 3) Faulty regulator.	1) Check and eventually shift terminal onto correct reference. 2) Adjust VOLT potentiometer. 3) Check and replace.
Correct no-load voltage and too low full-load voltage.	1) Low speed cut-out tripped. 2) Engine drags. 3) Faulty AVR. 4) Possible overload.	1) Check rotation speed. 2) Check engine and load sized correctly. 3) Check and replace. 4) Check load current.
Machine overheating.	1) Partially obstructed ventilation openings. 2) Probable overload.	1) Remove and clean the air inlet and outlet grids. 2) Check the load current.
Unstable voltage.	1) Bad contacts. 2) Sensing wrongly or not connected. 3) Irregular rotation.	1) Check connections. 2) Check and eventually shift terminal onto correct reference. 3) Check for constant rotation.
Noisy machine.	1) Faulty bearings. 2) Faulty coupling.	1) Check and replace. 2) Verify and repair.

PANNES	CAUSES	SOLUTIONS
Le générateur ne s'excite pas.	1) Machine démagnétisée. 2) Vitesse réduite. 3) AVR défectueux. 4) Panne dans les bobinages. 5) Fusible en panne.	1) Appliquer aux bornes en sortie durant 1 seconde une tension continue comprise entre 6 ÷ 12V. 2) Contrôler les tours et les porter à la valeur nominale. 3) Contrôler et remplacer. 4) Contrôler les résistances des bobinages conformément au tableau. 5) Contrôler et remplacer le fusible.
Tension à vide insuffisante.	1) Vitesse réduite. 2) Pas de connexion ou connexion erronée du sensing. 3) AVR mal étalonné. 4) Panne dans les bobinages. 5) AVR défectueux.	1) Contrôler les tours et les régler si nécessaire. 2) Contrôler et déplacer la borne sur la référence correcte si nécessaire. 3) Agir sur le potentiomètre VOLT . 4) Contrôler les résistances des bobinages conformément au tableau. 5) Contrôler et remplacer.
Tension à vide trop élevée.	1) Pas de connexion ou connexion erronée du sensing. 2) AVR mal étalonné. 3) AVR défectueux.	1) Contrôler et déplacer la borne sur la référence correcte si nécessaire. 2) Agir sur le potentiomètre VOLT. 3) Contrôler et remplacer.
Tension à vide correcte. Tension en charge insuffisante.	1) Intervention protection sous-vitesse. 2) Le moteur ralentit. 3) AVR défectueux. 4) Surcharge éventuelle.	1) Contrôler la vitesse de rotation. 2) Contrôler dimensionnement moteur et charge. 3) Contrôler et remplacer. 4) Contrôler le courant de charge.
Surchauffe de la machine.	1) Ouvertures ventilation partiellement obstruées. 2) Possible surcharge.	1) Démonter et nettoyer les protecteurs aspiration et expulsion air. 2) Contrôler le courant de charge.
Tension instable.	1) Contacts incertains. 2) Pas de connexion ou connexion erronée du sensing. 3) Rotation irrégulière.	1) Contrôler les connexions. 2) Contrôler et déplacer la borne sur la référence correcte si nécessaire. 3) Vérifier l'uniformité de la rotation.
Niveau sonore machine élevé.	1) Coussinets endommagés. 2) Accouplement défectueux.	1) Contrôler et substituer si nécessaire. 2) Contrôler et réparer.

STÖRUNG	URSACHE	ABHILFE
Der Generator erregt sich nicht.	1) Entmagnetisierung der Maschine. 2) Antriebsdrehzahl zu niedrig. 3) Fehlerhafte AVR. 4) Störung in den Wicklungen. 5) Sicherung defekt	1) En den klemmen für eine Sekunde eine Gleichspannung zwischen 6 und 12 V anbringen 2) Drehzahl des Antriebsmotors auf Nennwert bringen. 3) Kontrollieren und auswechseln. 4) Die Widerstände der Wicklungen gemäß Tabelle kontrollieren. 5) Die Sicherung kontrollieren und auswechseln.
Niedrige Leerlaufspannung.	1) Zu niedrige Geschwindigkeit. 2) Fehlerhafter oder keine Sensing-Anschluß. 3) AVR ungeeicht. 4) Wicklungen defekt. 5) AVR defekt.	1) Die Geschwindigkeit der Gruppe wieder auf den Nennwert bringen. 2) Die Klemme auf den korrekten Bezugswert bringen. 3) Auf den VOLT-Potentiometer einwirken. 4) Die Widerstände der Wicklungen gemäß Tabelle kontrollieren. 5) Kontrollieren und auswechseln.
Zu hohe Leerlaufspannung.	1) Fehlerhafter oder keine Sensing-Anschluß. 2) AVR ungeeicht. 3) AVR defekt.	1) Die Klemme auf den korrekten Bezugswert bringen. 2) Auf den VOLT-Potentiometer einwirken. 3) Kontrollieren und auswechseln.
Richtige Leerlaufspannung, Lastspannung zu gering.	1) Zu langsamer Schutzeingriff. 2) Der Motor verlangsamt sich. 3) AVR defekt. 4) Mögliche Überlast.	1) Drehgeschwindigkeit kontrollieren. 2) Abmessungen des Motors und der Last kontrollieren. 3) Kontrollieren und auswechseln. 4) Den Laststrom kontrollieren.
Zu starke Erwärmung der Maschine.	1) Lüftungsgitter verstopft. 2) Zu hohe Belastung.	1) Zu- und Abluftgitter demonstrieren und reinigen. 2) Belastungsstrom überprüfen.
Spannungsschwankungen.	1) Unsichere Kontakte. 2) Fehlerhafter oder keine Sensing-Anschluß. 3) Drehungsungleichmäßigkeit.	1) Die Anschlüsse kontrollieren. 2) Die Klemme auf den korrekten Bezugswert bringen. 3) Die Drehungsungleichmäßigkeit überprüfen.
Geräuscentwicklung.	1) Lager beschädigt 2) Kupplung schadhaf	1) Kontrollieren und auswechseln. 2) Überprüfen und reparieren.

FALLA	CAUSA	SOLUCIÓN
El alternador no se excita.	1) Máquina desmagnetizada. 2) Velocidad demasiado baja. 3) AVR defectuoso. 4) Avería en los bobinados. 5) Fusible averiado.	1) Aplicar a los terminales de salida durante 1 segundo una tensión continua de entre 6-12 V. 2) Comprobar las RPM del motor y llevarlas a su valor nominal . 3) Comprobar y sustituir. 4) Comprobar las resistencias de los bobinados, como se indica en la tabla. 5) Controlar el fusible y sustituir
Tensión en vacío baja.	1) Velocidad demasiado baja. 2) Conexión incorrecta del sensing o sin conexión. 3) AVR fuera del calibrado. 4) Bobinados averiados. 5) AVR defectuoso.	1) Restablecer el valor nominal de la velocidad del grupo. 2) Desplazar el borne a la referencia correcta. 3) Usar el potenciómetro VOLT . 4) Controlar las resistencias de los bobinados como se indica en la tabla. 5) Controlar y sustituir.
Tensión en vacío demasiado alta.	1) Conexión incorrecta del sensing o sin conexión. 2) AVR fuera calibrado. 3) AVR defectuoso.	1) Desplazar el borne a la referencia correcta. 2) Usar el potenciómetro VOLT. 3) Controlar y sustituir.
Tensión correcta en vacío, demasiado baja en carga.	1) Intervención protección subvelocidad. 2) El motor desacelera. 3) AVR defectuoso. 4) Posible sobrecarga.	1) Controlar la velocidad de rotación. 2) Controlar el dimensionamiento del motor y la carga. 3) Comprobar y sustituir. 4) Controlar la corriente de carga.
Sobrecalentamiento de la máquina.	1) Orificios de ventilación parcialmente obstruidos. 2) Sensing no conectado.	1) Desmontar y limpiar las envolturas de aspiración y expulsión aire. 2) Comprobar la corriente de carga.
Tensión inestable.	1) Contactos inciertos. 2) Conexión incorrecta del sensing o sin conexión. 3) Irregularidad de rotación.	1) Controlar las conexiones. 2) Desplazar el borne a la referencia correcta. 3) Verificar la uniformidad de rotación.
Ruido en la máquina.	1) Cojinetes defectuosos. 2) Acoplamiento defectuoso.	1) Comprobar y sustituir. 2) Comprobar y arreglar.

SPAZZOLE E COLLETTORE

Vita prevista delle spazzole: 1000h
La vita può diminuire drasticamente in presenza di ambiente polveroso e soprattutto in presenza di sabbia.
Controllare l'usura delle spazzole ogni 250 ore e ad ogni cambio olio del motore. In caso di sostituzione di spazzole usurate controllare sempre lo stato del collettore.



In caso di sostituzione del collettore la superficie dei due anelli deve essere tornita (una volta che il collettore è stato montato sull'albero) per renderla liscia ed evitare problemi di concentricità. Il diametro esterno dei due anelli deve essere lavorato a 52 mm (tolleranza +0, -0,6).

BRUSHES AND COLLECTOR

*Expected lifetime of brushes: 1000h
The lifetime can shorten drastically in the presence of dusty environments and, especially, in the presence of sand.
Check the brushes for wear every 250 hours and when changing the engine oil. When replacing worn brushes, always check the state of the collector.*



When replacing the collector, the surface of the two rings must be machined (after the collector has been mounted on the shaft) to make it smooth and prevent problems of concentricity. The external diameter of the two rings must be machined to 52 mm (tolerance +0, -0,6).

BROSSES ET COLLECTEUR

Durée de vie prévue des brosses : 1000 h
La durée de vie peut diminuer sensiblement en présence d'un environnement poussiéreux et notamment en présence de sable. Contrôler l'usure des brosses toutes les 250 heures et à chaque vidange de l'huile du moteur. En cas de remplacement de brosses usées, contrôler toujours l'état du collecteur.



En cas de remplacement du collecteur la surface des deux bagues doit être rectifiée (une fois que le collecteur a été installé sur l'arbre) afin de la rendre lisse et d'éviter les problèmes de concentricité. Le diamètre externe des deux bagues doit être façonné à 52 mm (tolérance +0, -0,6).

BÜRSTEN UND KOLLEKTOR

Voraussichtliche Lebensdauer der Bürsten: 1000 h. Die Lebensdauer kann durch staubhaltige Arbeitsumgebungen und bei Vorhandensein von Sand stark verkürzt werden. Den Bürstenverschleiß alle 250 Betriebsstunden und bei jedem Motorölwechsel kontrollieren. Bei Austausch der Bürsten immer auch den Zustand des Kollektors kontrollieren.




Bei Austausch des Kollektors muss die Oberfläche der beiden Ringe abgedreht werden (nach der Montage des Kollektors auf die Welle), damit diese glatt ist und keine Mittigkeitsprobleme auftreten. Außendurchmesser der Ringe auf 52 mm (Toleranz +0, -0,6) verarbeiten.

ESCOBILLAS Y COLECTOR

Duración prevista de las escobillas: 1000h. La duración puede disminuir drásticamente en ambientes polvorientos y sobre todo si hay arena. Controlar el desgaste de las escobillas cada 250 horas y cada vez que se cambia el aceite del motor. En caso de sustitución de escobillas desgastadas, controlar siempre el estado del colector.



En caso de sustitución del colector, se debe tornear la superficie de los dos anillos (una vez que se haya instalado el colector en el eje) para alisarla y evitar problemas de concentricidad. El diámetro exterior de los dos anillos se debe elaborar en 52 mm (tolerancia +0, -0,6).

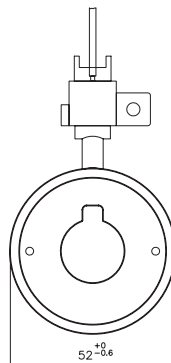

RICAMBI ED ASSISTENZA

Procedura e indirizzi di riferimento per richieste di assistenza

Il nostro **Servizio di Assistenza** fornisce completa consulenza tecnica.

Assicurarsi, per richieste di Assistenza in garanzia, di disporre dei dati identificativi del generatore, del suo numero di serie e del numero dell'ordine di produzione riportati su etichetta adesiva. La lista dei centri di assistenza autorizzati è disponibile nel nostro sito internet:

www.sogaenergyteam.com.

Nel caso di guasti o anomalie di funzionamento delle macchine **Sincro**, il Cliente è invitato ad interpellare il nostro **"Servizio Assistenza"** telefonando allo **0039-0445-450500**.

Se, dopo tale contatto, risultasse necessaria la restituzione del prodotto, il nostro **"Servizio Assistenza"** fornirà al Cliente un numero di **"Rientro Materiale Autorizzato" (RMA)**, che dovrà essere riportato sui documenti di accompagnamento del materiale.

Prodotti resi senza aver eseguito la descritta procedura verranno respinti al mittente dal magazzino accettazione.

Per l'eventuale concessione della garanzia è indispensabile che la **Sincro** sia contattata esclusivamente dal proprio **Cliente**. Richieste di riparazione provenienti direttamente dall'utilizzatore finale saranno in ogni caso considerate **NON** in garanzia.

Prima di procedere a riparazioni verrà comunicato un preventivo e si attenderà l'autorizzazione da parte del **Cliente**.

RESA DELLA MERCE PER RIPARAZIONE

La merce resa viaggia esclusivamente a spese e a rischio del **Cliente** indipendentemente dalla concessione dell'intervento in garanzia.

Curare che le macchine siano in ordine, pulite e che non vi sia olio nel moltiplicatore.

Si raccomanda di restituire il materiale entro un imballo adeguato, curando di proteggere il prodotto dagli urti.

SPARE PARTS AND AFTERSALES

Aftersales procedure and contact addresses

Our **Aftersales Service** provides a comprehensive technical advise service.

When requesting assistance under warranty make sure that the generator identification data is on hand including its serial number and production order as shown on the adhesive label. The list of authorised aftersales assistance centres can be found on our homepage:

www.sogaenergyteam.com.

Whenever any **Sincro** machine malfunctions, the client is invited to contact our **"Assistance Service"** by calling **0039 0445 450500**.

If the decision is made to return the product, we will provide you with an **"Authorized Material Return" (RMA)** number that must be included in the delivery document that accompany material.

Products that have been returned without following the procedure above will be returned to sender.

In order to obtain coverage under warranty, **Sincro** must be contacted exclusively by its authorized dealers or by its direct customers. Requests for repairs received directly from final user clients will be considered outside the terms of warranty coverage. Prior to performing repair, an estimation will be provided and authorization must be received from the authorized dealer before proceeding with the repair.

SHIPMENT

All products to be repaired are shipped at the risk and expense of the **Client** regardless of whether warranty coverage will be claimed or not. The client must make sure that the machines sent for repair are in good order, clean, and that the oil in the overgear system has been drained. We recommend returning the products in adequate packaging that ensures protection against impact.

PIÈCES DE RECHANGE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Procédures et adresses de référence pour demandes de service après-vente

Notre **Service Après-Vente** fournit un conseil technique complet. S'assurer pour les demandes de Service Après-Vente sous garantie, de disposer des données d'identification du générateur, de son numéro de série et du numéro de l'ordre de production indiqués sur l'étiquette autocollante. La liste des centres après-vente agréés est disponible sur notre site internet :

www.sogaenergyteam.com

En cas de pannes ou d'anomalies de fonctionnement des machines **Sincro**, le client est invité à contacter notre **« Service Après-Vente »** en téléphonant au **0039-0445-450500**.

Si, après ce contact, la restitution du produit se révèle nécessaire, notre **« Service Après-Vente »** fournira au client un numéro de **« Retour Matériel Autorisé » (RMA)**, qui devra être indiqué sur les documents joints au matériel.

Les produits renvoyés sans avoir effectué la procédure décrite seront renvoyés à l'expéditeur par le magasin de réception.

Pour l'accord éventuel de la garantie, il est indispensable que **Sincro** soit contactée exclusivement par son client. Les demandes de réparation provenant directement de l'utilisateur final seront considérées dans tous les cas comme interventions HORS GARANTIE.

Avant de procéder à des réparations, un devis sera envoyé au **Client** qui devra communiquer son acceptation.

RENOVI AU SIÈGE POUR RÉPARATION

En cas de retour de matériel, la marchandise voyage exclusivement aux frais et aux risques du **Client** indépendamment de la concession de l'intervention sous garantie. Veiller à ce que les machines soient propres en ordre et qu'il n'y ait pas d'huile dans le moltiplicateur.

Il est recommandé de restituer le matériel dans un emballage adéquat en veillant à protéger le produit contre les chocs.

ERSATZTEILE UND KUNDENDIENST

Prozedur und Referenzadressen zur Anforderung von Kundendienstleistungen

Unser **Kundendienst** bietet eine umfassende technische Beratung. Zur Beantragung von Kundendienstleistungen im Rahmen der Garantie sicherstellen, dass alle Kenndaten des Generators, seine Seriennummer und die Nummer des Produktionsauftrags vorliegen, welche dem Aufkleber entnommen werden können. Die Liste der autorisierten Kundendienst-Zentren finden Sie auf unserer Internet-Site **www.sogaenergyteam.com**

Im Falle von Defekten oder Funktionsanomalien der **Sincro**-Maschinen wenden Sie sich bitte an unsere **"Kundendienstabteilung"** unter der Telefonnummer **0039-0445-450500**.

Falls sich ergeben sollte, dass das Produkt eingesandt werden muss, erhalten Sie von unserer **"Kundendienstabteilung"** eine Nummer für die **"autorisierte Rückgabe" (RMA)**, welche auf den Begleitpapieren der Ware angegeben werden muss.

Waren, die nicht nach dieser Prozedur eingesandt werden, können nicht angenommen werden.

Für die eventuelle Gewährung von Garantieleistungen ist es erforderlich, dass die Firma **Sincro** von ihrem direkten **Kunden** kontaktiert wird. Reparaturanträge, die direkt vom Endbenutzer eingehen, können **NICHT** als Garantieleistungen behandelt werden.

Vor der Reparatur wird ein Kostenvoranschlag erstellt und die Autorisierung des **Kunden** abgewartet.

EINSENDEN VON PRODUKTEN AN DEN FIRMENSITZ ZUR REPARATUR

Der Transport der eingesandten Ware geht ausschließlich auf Kosten und Risiko des **Kunden**, unabhängig von der Genehmigung der Garantieleistung. Die Maschinen müssen sauber in Ordnung sein und dass es kein Öl in den Übersetzungsgetriebe.

Das Material muss so verpackt sein, dass der Inhalt gegen Stoßeinwirkungen geschützt ist.

RECAMBIOS Y ASISTENCIA

Procedimientos y direcciones de referencia para solicitudes de asistencia.

Nuestro **Servicio de Asistencia** proporciona una completa asesoría técnica. Antes de solicitar Asistencia en garantía comprobar que se dispone de los datos de identificación del generador, de su número de serie y del número de pedido de producción indicados en la etiqueta adhesiva. La lista de los centros de asistencia autorizados se encuentra en nuestro sitio internet:

www.sogaenergyteam.com

En caso de averías o anomalías de funcionamiento de las máquinas **Sincro**, le rogamos que interpele nuestro **"Servicio de Asistencia"** llamando por teléfono al número **0039-0445.450500**.

Si, tras haberse puesto en contacto, fuera necesaria la restitución del producto, nuestro **"Servicio de Asistencia"** le facilitará un número de **"Retorno de Material Autorizado" (RMA)**, que se deberá indicar en los documentos que acompañen el material.

El almacén de aceptación devolverá al remitente los productos que hayan sido enviados al fabricante sin haber seguido el procedimiento descrito.

Para la eventual concesión de la garantía es indispensable que sea exclusivamente el cliente a ponerse en contacto con **Sincro**. Solicitudes de reparación procedentes directamente del usuario final se considerarán en todo caso como **NO** en garantía.

Antes de efectuar reparaciones se comunicará un presupuesto y se esperará la autorización del **Cliente**.

EXPEDICIÓN DE RESTITUCIÓN AL FABRICANTE PARA REPARACIÓN

La mercancía devuelta viaja exclusivamente por cuenta y riesgo del **Cliente** independientemente de que se conceda o no la reparación en garantía. Las máquinas tienen que estar en buen estado, limpias y que no hay aceite en el multiplicador.

El material se debe restituir adecuadamente embalado, protegiendo el producto contra golpes.

GARANZIA

La **Sincro** garantisce ai propri clienti gli alternatori, prodotti al suo interno, per un periodo di :

- 18 mesi a decorrere dalla data di fatturazione Sincro;
 - oppure
 - 12 mesi a decorrere dalla data di prima messa in funzione;
- quale delle due avviene per prima.

Si precisa che detta garanzia è rivolta ai soli clienti della **Sincro** ai quali direttamente risponde. La **Sincro** non riconosce direttamente la garanzia ad alcun soggetto che, pur in possesso dei suoi prodotti, non li abbia da essa acquistati direttamente.

Entro i suddetti termini la **Sincro** si impegna a fornire gratuitamente pezzi di ricambio di quelle parti che, a giudizio della **Sincro** o di un suo rappresentante autorizzato, presentino difetti di fabbricazione o di materiale oppure, a suo giudizio, ad effettuare la riparazione direttamente o per mezzo di officine autorizzate senza assumersi alcun onere per il trasporto.

Rimane comunque esclusa qualsiasi altra forma di responsabilità o obbligazione per altre spese, danni e perdite dirette o indirette derivanti dall'uso o dalla impossibilità d'uso dei prodotti, sia totale che parziale.

La riparazione o la fornitura sostitutiva non prolungherà, né rinnoverà la durata del periodo di garanzia.

La garanzia decadrà: qualora si manifestassero inconvenienti o guasti dovuti ad imperizia, utilizzo oltre ai limiti delle prestazioni nominali, se il prodotto avesse subito modifiche o se dovesse ritornare disassemblato o con dati di targa alterati o manomessi.

WARRANTY

Sincro guarantees the own alternators for a period of:

- 18 months starting from the invoice date;
 - or
 - 12 months starting from the first start up;
- whichever occurs first.

*We confirm that warranty is directed only to **Sincro** customers to which we respond. **Sincro** does not grant warranty to those who have not directly purchased the product from the factory, in spite of the possession of it.*

*Within the above mentioned terms, **Sincro** commits itself to supply free of charge those spare parts that, according to its judgment or to the one of an authorized representative, appear with manufacturing or material defects or, always to its judgment, to directly or through an authorized center carry out the repairing without undertaking transport costs.*

We anyhow exclude forms of responsibility or obligation for other costs, damages and direct or indirect loss caused by total or partial usage or impossible usage of the products.

The repairing or the substitution will not extend or renew the warranty duration. Warranty will not be granted: whenever break-downs or problems may appear because of lack of experience, usage over the nominal performances, if the product had been modified or should return incomplete, disassembled or with modified nameplate data.

GARANTIE

Sincro garantit à ses clients les alternateurs, produits par ses soins, pour une période de :

- 18 mois à compter de la date de facturation par Sincro ;
 - ou
 - 12 mois à compter de la première mise en service ;
- cela dépende de la condition que si vèrifie en première.

Nous précisons que cette garantie ne s'adresse qu'aux clients **Sincro** auxquels elle répond directement. **Sincro** ne reconnaît pas la garantie aux sujets qui, quels qu'ils soient, bien qu'étant en possession de ses produits, ne les lui ont pas achetés directement.

Au cours des périodes susmentionnées, **Sincro** s'engage à fournir gratuitement les pièces de rechange des parties qui, de l'avis de **Sincro** ou d'un de ses représentants agréés, présentent des défauts de fabrication ou de matériau ou bien, à sa discrétion, elle s'engage à en effectuer la réparation directement ou par l'intermédiaire d'ateliers autorisés, sans soutenir aucun frais de transport.

Toute autre forme de responsabilité ou d'obligation inhérente à d'autres frais, dommages ou pertes directes ou indirectes dérivant de l'utilisation ou de l'impossibilité, totale ou partielle, d'utiliser les produits reste exclue. La réparation ou la fourniture de remplacement ne prolongera pas et ne renouvellera pas la période de garantie.

La garantie devient caduque : en cas d'inconvénients ou de pannes liées à l'inexpérience, d'utilisation au-delà des limites des performances nominales, si le produit a subi des modifications et est renvoyé démonté ou avec les données de la plaque signalétique altérées ou modifiées.

GARANTIE

Die Firma **Sincro** garantiert die von ihr hergestellten Drehstromgeneratoren für die Dauer von:

- 18 Monate ab dem Datum der billing Sincro;
oder
- 12 Monate ab dem Datum der Inbetriebsetzung;
je nachdem, was geschieht, bevor.

Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf die direkten Kunden der Firma **Sincro**. Die Firma **Sincro** kann solchen Personen, die zwar im Besitz ihrer Produkte sind, diese aber nicht direkt von ihr erworben haben, keine Garantieansprüche anerkennen.

Die Firma **Sincro** verpflichtet sich, innerhalb der genannten Laufzeiten kostenlos Ersatzteile für jene Teile zu liefern, die nach ihrem Dafürhalten oder nach Beurteilung eines autorisierten Vertreters Fertigungs- oder Materialfehler aufweisen, oder nach ihrem Dafürhalten direkt oder mittels autorisierter Werkstätten die entsprechende Reparatur durchzuführen, wobei die Transportkosten nicht zu ihren Lasten gehen.

Von der Garantie ausgenommen ist jede andere Form der Haftung oder Verpflichtung für weitere Kosten, Schäden und direkte oder indirekte Verluste, die infolge des Gebrauchs oder des totalen oder teilweisen verhinderten Gebrauchs der Produkte entstehen könnten. Reparaturen oder Ersatzlieferungen verlängern oder erneuern in keinem Fall die Laufzeit der Garantie.

Der Garantieanspruch verfällt: Wenn Probleme oder Störungen auftreten, die auf Unerfahrenheit oder Gebrauch über die Grenzwerte der Nennleistungen hinaus beruhen, bzw. wenn das Produkt verändert wurde oder wenn es in zerlegtem Zustand oder mit veränderten oder beschädigten Typenschildern zurückgesandt wird.

GARANTÍA

Sincro garantiza a sus clientes los alternadores, producidos por ella, por un periodo de:

- 18 meses a partir de la fecha de factura de Sincro
o bien
- 12 meses a partir de la fecha de primera puesta en marcha,
la primera que se produzca.

Se especifica que esta garantía es válida exclusivamente para los clientes **Sincro** a los que responde directamente. **Sincro** no reconoce directamente la garantía a ningún sujeto que, aún poseyendo productos suyos no se los haya comprado directamente.

En los plazos indicados, **Sincro** se compromete a suministrar gratuitamente piezas de recambio de aquellas partes que, a juicio de **Sincro** o de su representante autorizado, presenten defectos de fabricación o de material o bien, a su juicio, efectuar directamente su reparación directamente o a través de talleres autorizados sin aceptar ningún gasto por el transporte.

Se excluye en cualquier caso cualquier otra forma de responsabilidad o de obligación por otros gastos, daños y pérdidas directas o indirectas que deriven de la utilización o de la imposibilidad de utilizar los productos, tanto total como parcialmente. La reparación o el suministro sustitutivo no alargará ni renovará la duración del periodo de garantía.

La garantía se perderá: si se manifestaran problemas o averías debidos a inexperiencia o a utilización superando los límites de las prestaciones nominales, si el producto hubiera sido modificado o si se restituyera desmontado o con los datos de la placa alterados o manipulados.

**DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE - DECLARATION OF INCORPORATION - ERKLÄRUNG FÜR DEN EINBAU -
DECLARATION D'INCORPORATION - DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN**

Il sottoscritto, rappresentante dell'Azienda:

The undersigned, representative of the Company:

Le soussigné, représentant de la Société :

Der unterzeichnende Repräsentant der Firma:

El abajo firmante, representante de la sociedad:



Soga S.p.A. Via Tezze, 3 - 36073 Cereda di Cornedo Vicentino Vicenza - Italy

DICHIARA	DECLARES	DÉCLARE	ERKLÄRT	DECLARA
che i generatori della serie:	that the generators of the series:	que les générateurs de la série :	dass die Generatoren der Serie:	que los generadores de la serie:
FT-R				
e denominazione commerciale:	with commercial names:	et dénomination commerciale :	und Handelsname:	y denominación comercial:
FT 2 MER - FT 2 MFR - FT 2 MGR FT 4 MAR - FT 4 MBR - FT 4 MCR - FT 4 MDR				
- sono costruiti e collaudati in accordo alle norme di seguito indicate:	- are made and tested in accordance with the standard indicated below:	- sont construits et testés conformément aux normes indiquées ci-après :	- gemäss der nachstehend aufgeführten Normen konstruiert und geprüft wurden:	- han sido fabricados y probados según las normas indicadas a continuación:
CEI EN 60034-1 (IEC 60034-1)				
- sono conformi alle disposizioni legislative:	- comply with the legal requirements:	- sont conformes aux dispositions législatives :	- den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen:	- son conformes con las disposiciones legislativas:
1) Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.	1) Machinery Directive 2006/42/EC.	1) Directive 2006/42/CE relative aux machines.	1) Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.	1) Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas.
2) Direttiva 2006/95/CE, concernente ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.	2) Directive 2006/95/EC on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits.	2) Directive 2006/95/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.	2) Richtlinie 2006/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.	2) Directiva 2006/95/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
3) Direttiva 2004/108/CE, riguardante la compatibilità delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.	3) Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.	3) Directive 2004/108/CE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique.	3) Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.	3) la Directiva 2004/108/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.
- La verifica di compatibilità elettromagnetica è stata condotta in base alle seguenti norme:	- The following standards were used to evaluate the electro-magnetic compatibility:	- La vérification de compatibilité électromagnétique a été effectuée conformément aux normes suivantes :	- Die Kompatibilitätsprüfung wurde mit Zugrundelegung folgender Normen ausgeführt:	- La prueba de compatibilidad se ha realizado en base a las siguientes normas:
EN 61000-6-2 - EN 61000-6-4				
- Il Costruttore si impegna a trasmettere , in risposta ad una richiesta adeguatamente motivata dalle autorità nazionali, informazioni pertinenti il prodotto.	- The Manufacturer undertakes to provide information on the product in reply to an adequately motivated request by the national authorities.	- Sur demande motivée de manière adéquate émanant des autorités nationales, le Constructeur s'engage à transmettre les informations concernant le produit.	- Der Hersteller verpflichtet sich, auf eine entsprechend begründete Anfrage der nationalen Behörden Angaben zu dem Produkt zu liefern.	- El Fabricante se compromete a transmitir, en respuesta a un requerimiento debidamente motivado de las autoridades nacionales, la información pertinente relativa al producto.
- Dichiara inoltre che i propri generatori, identificati dalla nuova Direttiva Macchine come delle "quasi-macchine", non devono essere messi in servizio finché la macchina finale, alla quale devono essere incorporati, non è stata dichiarata conforme alle disposizioni della stessa 2006/42/CE , e a quelle delle norme vigenti in tema di compatibilità elettromagnetica.	- It is also declared that the generators, identified by the new Machinery Directive as "partly-completed machinery", must not be put into service until the final machine, in which they must be incorporated, has been declared to conform with the provisions of the same directive 2006/42/EC, and with the regulations in force concerning electromagnetic compatibility.	- Il déclare également que les générateurs de sa fabrication, identifiés par la nouvelle Directive Machines comme des « quasi-machines », ne doivent pas être mis en service tant que la machine finale, à laquelle ils doivent être incorporés, n'a pas été déclarée conforme aux dispositions de la norme 2006/42/CE, et à celles des normes en vigueur en matière de compatibilité électromagnétique.	- Er erklärt ausserdem, dass die eigenen Generatoren, die in der neuen Maschinenrichtlinie als "unvollständige Maschinen" definiert werden, erst dann in Betrieb gesetzt werden dürfen, nachdem die "Endmaschine", in welche die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, als konform mit der Bestimmung der 2006/42/EG und mit den einschlägigen Normen zur elektromagnetischen Verträglichkeit erklärt wurde.	- Declara asimismo que sus generadores, identificados por la nueva Directiva Máquinas como "cuasi-máquinas", no deberán ponerse en servicio mientras la máquina final, en la que van a ser incorporados, no haya sido declarada conforme a lo dispuesto en la misma 2006/42/CE y en las normas vigentes en materia de compatibilidad electromagnética.

Soga S.p.A.

Technical Manager
Giorgio Bettale



Soga S.p.A.
Via Della Tecnica, 15 • 36075 Montecchio Maggiore (VI) • ITALY

Operating office
Via Tezze, 3 • 36073 Cereda di Cornedo Vicentino (VI) • ITALY
Ph. +39 0445 450500 • Fax +39 0445 446222
sales.sincro@sogaenergyteam.com

Subsidiary: Soga Electric Group S.L.
Pol. Ind. Casa Grande Apartado 213 • Torrevieja • SPAIN
Ph. +34 96 5705656 • Fax +34 96 5705500
info@sogagroupiberica.com

www.sogaenergyteam.com



Soga si riserva il diritto di modificare i dati per aggiornare o migliorare i propri prodotti senza alcun preavviso
Soga reserves the right to change the data in order to update or improve its products without prior notice
Soga se réserve le droit de modifier les caractéristiques dans le cadre de sa politique de mise à niveau ou
d'amélioration de ses produits, sans préavis aucun.
Soga behält sich das Recht vor, die Daten in jedem Moment und ohne Vorankündigung zu ändern, um die eigenen
Produkte zu aktualisieren und zu ständig weiter zu verbessern.
Soga se reserva el derecho de modificar los datos para actualizar o mejorar sus propios productos sin ningún
aviso previo.